

**Originalbetriebsanleitung
Ersatzteilliste**

SWISS **airtec** MADE [®]

**Mode d'Emploi Original
Liste des Pièces**

**Original-Instruction Manual
Spare Parts List**

ROTO-TIGER

RT-2000



**FLÄCHENAUFRAUH-UND REINIGUNGSMASCHINE
LE RABOT / SURFACEUR PUISSANT ET EFFICACE
POWER FLOOR SURFACER**

01.11. 2017

Werkzeuge und Maschinen für die Oberflächenbearbeitung

Outils et Machines pour le Traitement de Surfaces

Surfacers and Planers for Surface Preparation

Ausgabe / Edition November / Novembre / November 2017



Diese Betriebsanleitung, einschliesslich der Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Gesundheitshinweise, gehört unbedingt auf die entsprechende Maschine!	Les Instructions d'Opération avec les avertissements concernant les dangers, la santé et la sécurité doivent être placées sur la machine!	This booklet with the Operating Instructions and including safety instructions, and health warnings, must be carried on the machine!
ES IST VERBOTEN, SCHUTZEINRICHTUNGEN ABZUBAUEN, ODER ABZUÄNDERN!	IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DÉMONTÉ OU CHANGER LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE !	IT IS STRICTLY PROHIBITED TO REMOVE OR CHANGE THE SECURITY SYSTEM OF THE MACHINE!
Dem Betreiber wird empfohlen, die „Betriebsanleitung“ dem Bedien- und Wartungspersonal zum Lesen vorzulegen, und sich das Lesen und Verstehen bestätigen zu lassen!	Nous recommandons au propriétaire de la machine, de donner lecture au personnel de Service/Maintien ces «Instructions d'Opération» . Le personnel/utilisateur doit certifier la lecture et bonne compréhension de ces Instructions.	It is suggested that the machine owner, hands over to the service/maintenance staff the „Operation and Maintenance Instructions“ for reading and understanding. Full reading and understanding must be confirmed.

Copyright: **AIRTEC AG / SA / LTD.**

Industriestrasse 40

CH-4455 Zunzgen / Switzerland

Tel. ++ 41 61 976 95 25

Fax. ++ 41 61 976 95 26

e-mail: info@airtec.ch www.airtec.com



<u>Kapitel 1</u>	Seite	<u>Chapitre 1</u>	Page	<u>Chapter 1</u>	Page
1.1 Kenndaten	1	1.1 Caractéristiques techniques	1	1.1 Ratings	1
1.2 Motoren-Spezifikation	1	1.2 Type de moteurs	1	1.2 Specifications	1
1.3 Einsatzbereich und bestimmungsgem. Verwendung	2	1.3 Domaine d'utilisation et utilisation appropriée	2	1.3 Applications and proper use	2
1.4 Ersatzstrom-Versorgung	2	1.4 Installations d'alimentation en courant de remplacement	2	1.4 Auxiliary power supply	2
1.5 Maschinentyp-Bezeichnung	2	1.5 Désignation du type de machine	2	1.5 Machine type Designation	2
1.6 Hinweise für den Betreiber der Fräsmaschine	2	1.6 Instructions pour l'utilisateur de la fraiseuse	2	1.6 Instructions for Machine Owners	2
<u>Kapitel 2</u>		<u>Chapitre 2</u>		<u>Chapter 2</u>	
2.0 Warnhinweise und Symbole	3	2.0 Avertissements et symboles	3	2.0 Warnings and Symbols	3
2.1 Organisatorische Massnahmen	4	2.1 Mesures organisationnelles	4	2.1 Organizational measures	4
	5		5		5
2.2 Personalauswahl und- Qualifikation	6	2.2 Sélection et qualification du personnel	6	2.2 Selecting personnel and their qualifications	6
2.3 Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasen	7	2.3 Instructions de sécurité relatives à certaines phases	7	2.3 Safety instructions for defined operating phases	7
	8		8		8
2.4 Sonderarbeiten im Rahmen der Nutzung der Maschine, und Instandhaltungstätigkeiten sowie Störungsbeseitigung im Arbeitsablauf.	9	2.4 Travaux spéciaux dans le cadre de l'utilisation de la machine et des travaux de maintenance ainsi que de l'élimination des pannes au cours du travail.	9	2.4 Special work when using and maintaining the machine and troubleshooting during work.	9
	10		10		10
2.5 Definition der <u>Sicherheits-Nullstellung</u>	11	2.5 Définition de la <u>mise à zéro de sécurité</u>	11	2.5 Definition of the <u>Safety OFF position</u>	11
2.6 Besondere Gefahrenpunkte an der Maschine	11	2.6 Points dangereux particuliers de l'installation	11	2.6 Dangerous points to watch for	11
2.7 Vorschriften Elektrotechnik	12	2.7 Consignes concernant l'électrotechnique	12	2.7 Regulations Electrical engineering	12
<u>Kapitel 3</u>		<u>Chapitre 3</u>		<u>Chapter 3</u>	
3.1 Pflege und Wartung	13	3.1 Entretien et maintenance	13	3.1 Care and maintenance	13
3.2 Lieferumfang	13	3.2 Matériel livré	13	3.2 Scope of delivery	13
3.3 Beschreibung	13	3.3 Description	13	3.3 Description	13
3.4 Schaltkasten	14	3.4 Coffret de commande	14	3.4 Switchbox	14
3.5 Bedienungseinrichtungen	15	3.5 Dispositifs de commande	15	3.5 Operating devices	15
3.6 Die Frästrommel	16	3.6 Le tambour de fraisage	16	3.6 Milling drum	16
3.7 Die Fräsrädchen (Lamellen)	17-20	3.7 Les outils de fraisage	17-20	3.7 Milling tools	17-20
<u>Kapitel 4</u>		<u>Chapitre 4</u>		<u>Chapter 4</u>	
4.1 Transport der Maschine mit Fahrzeugen	21	4.1 Transport de la machine avec véhicules	21	4.1 Transporting the machine with vehicles	21
4.2 Manuelles Versetzen der Maschine	21	4.2 Déplacement manuel de la machine	21	4.2 Moving the machine by hand	21
4.3 Transport mit Hebezeugen	21	4.3 Transport avec engins de levage	21	4.3 Transport with lifting gear	21
4.4 Verfahren der Maschine beim Fräsbetrieb	21	4.4 Manipulation de la machine lors du fraisage	21	4.4 Procedure for moving the machine during milling	21
4.5 Abmessungen Platzbedarf und Gewichte	21	4.5 Dimensions, encombrement et poids	21	4.5 Dimensions, Space-requirements and weights	21

RT-2000	ROTO-TIGER	AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Inhaltsverzeichnis	Sommaire	Contents
		01.08.2014

<u>Kapitel 5</u>	Seite	<u>Chapitre 5</u>	Page	<u>Chapter 5</u>	Page
5.1 Vorbereitung zur Inbetriebnahme	22	5.1 Préparation de la mise en service	22	5.1 Preparation and starting	22
	23		23		23
5.2 Inbetriebnahme	23-25	5.2 Mise en service	23-25	5.2 Starting	23-25
<u>Kapitel 6</u>		<u>Chapitre 6</u>		<u>Chapter 6</u>	
6.1 Betrieb	26	6.1 Fonctionnement	26	6.1 Operations	26
6.2 Hinweise zur Vorschubgeschwindigkeit	26	6.2 Remarques sur la vitesse d'avancée	26	6.2 Information on feed rate	26
6.3 Empfohlene Fräsrichtung	27	6.3 Direction de fraisage recommandée	27	6.3 Recommended milling direct.	27
6.4 Ausschalten der Maschine	28	6.4 Arrêt de la machine	28	6.4 Switching off	28
6.5 Verhalten bei Störungen	28	6.5 Comportement en cas de pannes	28	6.5 What to do when faults occur	28
6.6 Sicherheitsabschaltung	29	6.6 Interruption de sécurité	29	6.6 Safety switching	29
6.7 Wiederinbetriebnahme nach Störung	29	6.7 Remise en marche après une panne.	29	6.7 Restarting after breakdowns	29
6.8 Massnahmen vor und nach längerem Stillstand	29	6.8 Mesures à prendre avant et après un arrêt prolongé	29	6.8 Measures to be taken before and after longer standstills	29
<u>Kapitel 7</u>		<u>Chapitre 7</u>		<u>Chapter 7</u>	
7.1 Hinweise	30	7.1 Remarques	30	7.1 Information	30
7.2 Wartungs- und Inspektionsliste	31	7.2 Liste de maintenance et d'inspection	31	7.2 Maintenance and inspection list	31
7.3 Instandsetzung	32	7.3 Réparation	32	7.3 Repairs	32
7.4 Die Frästrommel	33	7.4 Le tambour de fraise	33	7.4 Milling drum	33
7.5 Bestückung der Frästrommel	34	7.5 Equipement du tambour de fraise	34	7.5 Equipment for the milling drum	34
7.6 Austausch der Frästrommel	34	7.6 Remplacement du tambour frais.	34	7.6 Replacing the milling drum	34
7.7 Beeinflussung des Fräsbildes	35	7.7 Influencer le fraisage	35	7.7 Influencing the milling pattern	35
7.8 Der Zahnriemen	36	7.8 La courroie dentée	36	7.8 Gear belt	36
7.9 Der Motor	37	7.9 Le moteur	37	7.9 Motor	37
<u>Kapitel 8</u>		<u>Chapitre 8</u>		<u>Chapter 8</u>	
8.1 Schaltpläne	38	8.1 Schéma de connexions	38	8.1 Circuit diagrams	38
<u>Kapitel 9</u>		<u>Chapitre 9</u>		<u>Chapter 9</u>	
9.1 Fehlerdiagnose Fräsmaschine	39-40	9.1 Diagnostic de défauts fraiseuse	39-40	9.1 Fault diagnosis Surfacers	39-40
<u>Kapitel 10</u>		<u>Chapitre 10</u>		<u>Chapter 10</u>	
10.1 Ersatzteillisten &	42-74	10.1 Pièce de rechange &	42-74	10.1 Spare parts list &	42-74
10.2 Montagepläne		10.2 Plans de montage		10.2 Assembly plans	
10.3 Entsorgungshinweis	41	10.3 Recyclage	41	10.3 Recycling	41
Gewährleistung	75-76	Garantie	75-76	Guarantee	75-76
Garantiescheine	77-79	Certificat de garantie	77-79	Certificate of warranty	77-79
EG Konformitäts-Erklärung	80-81	Déclaration de conformité CE	80-81	EC declaration of conformity	80-81

RT-2000 Kap.1		AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual	
Technische Daten	Données techniques	Technical data	01/12/2017

1.1 Kenndaten

Anlage / Kennwort:
AIRTEC-Fräsmaschine
Maschinentyp:
RT-2000
Hersteller:
AIRTEC AG
Industriestrasse 40
CH-4455 Zunzgen
Schweiz

1.1 Caractéristiques techniques

Installation / désignation:
Fraiseuse **AIRTEC**
Type de machine:
RT-2000
Fabricant:
AIRTEC SA
Industriestrasse 40
CH-4455 Zunzgen
Suisse

1.1 Ratings

Equipment / code word:
AIRTEC Surfacers
Machine type:
RT-2000
Manufacturer:
AIRTEC LTD.
Industriestrasse 40
CH-4455 Zunzgen
Switzerland

Abmessungen / Dimensions / Dimensions

	Maschine / machine / machine		
Länge / length / longueur	1180	mm	
Breite / width / largeur	360	mm	
Höhe / height / hauteur	1110	mm	
Gewicht / weight / poids RT-EL	72	kg	incl. Trommel/tambour/drum
Gewicht / weight / poids RT-B	72	kg	incl. Trommel/tambour/drum

Geräuschpegel 1m: 89,4 dB(A)

Niveau sonore 1m: 89,4 dB(A)

Noise level 1m: 89,4 dB(A)

Vibrationen: 2,99m/s²

Vibration: 2,99m/s²

Vibrations: 2,99m/s²

Arbeitsbreite:
200 mm
Vorschub:
manuell

Largeur de travail:
200 mm
Avancée:
manuelle

Working width:
200 mm
Feed:
manual

1.2 Motoren-Spezifikation

Drehzahl Werkzeug :
EL 1740 / B 2180 UpM.

1.2 Type de moteurs

Vitesse de rotation Outil :
EL 1740 / B 2180 RpM.

1.2 Specifications of drives

Driving speed Tool :
EL 1740 / B 2180 RpM.

**Anschlusswerte
elektrisches System**

**Tension de raccordement
système électrique**

**Connected loads
electrical system**

RT-2000 EL (Elektro)

RT-2000 EL (électrique)

RT-2000 EL (electro)

Leistungsaufnahme:
2,2 KW/400V 1,85 KW/230V

Puissance:
2,2 KW/400V 1,85 KW/230V

Power:
2,2 KW/400V 1,85 KW/230V

Anschlusswerte:
400V 50 Hz 16A
für CEE-Stecker 5-pol. Absicher. 16A
230V 50 Hz 16A
für SCHUKO-Stecker 3-pol. Absicherung 16A

Tension de raccordement:
400V 50 Hz 16A
pour fiche CEE 5 pôles fusible 16A
230V 50 Hz 16A
pour fiche SCHUKO 3 pôles fusible 16A

Connected loads:
400V 50 Hz 16A
for CEE plug, 5-pole 16 A fuse
230V 50 Hz 16A
for SCHUKO plug, 3-pole 16 A fuse

RT-2000 B (Benzin)

RT-2000 B (essence)

RT-2000 B (gasoline)

Leistungsaufnahme:
5,5 PS / 3,4 KW EURO 2

Puissance:
5,5 CV / 3,4 KW EURO 2

Power:
5,5 HP / 3,4 KW EURO 2

RT-2000 PN (Druckluft)

RT-2000 PN (pneumatique)

RT-2000 PN (pneumatic)

Leistungsaufnahme:
3,2 PS

Puissance:
3,2 CV

Power:
3,2 HP

RT-2000 Kap.1		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Technische Daten	Données techniques	Technical data 01/12/2017

1.3 Einsatzbereich und bestimmungsgemässe Verwendung.

1.3 Domaine d'utilisation et utilisation appropriée.

1.3 Applications and proper use



Die RT-2000 ist für die Bearbeitung von horizontalen Oberflächen vorgesehen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

La RT-2000 est prévue pour l'usage de surfaces horizontales. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée. La responsabilité du fabricant n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une telle utilisation non-indiquée. Le risque est supporté par l'utilisateur seul.

The RT-2000 is designed for working horizontal surfaces. All other applications are deemed to be incorrect use. The manufacturers shall not be liable for any damage resulting from incorrect use. The user is solely responsible for any risk.

1.4 Elektrostrom Versorgungsanlagen (Generator)

1.4 Installations d'alimentation en courant électrique (générateur)

1.4 Electric current supplier generator



Soll die RT-2000 an einem Generator betrieben werden, muss dieser nach den z. Zt. gültigen Richtlinien betrieben werden (dies gilt insbesondere für den Schutzleiter) um sicherzustellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen funktionieren und um Beschädigungen an Elektrokomponenten auszuschliessen.

Si la RT-2000 doit être utilisée avec un générateur, celui-ci doit être utilisé selon les consignes actuellement applicables afin qu'il soit garanti que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent et que tout dommage sur les composants électriques soit exclu.

If the RT-2000 is to be operated at a generator, the generator must be operated in accordance with currently valid guidelines (in particular with regard to the equipment grounding conductor) to guarantee that all safety devices function and the exclude the possibility of damage to electrical components.

1.5 Maschinentyp- Bezeichnung.

1.5 Désignation du type de machine.

1.5 Machine type Designation.

RT = Modell
200 = Arbeitsbreite in mm
EL/B/PN = Antriebsart

RT = Modèle
200 = Largeur de trav.en mm
EL/B/PN= Mode d'entraînement

RT = Model
200 = Working width in mm
EL/B/PN = Drive type

1.6 Hinweise für den Betreiber der Maschine

1.6 Instructions pour l'utilisateur de la machine

1.6 Information for machine owners



Beim Einsatz der RT-2000 ist die Überschreitung des zulässigen Beurteilungs-Schallpegels von 85 dB(A) möglich. Es können bis zu 100 dB(A) auftreten! **Deshalb ist das Tragen von persönlichen Gehörschutzmitteln zwingend vorgeschrieben!**

Lors de l'utilisation de la RT-2000, le dépassement du niveau sonore d'évaluation autorisé 85 dB(A) est possible. Niveau sonore jusqu'à 100 dB(A) est possible! **L'opérateur et le personnel travaillant à proximité doivent porter des protections sonores individuelles !**

When the RT-2000 is in use the max. permitted evaluation noise level of 85 dB(A) may be exceeded. Noise level of 100 dB(A) is possible! **Therefore is the carry of the personal noise protection equipment compelling regulation!**

Betriebsanleitung

Instructions de service

Instruction Manual

Sicherheitsvorschriften

Consignes de sécurité

Safety regulations 01.01.2017

2.0 Warnhinweise und Symbole

In der Betriebsanleitung werden folgende Benennungen bzw. Zeichen für besonders wichtige Angaben benutzt:

**ARBEITSSICHERHEITS-SYMBOL.**

Dieses Symbol finden Sie bei allen Arbeitssicherheits-Hinweisen in dieser Betriebsanleitung, bei denen Gefahr für Leib und Leben besteht! Beachten Sie die Hinweise, und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig. Neben diesen Hinweisen müssen die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften berücksichtigt werden.



Besondere Angaben hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung der Maschine.



Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Verhütung von Personen- oder umfangreichen Sachschäden.



Warnung vor gefährlichen elektrischen Spannungen.



Hinweise auf Schutzeinrichtungen von elektrischen Anlagen.



Hinweise, die eine Rückfrage an den Maschinenhersteller erfordern.

2.0 Avertissements et symboles

Dans les instructions de service, les désignations ou les symboles suivants sont utilisés pour les indications particulièrement importantes:

**SYMBOLE DE LA SÉCURITÉ DE TRAVAIL.**

Ce symbole accompagne toutes les remarques relatives à la sécurité du travail, concernant les situations présentant un risque pour la santé ou les cas de danger de mort. Tenez compte des remarques, des conditions générales de sécurité de la prévention des accidents et soyez particulièrement prudent. Tenez compte des conditions générales de sécurité et de prévention des accidents.



Indications particulière relatives à l'utilisations économique de la machine.



Indications sur les obligations et les interdictions relatives à la prévention des dommages corporels ou des dommages matériels importantes.



Avertissement concernant les tensions électrique dangereuses.



Remarques sur les dispositifs de protection des installations électriques.



Remarques exigeant une demande de renseignement au constructeur de la machine.

2.0 Warnings and symbol.

In this Instruction Manual the following names or signs will be used for specially important information:

**WORK SAFETY SYMBOL.**

Wherever you see this symbol you will find information relating to dangers to life and limb. Always comply with the instructions and act with extra care in these cases. Along with these instructions you must also comply with general statutory safety and accident prevention regulations.



Special information concerning the economic use of the machine.



Information, directions and prohibitions to prevent injury to persons or extensive danger to property.





Warning of dangerous voltages.



Information concerning safety devices for electric installations.



Information requiring advice from the manufacturers.

RT-2000 Kap.2		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Sicherheitsvorschriften	Consignes de sécurité	Safety regulations 01.01.2017
		
Hinweise zu regelmässigen Kontrollen.	Remarques sur les contrôles réguliers.	Information on regular checks.
		
Angaben zu wichtigen Hinweisen aus der Betriebsanleitung.	Indications sur les remarques importantes des instructions de service.	Details of important information in the Instruction Manual.
2.1 Organisatorische Massnahmen	2.1 Mesures organisationnelles	2.1 Organizational measures
Die Betriebsanleitung ist ständig am Einsatzort der Maschine griffbereit aufzubewahren. z.B. Im Fahrzeug lagern.	Les instructions de service doivent demeurer constamment à portée de main sur le lieu d'utilisation de la machine.	This Instruction Manual must be kept ready to hand at the machine location.
		
Ergänzend zur Betriebsanleitung sind allgemein gültige gesetzliche, gegebenenfalls örtliche, und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung zu beachten und anzuweisen!	En plus des instructions de service, tenir compte des dispositions légales générales et des autres dispositions obligatoires sur la prévention des accidents. Donnez les instructions qui s'y rapportent.	General statutory and other binding accident prevention regulations must be complied with and indicated in addition to the Instruction Manual!
Derartige Pflichten können auch z.B. den Umgang mit Gefahrenstoffen oder das Bereitstellen und Tragen persönlicher Schutzausrüstungen und die Beachtung Strassenverkehrsrechtlicher Regelungen betreffen.	Ces obligations peuvent par exemple concerner aussi l'utilisation des matériaux dangereux ou la mise à disposition/le port d'équipements de protection individuels ainsi que le respect des règlements applicables à la circulation routière.	This type of obligation may govern, e.g. handling hazardous materials or supplying/wearing personal safety equipment and compliance with road traffic regulations.
Die Betriebsanleitung muss um Anweisungen , einschließlich Aufsichts- und Meldepflichten zur Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten , z.B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, eingesetztem Personal, ergänzt werden . Diese Ergänzung ist durch den Betreiber vorzunehmen.	Les instructions de service doivent être complétées par des instructions relatives à la prise en compte des particularités de l'entreprise (y compris les obligations de surveillance et de déclaration) concernant par exemple l'organisation, le déroulement du travail et le personnel affecté au travail.	The Instruction Manual must be supplemented by rules , including supervisory and notifying duties taking special operational features into account , e.g. regarding work organization, operational sequences, personnel used.
		
Das mit den Tätigkeiten an der Maschine beauftragte Personal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise gelesen haben. Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät.	Le personnel chargé des travaux sur la machine doit avoir lu les instructions de service , et en particulier le chapitre Instructions de sécurité , avant de commencer le travail. Pendant le travail, il est trop tard.	Before starting any work with or on the machine, all authorized personnel must read the Instruction Manual and in particular the chapter Safety Instructions . Once work has started is too late.

Betriebsanleitung

Instructions de service

Instruction Manual

Sicherheitsvorschriften

Consignes de sécurité

Safety regulations 01.01.2017

Dies gilt in besonderem Masse für nur gelegentlich, z.B. beim Rüsten, Warten, an der Maschine tätig werdendes Personal.

In regelmäßigen Abständen muss das **sicherheits- und gefahrenbewusste Arbeiten** des Personals unter Beachtung der Betriebsanleitung **kontrolliert** werden.

Das Personal darf keine offenen langen Haare, lose Kleidung oder Schmuck einschließlich Ringe tragen. Es besteht Verletzungsgefahr z.B. durch Hängen bleiben oder Einziehen.

Ceci vaut en particulier pour le personnel ne travaillant sur la machine qu'occasionnellement, par exemple pour mettre l'équipement en place ou effectuer les travaux de maintenance.

A intervalles réguliers, **vérifier**, en se reportant aux instructions de service, si le personnel **travaille dans le respect des consignes de sécurité et est conscient des dangers**.

Le personnel ne doit porter ni cheveux longs et flottants, ni vêtements amples, ni bijoux, anneaux compris. Il y a risque de blessure, par exemple par accrochage ou traction.

This applies in particular to those persons who only work on the machine occasionally, e.g. setting-up, maintenance fitters.

At regular intervals **checks** must be carried out that personnel are **safety-conscious and aware of all the risks** and work in compliance with the Instruction Manual.

Personnel must not have unprotected long hair, loose clothing or jewelry, including rings. There is a risk of injury e.g. through hair or clothing getting stuck or being pulled into the machine.



Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, **persönliche Schutzausrüstung** benutzen! **Alle** Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten!

Si ceci est nécessaire ou exigé par les consignes, utilisez un **équipement individuel de protection**! Tenez compte de **toutes** les instructions de sécurité et indications de danger indiquées sur la machine.

Where necessary or required by regulations **personal safety equipment** must be used! **All** safety and danger information on the machine must be complied with!



Alle **Sicherheits- und Gefahrenhinweise** an/auf der Maschine sind vollständig und in **lesbarem** Zustand zu halten!



Les **instructions de sécurité et les indications de danger** placées sur la machine ou à côté de celle-ci doivent être conservées dans leur totalité. Elles doivent être en permanence parfaitement **lisibles**.



All **information concerning safety and risks** at/on the machine must be kept in a complete and **legible** condition!

Bei **sicherheitsrelevanten Änderungen** an der Maschine oder ihres Betriebsverhaltens, muss die Maschine **sofort stillgesetzt** werden.

Die Ursache der Störung ist sofort festzustellen!

Veränderungen, An- und Umbauten an der Maschine, welche die Sicherheit beeinträchtigen könnten, sind nicht **ohne Genehmigung** des Herstellers vorzunehmen!

Si des **modifications** de la machine ou de son mode de travail **affectent la sécurité**, la machine doit **être arrêtée immédiatement**.

Déterminez immédiatement la cause de la panne!

Aucune **modification**, aucune transformation de la machine, aucune adjonction à la machine mettant les impératifs de sécurité en cause ne doit être effectuée **sans l'autorisation** du constructeur!

If **changes affecting safety** occur to the machine or its operational behavior, **shut the machine off immediately**.

The reason for the fault must be found immediately!

Alterations, extensions and conversions that might affect safety require the **approval** of the manufacturer!

Dies gilt besonders für den Einbau und die Einstellung von Sicherheitseinrichtungen sowie für das Schweißen an tragenden Teilen.

Ceci vaut en particulier pour le montage ou l'installation de dispositifs de sécurité ainsi que pour les travaux de soudage réalisés sur des éléments porteurs.

This applies in particular to the installation and settings of safety devices and to welding work on any supporting parts.



Betriebsanleitung

Instructions de service


Instruction Manual

Sicherheitsvorschriften

Consignes de sécurité

Safety regulations 01.01.2017

Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. ***Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.***



Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene **Fristen** für wiederkehrende **Prüfung / Inspektion** sind einzuhalten!

Zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen ist eine der Arbeit angemessene Werkstattausrüstung unbedingt notwendig.

Der **Standort** und die Bedienung von **Feuerlöschern** ist auf jeder Baustelle bekanntzumachen!

Die Brandmelde- und Brandbekämpfungsmöglichkeiten sind zu beachten!

2.2 Personalauswahl und Qualifikation.

Grundsätzliche Pflichten:

Arbeiten an der Maschine dürfen nur von **zuverlässigem Personal** durchgeführt werden.


Nur geschultes und eingewiesenes Personal ist einzusetzen. **Gesetzlich zulässiges Mindestalter beachten!** Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen, Rüsten, Warten, Instandsetzen klar festlegen!

Es ist sicherzustellen, dass nur dazu autorisiertes und geschultes Personal an der Maschine tätig wird!

Maschinenführer-Verantwortung auch im Hinblick auf **verkehrsrechtliche Vorschriften** festlegen und ihm das Ablehnen sicherheitswidriger Anweisungen Dritter ermöglichen!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal ist **nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person** an der Maschine tätig werden zu lassen!

Les pièces détachées doivent correspondre aux exigences techniques définies par le constructeur. ***Ceci est toujours garanti dans le cas de pièces détachées d'origine.***



Respectez les **intervalles** de **contrôle et d'inspection** prescrits ou indiqués dans les instructions de service!

Pour l'exécution de travaux de maintenance, un outillage adapté au travail est absolument nécessaire.

L'emplacement et l'utilisation **d'extincteurs** doivent être signalés sur tout lieu de travail.

Tenez compte des possibilités de signalisation des incendies et de lutte contre les incendies!

2.2 Sélection et qualification du personnel.

Obligations fondamentales:

Les travaux exécutés sur la machine ne doivent l'être que par du **personnel fiable**.


N'affectez que du personnel formé et initié! Tenez compte des **dispositions légales concernant l'âge minimal!** Contrôlez clairement les compétences du personnel pour l'utilisation, la maintenance et les réparations!

Assurez-vous que les personnes travaillant sur la machine ont bien été autorisées à le faire.

Définissez la responsabilité du chef de machine en ce qui concerne aussi les **prescriptions légales en matière de circulation** et autorisent à refuser les instructions de tiers contraires aux impératifs de sécurité.

Le personnel à former, à instruire ou présent dans le cadre d'une formation générale ne doit travailler sur la machine **que sous la surveillance d'une personne expérimentée**.

Spare parts must conform to the manufacturer's specifications. ***This is always guaranteed with original parts.***



Schedules in the Instruction Manual for periodic **checks inspections** must be complied with!

An adequately equipped workshop is essential for repair and maintenance work.

The **location** and instructions for using **fire extinguishers** must be shown on all sites!

Fire alarm and firefighting systems must be complied with!

2.2 Selecting personnel and their qualifications.

Basic duties:

Reliable personnel may only carry out work on the machine.

Use only trained and instructed personnel. **The statutory minimum age must be complied with!** Clear fields of responsibility must be stipulated for operating, setting up, maintaining, repairing!

Always make sure that only authorized personnel work on the machine!

Machine operators - stipulate their responsibility with regard to **road traffic regulations** as well and authorize them to refuse instructions from third parties that contravene safety regulations!

Personnel in training or under instruction may only operate the machine **under the supervision of an experienced person!**

Betriebsanleitung

Instructions de service

Instruction Manual

Sicherheitsvorschriften

Consignes de sécurité

Safety regulations 01.01.2017



Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der Maschine dürfen nur von einer **Elektrofachkraft** oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäss den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.

Les travaux sur les équipements électriques de la machine ne doivent être effectués que par un **électricien spécialisé** ou par des personnes formées et placées sous la direction et la surveillance d'un électricien spécialisé; ces travaux doivent être réalisés selon les règles de l'électrotechnique.



Work on electrical parts of the machine must be carried out by a **qualified electrician** or by experienced persons under the supervision of a qualified electrician in compliance with regulations governing electrical engineering.

2.3 Sicherheitshinweise zum Normalbetrieb

Jede **sicherheitsbedenkliche** Arbeitsweise ist zu unterlassen!

Es sind Maßnahmen zu treffen, damit die Maschine nur in **sicherem** und **funktionsfähigem** Zustand betrieben wird!

2.3 Consignes de sécurité pour le fonctionnement. Normal

Rejetez tout mode de travail **douteux sur le plan de la sécurité!**

Prenez les mesures requises pour que la machine ne soit utilisée que dans un état **permettant de fonctionner correctement et correspondant aux exigences de sécurité!**

2.3 Safety instructions for normal operations

Never work in any way that might **impair safety!**

Measures must be taken to ensure that the machine can only be operated in a **safe** and **reliable** condition!



Maschine nur betreiben, wenn alle **Schutzeinrichtungen** und **sicherheitsbedingten** Einrichtungen, z.B. lösbare **Schutzeinrichtungen**, Not-Aus-Einrichtungen, Absaugeinrichtungen vorhanden und **funktionsfähig** sind.

Mindestens einmal täglich muss die Maschine auf äußerlich erkennbare **Schäden** und **Mängel** geprüft werden!

Bei **Funktionsstörungen** ist die Maschine **SOFORT** Stillzusetzen und zu sichern!



N'utilisez la machine que si les **dispositifs de sécurité et les dispositifs en rapport avec la sécurité**, tels que les **dispositifs détachables de protection**, les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dispositifs d'aspiration, sont en place et **fonctionnent**.

Au moins une fois par jour, vérifiez si la machine présente des **dommages** et des **défauts** visibles extérieurement!

En cas de **pannes de fonctionnement**, **arrêtez et verrouillez la machine immédiatement!**



Never use the machine unless all **safety devices** and equipment affecting safety, e.g. detachable **safety equipment**, emergency switches, extractors are in place and **working!**

Check the machine at least once every day for external **damage** and **defects!**

If **function faults** occur, **switch the machine off immediately** and **secure it!**

NETZSTECKER ZIEHEN!

RETIREZ LA PRISE D'ÉLECTRIQUE !

PULL OUT THE MAINS PLUG!



Bei Arbeiten in der **Öffentlichkeit** sichern Sie den **Arbeitsbereich** der Maschine mit einem **Seitenabstand** von mindestens 2 m ab.

Störungen sind umgehend zu beseitigen.



En cas de travaux **en public**, définissez autour de la **zone de travail** de la machine un **intervalle latéral** de protection d'au moins 2m.

Éliminez les pannes immédiatement.



When working in the **open** guard the machine's **working area** with a **clearance on all sides** of at least 2 m.

Faults must be eliminated without delay.

Betriebsanleitung

Instructions de service

Instruction Manual

Sicherheitsvorschriften

Consignes de sécurité

Safety regulations 01.01.2017

Ein- und Ausschaltvorgänge gemäss Betriebsanleitung beachten!

Effectuez les processus de mise en marche et d'arrêt selon les instructions de service!

Switch the machine ON and OFF as shown in the Instruction Manual!

Vor dem Einschalten der Maschine ist sicherzustellen, dass niemand durch die anlaufende Maschine gefährdet werden kann!

Avant la mise en marche de la machine, assurez-vous que le démarrage de la machine ne fait courir de risque à personne!

Before switching the machine on, make sure that no one can be endangered when the machine starts up!

Absaugvorrichtungen sind bei laufender Maschine nicht abzuschalten bzw. zu entfernen!

Lors la machine fonctionne, ne pas arrêter ni retirer les dispositifs d'aspiration!

Never switch off or remove extractors when the machine is running!



Alle Personen, die sich in der Nähe der Maschine befinden, wenn diese im Einsatz ist, müssen Schutzbrillen mit Seitenschutz, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe tragen. Dem Bediener ist das Tragen enganliegender Schutzkleidung vorgeschrieben.

Toutes les personnes se trouvant à proximité de la machine lorsque celle-ci fonctionne doivent porter des lunettes protectrices avec protection latérale, une protection acoustique ainsi que des chaussures de sécurité. L'opérateur doit porter des vêtements protecteurs collants.

All persons in the vicinity of the machine when it is running must wear safety goggles with side protectors, ear muffs and safety shoes. Operators must wear close-fitting clothes.



Benutzen Sie zur Verlängerung des Hauptkabels nur Verlängerungskabel, die entsprechend der Gesamtleistungsaufnahme der Maschine und den geltenden Richtlinien dimensioniert sind.

Pour prolonger le câble principal, n'utilisez que des rallonges dimensionnées en fonction de la puissance absorbée totale de la machine et des directives en vigueur.

When extending the main cable, use only extension cables that are dimensioned in accordance with the machine's total output and with current regulations.

2.4 Sonderarbeiten im Rahmen der Nutzung der Maschine und Instandhaltungstätigkeiten sowie Störungsbeseitigung im Arbeitsablauf.

2.4 Travaux spéciaux dans le cadre de l'utilisation de la machine et des travaux de maintenance ainsi que de l'élimination des pannes au cours du travail.

2.4 Special work when using and maintaining the machine and trouble-shooting during work.

Mechanische Wartungsarbeiten:

Bei allen Wartungsarbeiten an der Maschine setzen Sie die Anlage wie in Kapitel 2.8 beschrieben in die **Sicherheits-Nullstellung**.

Beachten Sie spezielle **Sicherheits-hinweise** in den verschiedenen Kapiteln zur Wartung der Maschine. **Kap. 7.1 - 7.13**

Travaux de maintenance mécanique:




Lors de tous les travaux de maintenance effectués sur la machine, mettez l'installation en **position zéro de sécurité** ainsi qu'il est indiqué au chapitre 2.8.

Tenez compte des instructions de sécurité spéciales des différents chapitres consacrés à la maintenance de la machine **Chap. 7.1 - 7.13**

Mechanical maintenance work:

When carrying out maintenance work on the machines, switch it to the **OFF position**.

Read the special **safety instructions** in the various chapters in maintenance work. **Chap. 7.1 - 7.13**



RT-2000 Kap.2	AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Sicherheitsvorschriften	Consignes de sécurité	Safety regulations 01.01.2017
In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell/Wartungs und Inspektionstätigkeiten und -Termine einschliesslich Angaben zum Austausch von Teilen / Teilausrüstungen sind einzuhalten!	Effectuez les travaux de réglage, de maintenance et d'inspection prescrits dans les instructions de service et respectez les délais prescrits. Ceci vaut également pour le remplacement de pièces /d'équipements.	Setting, maintenance and inspection work and schedules laid down in the Instruction Manual including details on replacing parts / assemblies must be complied with!
Diese Tätigkeiten dürfen nur durch das Fachpersonal ausgeführt werden.	Ces travaux ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé.	This work may only be carried out by skilled personnel.
Das Bedienungspersonal ist vor Beginn der Durchführung von Sonder- und Instandhaltungsarbeiten zu informieren!	Les opérateurs doivent être informés avant l'exécution de travaux spéciaux et de travaux de maintenance!	Always inform the operating personnel before starting any special or maintenance work!
Bei allen Arbeiten, die den Betrieb, die Umrüstung oder die Einstellung der Maschine und ihrer sicherheitsbedingten Einrichtungen sowie Inspektion, Wartung und Reparatur betreffen, müssen Ein- und Ausschaltvorgänge gemäss der Betriebsanleitung und Hinweise für die Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden!	Lors de tous travaux concernant le fonctionnement, la modification de l'équipement ou le réglage de la machine et de ses dispositifs en rapport avec la sécurité ainsi que les inspections, la maintenance et les réparations, les processus de mise en marche et d'arrêt doivent être mis en oeuvre selon les instructions de service et les remarques relatives au travaux de maintenance !	Whenever work is carried out that affects the machine's operations, resetting or setting and those of the safety devices or inspection, maintenance and repairs, switching procedures in compliance with the Instruction Manual and instructions for maintenance work must be carried out!
Ist die Maschine bei Wartungs- und Reparaturarbeiten komplett ausgeschaltet, muss sie gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert werden: Netzstecker abziehen. Gemäss Kap. 2.5 Sicherheits-Nullstellung.	Si la machine est entièrement arrêtée lors de travaux de maintenance et de réparation, elle doit être protégée contre tout redémarrage inopiné: retirez les prises de secteur. Selon chap. 2.5 Mise à zéro de sécurité.	If the machine is switched off completely for maintenance and repair work, secure it against unintended switching on: pull the plug out. According to chap. 2.5 Safety OFF position.
Beim Einsatz eines Industriesaugers sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten:	En cas d'utilisation d'un aspirateur industriel, tenez compte des consignes de sécurité correspondantes:	If an industrial extractor is used, always comply with the relevant safety instructions:
Entleeren Sie stets den Staubbehälter der Filteranlage, bevor diese verladen wird. Beachten Sie geltende Entsorgungsvorschriften, erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei der zuständigen Stelle. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden! Faserfreie Putztücher benutzen! Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gelöste Schraubenverbindungen sind stets festzuziehen.	Videz constamment le réservoir de poussière de l'installation de filtrage avant que celle-ci ne soit évacuée. Tenez compte des prescriptions en vigueur en matière d'élimination des déchets; le cas échéant, renseignez-vous auprès des services compétents. N'utilisez pas de détergents agressifs! Utilisez des chiffons non fibreux! Les raccords à vis desserrés lors de travaux de maintenance et de réparation doivent toujours être resserrés.	Always empty the filter's dust container before shipping. Comply with current waste disposal regulations, if necessary, contact your local authority. Never use aggressive cleaners! Use non-fiber cleaning cloths! Always tighten screwed connections that were loosened for maintenance and repair work!
Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Rüsten, Warten und Reparieren erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten, die Montage und Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.	Si le démontage d'installations de sécurité est nécessaire lors de la mise en place de l'équipement et lors de la maintenance et des réparations, le montage et le contrôle des dispositifs de sécurité doivent être effectués immédiatement après les travaux de maintenance et de réparation.	If safety equipment has to be dismantled for resetting, maintenance and repairs, always install and check the safety devices immediately after completing the maintenance and repair work.
Es ist für die sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen zu sorgen!	Eliminez les produits con-sommables dans le respect de l'environnement et des règles de sécurité.	Always dispose of materials and supplies safely and protect the environment!



Arbeiten an **elektrischen** Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer **Elektrofachkraft** oder von **unterwiesenen** Personen unter **Leitung** und **Aufsicht** einer **Elektrofachkraft** sowie unter Beachtung der **elektrotechnischen Regeln** vorgenommen werden.

Les travaux sur les équipements électriques de la machine ne doivent être effectués que par un **électricien spécialisé** ou par des personnes formées et placées sous la direction et la surveillance d'un électricien spécialisé; ces travaux doivent être réalisés selon les règles de l'électrotechnique.

Work on **electrical** installations or equipment must be carried out by a **qualified electrician** or by **trained personnel** under the **guidance** and **supervision** of a **qualified electrician** and in compliance with **rules governing electrical engineering**.

2.5 Sicherheits-Nullstellung

2.5 Mise à zéro de sécurité

2.5 Safety OFF position

Definition:

Sicher ist der Zustand der Maschine, in dem keine Gefährdung von der Maschine ausgehen kann.

Definition:

La machine est considérée comme sûre lorsque aucun danger ne peut en provenir.

Definition:

The machine's state is safe when it is unable to endanger anyone.

Anlage in Sicherheits-Nullstellung bringen bedeutet:

Mettre l'installation en position zéro de sécurité signifie:

Bringing the machine into the Safety OFF position means:

Maschine ausschalten= Schalter drücken.

Arrêtez la machine= pousser le commutateur.

Switch the industrial extractor.

Stillstand der Antriebe abwarten.

Attendez l'arrêt complet des moteurs.

Wait till the drives come to a stop.

Netzstecker ziehen.

Retirez la prise d'électricité.

Pull out the mains plug.



2.6 Besondere Gefahrenpunkte!

2.6 Points dangereux particuliers!

2.6 Dangerous points to watch for!



RT-2000 Kap.2		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Sicherheitsvorschriften	Consignes de sécurité	Safety regulations 01.01.2017
Jede Maschine kann, falls sie nicht vorschriftsgemäss benutzt wird, gefährlich für Bedienungs-,Einricht- und Servicepersonal sein. Für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen beim Betrieb und die Instandhaltung der mitgelieferten Schutzeinrichtungen bzw. die Bereitstellung entsprechender Sicherheitseinrichtungen ist der Betreiber verantwortlich!	Si elle n'est pas utilisée selon les prescriptions , toute machine peut représenter un danger pour les opérateurs, le personnel chargé de la maintenance et le personnel du service après-vente. L' utilisateur de la machine est responsable du respect des dispositions de sécurité lors du fonctionnement ainsi que de la maintenance des installations de protection incluses dans la livraison ou de la mise à disposition des installations de sécurité correspondantes.	All machinery can be dangerous for operating, setting and maintenance personnel if it is used incorrectly . Owners are responsible for compliance with safety regulations during operations and maintenance of the safety devices supplied with the machine, or for providing suitable safety devices themselves!

ES IST VERBOTEN, SCHUTZEINRICHTUNGEN ABZUBAUEN, ODER ZU MANIPULIEREN!

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DÉMONTER OU CHANGER LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE !

IT IS STRICTLY PROHIBITED TO REMOVE OR CHANGE THE SECURITY SYSTEM OF THE MACHINE!

2.7 Vorschriften Elektrotechnik.



Arbeiten an **elektrischen** Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer **Elektrofachkraft** oder von **unterwiesenen** Personen unter **Leitung** und **Aufsicht** einer **Elektrofachkraft** sowie unter Beachtung der **elektrotechnischen Regeln** vorgenommen werden.

2.7 Consignes concernant l'électrotechnique.



Les travaux sur les équipements électriques de la machine ne doivent être effectués que par un **électricien spécialisé** ou par des personnes formées et placées sous la direction et la surveillance d'un électricien spécialisé; ces travaux doivent être réalisés selon les règles de l'électrotechnique.

2.7 Regulations Electrical engineering.



Work on **electrical** installations or equipment must be carried out by a **qualified electrician** or by **trained** personnel under the **guidance** and **supervision** of a **qualified electrician** and in compliance with **rules governing electrical engineering**.



Benutzen Sie nur Verlängerungskabel, die entsprechend der Gesamtleistungsaufnahme der Maschine, und den geltenden Richtlinien dimensioniert sind.



Pour prolonger le câble principal, n'utilisez que des rallonges dimensionnées en fonction de la puissance absorbée totale de la machine et des directives en vigueur.



When extending the main cable, use only extension cables that are dimensioned in accordance with the machine's total output and with current regulations.



**WICHTIG!
ZWINGEND!**



Respiratory
protection

Beim Fräsen und Schleifen können gesundheitsschädigende Stäube entstehen! Deshalb ist der Einsatz eines geeigneten Industriestaubsaugers ZWINGEND VORGESCHRIEBEN, sowie der Einsatz von Qualitäts-Schutzmasken!

**IMPORTANT!
ET OBLIGATOIRE!**



Respiratory
protection

Durant le travail de surface certaines poussières peuvent être malsaines pour votre santé, il est DONC FORTEMENT CONSEILLÉ d'utiliser un aspirateur industriel adapté, ainsi que des masques de protection !

**IMPORTANT!
AND A „MUST“!**



Respiratory
protection

As during the floor preparation upcoming dust could harm your health, it is a MUST TO USE a professional dust collector, and a high quality RESPIRATORY PROTECTION!



Die elektrische Ausrüstung der Maschine ist regelmäßig durch eine autorisierte Elektrofachkraft zu prüfen. Mängel wie lose Verbindungen, angeschmorte, oder beschädigte Kabel müssen sofort beseitigt, bzw. ersetzt werden. Rufen Sie eine Elektrofachkraft, oder den Kundendienst.

L'équipement électrique de la machine doit être contrôlé régulièrement. Les défauts tels que les raccords desserrés ou les câbles abîmés doivent être éliminés immédiatement. Faites appel à un électricien spécialisé ou au service après vente.

Electrical equipment must be checked regularly. Defects such as loose connections or scorched cables must be eliminated immediately. Contact a qualified electrician or the after-sales service.

Nehmen Sie die Arbeit erst dann wieder auf, wenn Sie sich mit den für Ihren Bereich zutreffenden elektrotechnischen Vorschriften vertraut gemacht haben, und die Maschine durch die Elektrofachkraft freigegeben wurde!

Ne commencez le travail que lorsque vous vous êtes familiarisé avec les prescriptions électrotechniques applicables à votre domaine, et après l'autorisation par le spécialiste électrotechnique.

Do not start work until you are familiar with the electrical engineering regulations applying to your area, and until the responsible electrician has given the necessary authorization.

RT-2000 Kap.3		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Allgemeines	Généralités	General
		01/11/2017

3.1 Pflege und Wartung



Sorgfältige Pflege und regelmässige Wartung der Maschine sind Voraussetzung für Funktion und Sicherheit.

3.2 Lieferumfang

Lieferumfang der Maschine:

- Fräsmaschine (RT-2000)
- Industriesauger (Option)
- Staubschlauch (Option)
- Handbuch 1 x
- Bremse (Option)

3.3 Beschreibung der Maschine

3.1 Entretien et maintenance



L'entretien soigneux et la maintenance régulière sont une condition préalable au bon fonctionnement et à la sécurité

3.2 Matériel livré

Matériel livré:

- Fraiseuse (RT-2000)
- Aspirateur industriel (option)
- Tuyau d'évacuation des poussières (option)
- Manuel 1 x
- System de frein (option)

3.3 Description de la machine

3.1 Care and maintenance



Proper care and regular maintenance of the machine are preconditions for function and safety.

3.2 Scope of delivery

Scope of delivery for the machine:

- Milling machine (RT-2000)
- Industrial extractor (option)
- Dust bag (option)
- Manual 1 x
- Break system (option)

3.3 Description of the machine



- 1) Schaltkasten
- 2) Schnellabhebevorrichtung
- 3) Anschluss Industriesauger
- 4) Tiefeneinstellung
- 5) Maschinen-Gehäuse
- 6) Sicherheitsschalter

- 1) Coffret de commande
- 2) Dispositif de levage rapide
- 3) Raccordement de l'aspirateur industriel
- 4) Réglage de la profondeur
- 5) Carter de la machine
- 6) Interrupteur de sécurité

- 1) Switch box
- 2) Quick lifter
- 3) Connection Industrial extractor
- 4) Depth setting
- 5) Machine housing
- 6) Security switch

RT-2000 Kap.3		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Allgemeines	Généralités	General 01/11/2017

Die AIRTEC-Fräsen der Reihe RT-2000 werden je nach Wunsch mit Elektromotor 400 V/230 V oder Verbrennungsmotor geliefert. Die Fräsen RT-2000 mit einer Arbeitsbreite von 200 mm sind robuste und kräftige Maschinen, die auf beliebigem Grund eingesetzt werden können. Die stufenlose, fein regulierbare Einstellung der Arbeitstiefe garantiert die Schonung des Untergrundes. Mit den entsprechenden Werkzeugen versehen, können die Fräsen RT-2000 vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise zum: • Aufräumen von Beton • Reinigen beliebige Oberflächen • Abfräsen von Beschichtungen, Kleber • Rillieren von Betonflächen • Entrosten von Metallflächen, z.B. Schiffdecks und Tanks • Entzundern Durch die stufenlose Tiefenverstellung kann der Wirkungsgrad der entsprechenden Fräswerkzeuge voll genutzt werden.	Les fraises AIRTEC de la série RT-2000 sont livrées au choix avec un moteur électrique de 400 V/230 V ou un moteur à combustion interne. Les fraises RT-2000 d'une largeur de trava de 200 mm sont des machines robustes et puissantes qui peuvent être utilisées sur n'importe quelle surface. Le réglage millimétrique de la profondeur de travail prévient toute agression de la surface appui. Equipées des outils correspondants, les fraises RT-2000 peuvent être utilisées de multiples façons, par exemple pour: • le grattage du béton • le nettoyage de surfaces quelconques • l'élimination à la fraise de revêtements et de colles • la formation de rainures dans les surfaces de béton • dérouiller et décaper les tôles, tanks, conteneurs, ponts de navie. • le décalaminage Le réglage millimétrique de la profondeur permet d'utiliser à plein rendement les outils de fraisage correspondants.	AIRTEC series RT-2000 surfacers are supplied on request with either a 400 V /230 V electric motor or a combustion engine. RT-2000 surfacers with a working width of 200 mm are sturdy and powerful machines that can be used on any surface. The stepless fine settings of the working depth guarantee that the subsurface is protected. Fitted with the appropriate tools RT-2000 surfacers can be used for various applications, for example: • scarifying concrete • cleaning any type of surface • removing coatings, adhesives • scoring concrete surfaces • de-rusting metal surfaces, e.g. ships' decks and tanks • grinding-away and de-scaling • preparing surfaces for new toppings Th The depth settings enable the efficiency of the appropriate milling tools to be used to the full.
3.4 Schaltkasten Der Schaltkasten ist mit einem EIN und einem Not-Aus-Schalter und einem Sicherheitsschalter ausgestattet.	3.4 Coffret de commande Le coffret de commande est équipé d'un commutateur marche-arrêt interrupteur d'arrêt d'urgence, et d'un interrupteur de sécurité.	3.4 Switchbox The switchbox is fitted with an ON and an emergency stop switch and an security switch.



- 1) EIN-Schalter
- 2) Not-Aus-Schalter
- 3) Sicherheitsschalter



- 1) Commutateur marche-arrêt
- 2) Interrupteur d'arrêt d'urgence
- 3) Interrupteur de sécurité

- 1) ON-switch
- 2) Emergency stop switch
- 3) Security switch

RT-2000 Kap.3		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Allgemeines	Généralités	General 01/11/2017
EIN-Schalter Auf dem Schaltkasten befindet sich der EIN-Schalter. Vor dem Einschalten der Maschine muss die Frästrommel mit der Schnellabhebevorrichtung angehoben werden, um ein An- bzw. Auslaufen des Motors unter Vollast zu vermeiden.	Commutateur marche-arrêt Le commutateur marche-arrêt est situé sur le coffret de commande. Avant la mise en marche de la machine, le tambour de fraise doit être soulevé avec le dispositif de levage rapide pour éviter un démarrage ou un ralentissement du moteur à pleine charge.	ON- switch The ON- switch is on the switchbox. Before switching the machine on, use the quick lifter to lift the milling drum to prevent the motor from starting or coasting under a full load.
Not-Aus-Schalter Roter Pilzdruckschalter, bei Druck auf diesen Schalter wird die Stromzufuhr zu dem Antriebsmotor sofort unterbrochen. <u>Wiederstart:</u> Arretierung durch DREHEN lösen.	Interrupteur d'arrêt d'urgence Bouton-poussoir rouge type champignon; une pression sur ce bouton interrompt immédiatement l'alimentation électrique du moteur. <u>Redémarrage:</u> Débloquer le dispositif en TOURNANT le bouton.	Emergency stop switch Red mushroom switch; pressing this switch cuts off the current to the drive immediately. <u>Restarting:</u> TURN to unlock the locking element.
Unterspannungsauslöser Ein eingebauter Unterspannungsauslöser unterbricht die Stromzufuhr augenblicklich, wenn z.B. die Sicherung herausfällt, Stromschwankungen auftreten oder ein Kabel beschädigt ist.	Déclencheur à minimum de tension Un déclencheur à minimum de tension incorporé interrompt immédiatement l'alimentation électrique, si par exemple le fusible saute, la tension électrique est irrégulière ou un câble est endommagé.	Undervoltage release An integrated undervoltage release cuts off the current supply immediately if, e.g., the fuse falls out, current fluctuations occur or a cable is damaged.
Sicherheitsschalter(Schlüssel) Der Schaltkasten ist zusätzlich mit einem Sicherheitsschalter (Schlüssel+ Schnur) ausgerüstet, als Schutz gegen Ermüdung oder andere Gefahrenmomente! Schnur stets über das Handgelenk ziehen, Schlüssel einführen! (Siehe Bild bei 3.4)	Interrupteur de sécurité (Clé) La boîte de commande est en plus équipée d'un interrupteur de sécurité (clé) comme protection contre la fatigue et incidents. Le cordon de ce dispositif doit toujours être attaché autour du poignet! Insérez svp. la clé! (Fig.3.4)	Emergency Shut-off Switch (Key) The electrical switch box is also equipped with an Emergency Shut-off switch. (Key Type) Pull cord attaches to operators wrist and the Key must be inserted! (Fig. by 3.4)
3.5 Bedienungseinrichtungen	3.5 Dispositifs de commande	3.5 Operating elements
Die Schnellabhebevorrichtung Die AIRTEC-Fräse RT-2000 besitzt eine Schnellabhebevorrichtung für die Frästrommel (Fig. 010 Pos. 13). Um den Transport oder ein Versetzen der Fräse zu ermöglichen, kann die Frästrommel ohne verändern der Frästiefe mittels der Schnellabhebevorrichtung angehoben werden.	Le dispositif de levage rapide La fraise AIRTEC RT-2000 possède un dispositif de levage rapide pour le tambour de fraise (fig.010 pos.13) Pour transporter ou décaler la fraise on peut soulever le tambour de fraise sans modifier la profondeur de fraisage avec le dispositif de levage rapide.	Quick lifter AIRTEC RT-2000 surfacers have a quick lifter for the milling drum (Fig. 010 Pos. 13). The quick lifter can be used to lift the milling drum, without altering the milling depth, to transport or move the miller.
Die stufenlose Tiefenverstellung	Le réglage millimetr. de la profondeur	Stepless depth adjustment

Betriebsanleitung**Instructions de service****Instruction Manual****Allgemeines****Généralités****General**

01/11/2017

Durch drehen des Verstellrades bzw. Handrades (Fig. 010 Pos. 20) ist die Frästiefe so einzustellen, dass die einzelnen Fräsrädchen richtig anpacken (kratzen) und die gewünschte Oberflächengüte / Struktur erzielt wird. Die stufenlose Tiefeneinstellung ermöglicht, dass die Fräswerkzeuge nur so tief wie notwendig auf die zu behandelnde Oberfläche aufschlagen.

En tournant la roue de réglage ou la roue manuelle (fig. 010, pos. 20), on peut régler la profondeur de fraisage de telle sorte que les différents molettes de fraisage attaquent vraiment la surface (grattent) et que la qualité / la structure souhaitées soient obtenues. Grâce au réglage millimétrique de la profondeur, les outils de fraisage n'attaquent la surface à traiter qu'à la profondeur requise.

Turn the setting wheel or hand wheel (Fig. 010 Pos. 20) to set the milling depth so that the individual milling wheels bite correctly (scratch) and the desired surface quality/structure is obtained. The stepless depth setting enables the milling tool to be set as deep as required on the surface to be treated and no deeper.

Die Frästiefe darf unter Berücksichtigung der zu behandelnden Oberfläche nur so „tief“ eingestellt werden, dass die Fräswerkzeuge ungehindert durch die Fliehkraft aufgeworfen werden und sich frei auf den einzelnen Querachsen drehen können. Ist die Tiefeneinstellung richtig gewählt, zeichnet sich die Fräsmaschine durch einen ruhigen und gleichmässigen Lauf aus.

La profondeur ne peut être réglée, en tenant compte de la surface à usiner, que sur une valeur telle que les outils de fraisage puissent frapper sans entrave sous l'effet de la force centrifuge et tourner librement sur les différents axes transversaux. Si le réglage de la profondeur est correct, la fraiseuse fonctionne de façon très régulière.

The milling depth should only be set on the surface to be treated "deep" enough so that the milling tools are thrown up without obstruction through centrifugal force and can turn freely on the lateral axles. If the depth setting has been set correctly, the miller will run quietly and evenly.

Radsperr


Die Maschine ist mit einer RADSPERRE ausgerüstet, um deren Arretierung sicherzustellen. (Abhänge, Balkon, Transport, Rampen etc.)

Le système blocage de roue

La machine est équipée d'un système blocage de roue, pour assurer l'immobilité absolue. (Pentes, balcon transport)

Wheel stopper

The machine is equipped with a wheel stopper, to ensure its absolute fixation. (incline, balcony, transport).

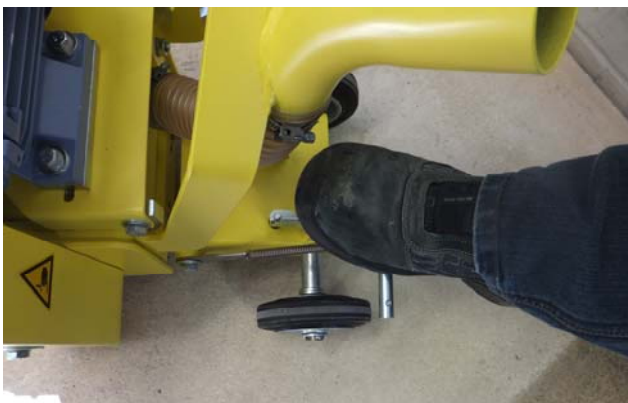**3.6 Die Frästrommel****3.6 Le tambour de fraise****3.6 Milling drum**

Das Herzstück der Fräsmaschine ist die Frästrommel. Der Aufbau der Frästrommel ist sehr einfach, die einzelnen Fräswerkzeuge werden mit sogenannten Zwischenscheiben gemäß beiliegendem Montageplan auf die Querachsen geschoben. Die Zwischenscheiben sorgen für den notwendigen Abstand zwischen den Fräswerkzeugen.

Le coeur de la fraiseuse est constitué par le tambour de fraise. La structure du tambour de fraise est très simple; les différents outils de fraisage sont poussés sur les axes transversaux avec les "disques intermédiaires", conformément aux indications du plan de montage. Les disques intermédiaires maintiennent les outils de fraisage à la distance requise les uns par rapport aux autres.

The milling drum is the heart of the miller. The milling drum has a very simple structure, the individual milling tools are slid onto the lateral axles with so-called spacers as shown in the enclosed assembly plan. The spacers ensure that there is sufficient clearance between the milling tools.

Die beiliegenden Bestückungspläne berücksichtigen ein erforderliches seitliches Spiel der Fräswerkzeuge von ca. 3-5 mm.

Les plans de montage joints tiennent compte du jeu latéral nécessaire des outils de fraisage: 3-5 mm.

The enclosed component mounting diagram takes into account the required lateral play of approx. 3-5 mm for the milling tools.

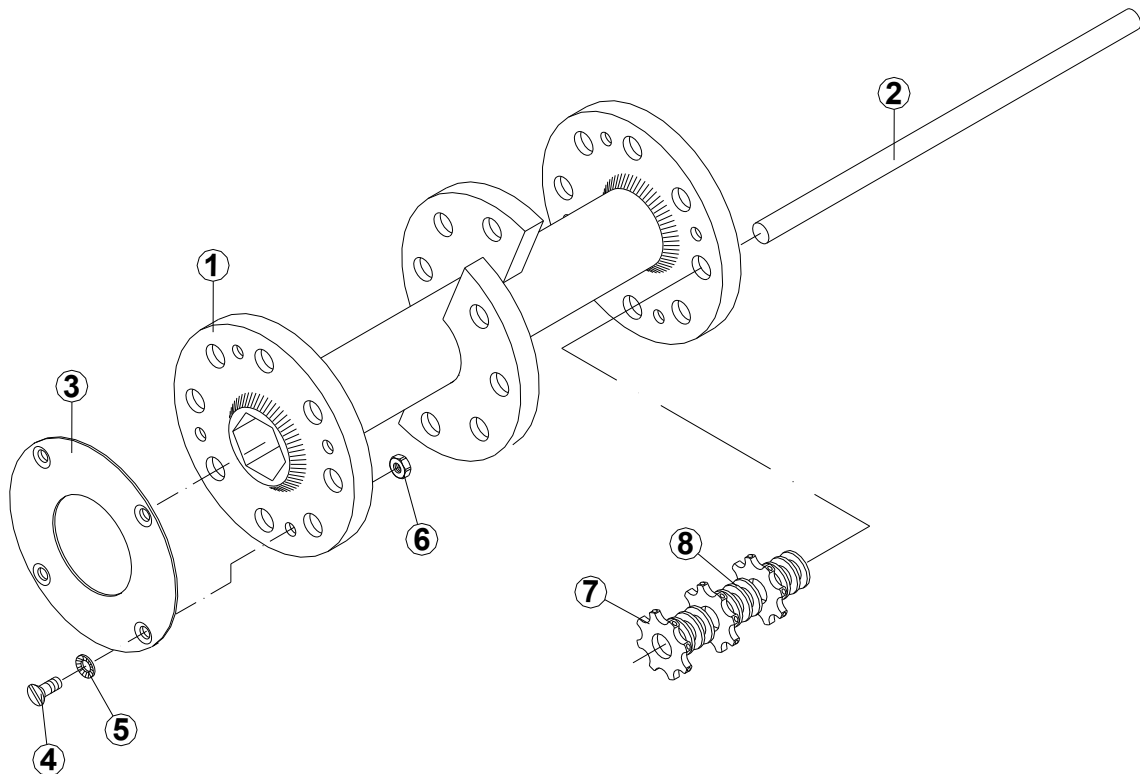


FIG.3.6

Dat.: 04/02/2006 © airtec

- 1) Frästrommel
- 2) Achse
- 3) Sicherungsblech
- 4) Sicherungsschraube
- 5) U-Scheibe
- 6) Sicherungsmutter
- 7) Fräswerkzeug (Fräs oder Kratzrädchen)
- 8) Zwischenscheibe

3.7 Die Fräswerkzeuge

Durch eine Vielzahl von verschiedenen Fräswerkzeugen ist es möglich, mit wenigen Handgriffen die AIRTEC-Fräsen auf anwendungs-, bzw. oberflächenspezifische Bedürfnisse umzurüsten. Alle Maschinen arbeiten nach dem Prinzip der lose auf einer Achse sitzenden Fräswerkzeuge. Durch die Rotation der Frästrommel entsteht an den Querachsen eine Fliehkraft, wodurch die Fräswerkzeuge „ausgeworfen“ werden und auf die zu behandelnde Oberfläche schlagen.

- 1) Tambour de fraise
- 2) Axe
- 3) Tôle de sûreté
- 4) Vis de sûreté
- 5) Rondelle
- 6) Ecrou de sécurité
- 7) Outil de fraisage (fraise ou molette)
- 8) Disque intermédiaire

3.7 Les outils de fraisage

Comme l'opérateur dispose de nombreux outils de fraisage différents, il peut adapter facilement les fraises AIRTEC aux besoins spécifiques de l'utilisation respective de l'installation ou aux surfaces traitées. Toutes les machines fonctionnent selon le principe des outils installés sur un axe, mais non serrés. La rotation du tambour de fraise suscite sur les axes transversaux une force centrifuge qui pousse les outils de fraisage vers l'extérieur; ceux-ci frappent alors la surface à usiner.


- 1) Milling drum
- 2) Axle
- 3) Safety panel
- 4) Safety screw
- 5) Spacer
- 6) Security nut
- 7) Milling tool (cutter or milling tool)
- 8) U-disk

3.7 Milling tools

A variety of different milling tools enable AIRTEC millers to be refitted with ease for each application or to match each surface. All these machines work on the principle of loose milling tools on an axle. The rotation of the milling drum generates a centrifugal force at the lateral axle which "throws up" the milling tools so that they come into contact with the surface to be treated.

	HMT-6-46: RT-2000-595 Fräsrädchen mit 6 Hartmetallspitzen, Ø 46 mm Verschleissfest. Für harten Einsatz: • Betonflächen aufrauen, schneiden, abfräsen • Rillieren von Beton und Asphalt • Stein- und Betonflächen reinigen, stocken • Markierungen abfräsen • Unebenheiten abtragen und egalisieren	HMT-6-46: RT-2000-595 Fraises à Pointes en Tungstène, Ø 46 mm Assurant une très grande résistance à l'usure; idéal pour: • Fraisage de béton et asphalte • Enlèvement de dépôts et de vieux revêtements • Travaux d'égalisation et de rectification • Rainurage, rabotage	HMT-6-46: RT-2000-595 Tungsten Tipped Cutter, Ø 46 mm These tough tools are used for: • Roughening, scabbling and cleaning concrete and asphalt • Removal of traffic lines, coatings • Cleaning of stone surfaces • Grooving of concrete and asphalt • Heavy milling of concrete
	HMT-5-40: RT-2000-605 Fräsrädchen mit 5 Hartmetallspitzen, Ø 40 mm Gebrauch wie HMT-5-46 • Kleinerer Aussendurchmesser	HMT-5-40: RT-2000-605 Fraises à Pointes en Carbure de Tungstène, Ø 40 mm Application comme HMT-5-46 • Diamètre extérieur plus petite	HMT-5-40: RT-2000-605 Tungsten Tipped Cutter, Ø 40 mm Uses: same as HMT-5-46 • Smaller outer diameter
	HMT-6-44: RT-2000-650 Fräsrädchen mit 6 Hartmetallspitzen, Ø 44 mm Gebrauch wie HMT-5-46 • Kleinerer Aussendurchmesser	HMT-6-44: RT-2000-650 Fraises à Pointes en Carbure de Tungstène, Ø 44 mm Application comme HMT-5-46 • Diamètre extérieur plus petite	HMT-6-44: RT-2000-650 Tungsten Tipped Cutter, Ø 46 mm Uses: same as HMT-5-46 • Smaller outer diameter
	PTC-25-42: RT-2000-649 VIELZAHN-Spitzfräser Vollhartmetall, Ø 42 mm • Entfernen von Schmutz • Entfernen von Zement- und Kleberrückständen • Farbanstrichen und Kunststoffbeschichtungen • Teppich- und Kleberreste	PTC-25-42: RT-2000-649 Roue de fraisage MULTI-DENTS en tungstène, Ø 42 mm • Retirer et enlever la laitance • Peinture, colle, vernis, • Epoxy, feutre, mousses, • Ciments, films	PTC-25-42: RT-2000-649 MULTI-TEETH tungsten cutters, Ø 42 mm • Removing soft coverings, paint, glue, • Foam backed, sheet vinyl, and cement residues

	TMO-5-22: RT-2000-630 Frässcheibe mit Hartmetallschneiden, Ø 40 mm • Zum Entfernen von Thermoplast- und Kaltplastikmarkierungen auf Asphalt und Beton • Abfräsen von Epoxy-Beschichtungen • Abschälen Thermoplast-Bodenbelägen	TMO-5-22: RT-2000-630 Disques de fraisage avec couteaux en tungstène, Ø 40 mm • Pour enlèvement d'époxy-thermoplast sur béton et asphalte	TMO-5-22: RT-2000-630 Milling Cutter with tungsten blades, Ø 40 mm • For removing and stripping thermoplastic and cold plastic coatings, from concrete and asphalt
	TMO-7-11: RT-2000-660 Frässcheibe Vollhartmetall, Ø 33 mm • Zum Entfernen von Thermoplast- und Kaltplastikmarkierungen auf Asphalt und Beton • Abfräsen von Epoxy-Beschichtungen	TMO-7-11: RT-2000-660 Disques de fraisage en tungstène, Ø 33 mm • Pour enlèvement d'époxy-thermoplast sur béton et asphalte	TMO-7-11: RT-2000-660 Milling Cutter, full-tungsten, Ø 33 mm • For removing and stripping thermoplastic and cold plastic coatings, from concrete and asphalt
	TSR-5,5: RT-2000-669 Fräsrädchen, Voll-Hartmetall, Ø 30 mm • Entfernen von Schmutz • Entfernen von Zement- und Kleberrückständen • Farbanstrichen und Kunststoffbeschichtungen • Teppich- und Kleberreste.	TSR-5,5: RT-2000-669 Roues de frais. étoilées en tungstène, Ø 30 mm • Retirer et enlever la laitance • Peinture, colle, vernis, • Epoxy, feutre, mousses, Ciments, films	TSR-5,5: RT-2000-669 Star Cutter, full-tungsten, Ø 30 mm • Removing soft coverings, paint, glue, • Foam backed, sheet, vinyl and cement residues
	STR-4: RT-2000-610 Strahlrädchen aus vergütetem Stahl, Ø 52 mm, • Walzhautentfernung • Abschlagen von Schmutzablagerungen • Entrosten, reinigen ohne Beschädigung der Oberfläche • Markierungen abfräsen	STR-4: RT-2000-610 Roues de fraisage dentées en acier traité, Ø 52 mm, • Décalaminage de tôles • Enlèvement de peinture, colle et moquette • Travaux de rectification sur surfaces légères • Rainurage	STR-4: RT-2000-610 Beam Cutter, heat-treated steel, Ø 52mm, • Descaling • Stripping off paint. • Removal of carpet adhesives and coal tar epoxies. • Removal of traffic lines • Grooving on light surfaces
	COR-4: RT-2000-620 Fächerrädchen aus vergütetem Stahl, Ø 52 mm, • Für leichte Reinigung und Bearbeitung von Flächen ohne Beschädigung der Oberfläche • Entrosten, Entfernen von dünnen Farbschichten	COR-4: RT-2000-620 Roues de fraisage en forme d'éventail. Acier traité, Ø 52 mm, • Pour travaux de nettoyage et rectification sur des surfaces délicates sans laisser de traces • Enlèvement de couches fines de peinture.	COR-4: RT-2000-620 Corrugated Cutter, heat treated steel, Ø 52 mm, • For all kinds of cleaning texturizing work on delicate surfaces without damaging the surface • Stripping off of light coats of paints

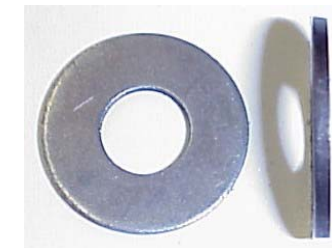	<u>ET-4: RT-2000-615</u> Sternrädchen aus ver- gütetem Stahl, Ø 52 mm, • Entrosten und reinigen von Schiffdecks, Behältern, Tanks • Walzenhautentfernung • Abschlagen von Gummirückständen • Aufrauen von Asphalt • Entfernen von leichten Farbschichten und Kleberückständen • Wegputzen von Teppichresten	<u>ET-4: RT-2000-615</u> Roues de fraisage étoilées en acier traité, Ø 52 mm, • Nettoyage et dérouillage de ponts de navires, tanques et containers • Enlèvement de la calamine, d'huiles, de graisses • Décaper, enlever les incrustations • Aspérer l'asphalte • Enlèvement de colles à carrelage ou moquette	<u>ET-4: RT-2000-615</u> Star Cutter, heat-treated steel, Ø 52 mm, • General cleaning, derusting, descaling on ship-decks, maritime installations, containers etc. • Stripping off grease and oil deposits • Roughening of asphalt • Removal of carpet and tile adhesives • Milling off joints
	<u>DB RT-2000-910</u> Drahtbürste, Ø 125 mm 0.63 mm 200 mm • Für die Reinigung und Entfernung von Rostbildung auf Blech • Zur Nachbearbeitung der Oberflächen nach dem Einsatz von Fräsrädchen • Reinigung von Oberflächen	<u>DB EE-200-910</u> Brosse Métallique, Ø 125 mm 0.63 mm 200 mm • Pour le nettoyage de tôle • Enlèvement de rouille • Décapage de matériaux fragiles • Polissage de surfaces	<u>DB RT-2000-910</u> Wire brush, Ø 125 mm 0.63 mm 200 mm • For efficient but gentle treatment of surfaces • E.g. removal of light rust • Incrustations, grime etc. • Polishing
	<u>ZS-10,5/25/2: RT-2000-226</u> Zwischenscheiben aus gehärtetem Stahl, 2 mm • zur Verwendung zwischen den einzelnen Fräsrädchen • siehe auch Montagepläne der Arbeitstrommeln	<u>ZS-10,5/25/2: RT-2000-226</u> Pièce intercalaire en acier traité, 2 mm • Nécessaire pour le montage des roues de fraisage • Consultez également les plans de montage pour les tambours.	<u>ZS-10,5/25/2: RT-2000-226</u> Spacer heat-treated steel, 2 mm • For cutter arrangements • Also check assembly plans for drums
	<u>ZS-10,5/25/3 & 4: RT-2000-227 & 228</u> Zwischenscheiben aus gehärtetem Stahl, 3 & 4 mm • zur Verwendung zwischen den einzelnen Fräsrädchen • siehe auch Montagepläne der Arbeitstrommeln	<u>ZS-10,5/25/3 & 4: RT-2000-227 & 228</u> Pièce intercalaire en acier traité, 3 & 4 mm • Nécessaire pour le montage des roues de fraisage • Consultez également les plans de montage pour les tambours	<u>ZS-10,5/25/3 & 4: RT-2000-227 & 228</u> Spacer heat-treated steel, 3 & 4 mm • For cutter arrangements • Also check assembly plans for drums

RT-2000 Kap.4		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Transport	Transport	Transport 01/01/2012

4.1 Transport der Maschine mit Fahrzeugen



Beim Transport der Maschine ist so zu verfahren, dass Schäden durch Gewalteinwirkung vermieden werden. Sichern Sie die Maschine auf dem Fahrzeug durch Spanngurte. Benutzen Sie mindestens zwei Gurte und ziehen Sie die Maschine fest.

4.2 Manuelles Versetzen der Maschine

Damit die Fräsmaschine versetzt werden kann, muss, wie unter Kapitel 3.5 beschrieben, die Schnellabhebevorrichtung betätigt werden. Die Maschine lässt sich nun leicht von Hand bewegen.

Der Transport der Maschine erfolgt getrennt in Anlageteilen:

- Fräsmaschine
- Allgemeines Zubehör

4.3 Transport mit Hebezeugen

Sollten Sie die Maschine mit Hebezeugen wie Kran oder Aufzug transportieren, beachten Sie die zulässigen Gesamtgewichte. Benutzen Sie nur zugelassene und geprüfte Anschlagmittel.

Das Maschinengewicht entnehmen Sie bitte dem Kapitel 1.2 Anlagen-Spezifikation bzw. dem an der Maschine angebrachten Typenschild.

4.4 Verfahren der Maschine beim Fräsbetrieb

Zum Verfahren der Maschine während des Fräsvorgangs gehen Sie vor wie in Kapitel 5.2 „Inbetriebnahme“

4.5 Abmessungen und Gewichte

RT-2000-EL (Elektro)

Abmessungen in mm L x B x H
1180 x 440 x 1108
Gewicht: 72 Kg

RT-2000-B (Benzin)

Abmessungen in mm L x B x H
1180 x 440 x 1108
Gewicht: 72 Kg

RT-2000-PN (Druckluft)

Abmessungen in mm L x B x H
1180 x 440 x 1108
Gewicht: 68 Kg

4.1 Transport de la machine avec des véhicules



Lors du transport de la machine, procédez de telle sorte que tout dommage dû à l'utilisation de la force soit évité. Arrimez la machine sur le véhicule avec des sangles de serrage. Utilisez au moins deux sangles et arrimez solidement la machine.

4.2 Déplacement manuel de la machine

Pour pouvoir déplacer la fraiseuse, actionner le dispositif de levage rapide selon la description donnée au chapitre 3.5. La machine est alors facile à déplacer à la main.

Le transport de la machine s'effectue séparément selon les éléments de l'installation:

- Fraiseuse
- Accessoires généraux

4.3 Transport avec engins de levage

Si vous transportez la machine avec des engins de levage tels qu'une grue ou un élévateur, ne dépassez pas les poids totaux autorisés. N'utilisez que des éléments d'accrochage autorisés et contrôlés.

Pour le poids de la machine, veuillez vous reporter au chapitre 1.2, Spécification de l'installation, ou à la plaque signalétique apposée sur la machine.

4.4 Manipulation de la machine lors du fraisage

Pour manipuler la machine pendant le fraisage, procédez comme il est indiqué au chapitre 5.2 "Mise en service"

4.5 Dimensions et poids

RT-2000-EL (électrique)

Dimensions en mm L x Larg. x H 1180 x 440 x 1108
Poids: 72 kg

RT-2000-B (essence)

Dimensions en mm L x Larg. x H 1180 x 440 x 1108
Poids: 72 kg

RT-2000-PN (pneumatique)

Dimensions en mm L x Larg. x H 1180 x 440 x 1108
Poids: 68 kg

4.1 Transporting the machine with vehicles



When transporting the machine, make sure that impact damage is avoided. Use belts to secure the machine on the vehicle. Use at least two belts and secure the machine firmly.

4.2 Moving the machine by hand

Before you can move the machine you must actuate the quick lifter (see Chapter 3.5). The machine can be moved easily by hand.

The machine is transported in parts:

- Miller
- General accessories

4.3 Transport with lifting gear

If you want to move the machine with lifting gear such as a crane or elevator, note the max. permitted weights. Use only approved and tested slings.

See Chapter 1.2 Specifications for the machine weight or check the ratings plate.

4.4 Procedure for moving the machine during milling

See Chapter 5.2 "Starting" for the procedure for moving the machine during milling

4.5 Dimensions and weights

RT-2000-EL (electric)

Dimensions in mm L x B x H 1180 x 440 x 1108
Weight: 72 kg

RT-2000-B (gasoline)

Dimensions in mm L x B x H 1180 x 440 x 1108
Weight: 72 kg

RT-2000-PN (pneumatic)

Dimensions in mm L x B x H 1180 x 440 x 1108
Weight: 68 kg

RT-2000 Kap.5		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Vorbereitung / Inbetriebnahme	Préparation / Mise en service	Preparation / starting 01/04/2006

5.1 Vorbereitungen zur Inbetriebnahme



Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass alle vorhandenen Schutzgehäuse angebracht sind und der Industriesauger richtig angeschlossen ist.

Behandeln Sie alle Stecker, Kabel, Schläuche und Bedienungseinrichtungen sorgfältig. Vermeiden Sie den Kontakt mit stromführenden Leitungen.



Sollten sich bei der Aufstellung und Inbetriebnahme Probleme mit der Stromversorgung ergeben, rufen Sie eine Fachkraft zu Hilfe. Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.



Eine regelmässige Inspektion ist wichtig, um Ausfallzeiten Ihrer Fräsmaschine zu vermeiden. Vor jeder Inbetriebnahme folgende Prüfungen durchführen:

- ◆ Kontrollieren Sie, ob alle Maschinenteile korrekt zusammengebaut sind.
- ◆ Prüfen Sie alle Schrauben und sonstige Befestigungselemente auf festem Sitz.
- ◆ Untersuchen Sie die Frästrommeln nach Fremdkörpern und entfernen Sie diese.
- ◆ Frästrommel, Gehäuse und Befestigungsschrauben auf Schäden und Verschleiss prüfen.
- ◆ Die Schlauchverbindungen und den Zustand des Schlauches auf Dichtigkeit überprüfen (falls vorhanden)
- ◆ Überprüfen Sie, ob der Staubsammelbehälter des Industriesaugers geleert ist.

5.1 Préparation de la mise en service



Avant la mise en service, assurez-vous que tous les carters de protection sont mis en place et que l'aspirateur industriel est correctement raccordé.

Manipulez soigneusement toutes les fiches, tous les câbles, tuyaux et dispositifs de commande. Évitez tout contact avec les conduites électriques.



En cas de problèmes électriques lors de la mise en place et de la mise en service, veuillez faire appel à un spécialiste. Les travaux sur le système électrique ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé.



Pour éviter tout arrêt du fonctionnement de votre fraiseuse, il est important d'effectuer une inspection régulière. Avant chaque mise en service, faites les contrôles suivants:

- ◆ Contrôlez l'assemblage de toutes les pièces de la machine.
- ◆ Assurez que toutes les vis et que tous les autres éléments de fixation tiennent solidement en place.
- ◆ Vérifiez que les tambours ne contiennent aucun corps étranger ; en cas de présence d'un corps étranger, retirez celui-ci.
- ◆ Vérifiez l'état du tambour de fraise, du carter et des vis de fixation (détérioration, usure).
- ◆ Contrôler l'étanchéité des raccords de tuyau et du tuyau (si un tuyau est utilisé).
- ◆ Vérifiez si le réservoir collecteur de poussière de l'aspirateur industriel est vide.

5.1 Preparations for starting



Before starting, make sure that all safety housings are in place and that the industrial extractor has been correctly connected.

Handle all plugs, cables, tubes and operating elements with care. Avoid contact with not touch live conductors.



If you have problems with the power supply during assembly and starting contact a qualified electrician. Work on electrical parts may be carried out by qualified personnel only.



Regular inspections are important to prevent breakdowns of your miller. Before starting, carry out the following tests:

- ◆ Check that all machine components have been correctly assembled.
- ◆ Check that all screws and other fasteners are tight.
- ◆ Check the milling drums for foreign bodies and remove them.
- ◆ Check the milling drum, housing and fastening screws for damage and wear.
- ◆ Check the tube connections for leaks and check their condition (where applicable).
- ◆ Check whether the dust collector for the industrial extractor is empty.

RT-2000 Kap.5		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Vorbereitung / Inbetriebnahme	Préparation / Mise en service	Preparation / starting 01/04/2006
♦ Untersuchen Sie die elektrischen Verbindungen auf Schmutz oder Fremdkörperablagerungen. ♦ Untersuchen Sie die Elektromotoren auf Schmutz und andere Verunreinigungen.  Vor Inbetriebnahme muss sich das Bedienungspersonal mit den Sicherheitsvorschriften, die sich in diesem Handbuch befinden, vertraut machen.	♦ Vérifiez les raccordements électriques (propreté, absence de dépôts, de corps étrangers). ♦ Vérifiez que les moteurs électriques soient parfaitement propres.  Avant la mise en service, le personnel de service doit se familiariser avec les consignes de sécurité du présent manuel.	♦ Check the electrical connections for dirt and deposits of foreign bodies. ♦ Check the electric motors for dirt and other impurities.  Before starting the machine, operating personnel must familiarize themselves with all the safety instructions in this Manual.
a) Bringen Sie die Fräsmaschine und den Industriesauger auf die zu bearbeitende Fläche. Um die Maschine manuell zu bewegen, betätigen Sie die Schnellabhebe-vorrichtung wie in Kap. 3.5 beschrieben. b) Untersuchen Sie das Hauptstromkabel und den Staubschlauch auf Beschädigungen. Ersetzen und reparieren Sie alle beschädigten Teile vor Inbetriebnahme der Maschine. c) Verbinden Sie Fräsmaschine und Industriesauger mit dem Staubschlauch. Benutzen Sie Schlauchschellen an den Verbindungsstellen. d) Verbinden Sie das Elektrokabel des Industriesaugers mit dem Baustellenanschluss. e) Überprüfen Sie, ob der Staubsammelbehälter des Industriesaugers geleert ist.	a) Placez la fraiseuse et l'aspirateur industriel sur la surface à travailler. Pour mouvoir manuellement la machine, actionnez le dispositif de levage rapide, ainsi qu'il est décrit au chap. 3.5. b) Vérifiez si le câble électrique principal est en parfait état. Remplacez et réparez tous les éléments endommagés avant la mise en service de la machine. c) Raccordez la fraiseuse et l'aspirateur industriel au tuyau d'évacuation des poussières. Utilisez des colliers de serrage aux points de raccordement. d) Reliez le câble électrique de l'aspirateur industriel au raccord de l'emplacement de travail. e) Vérifiez si le réservoir collecteur de poussière de l'aspirateur industriel est vide.	a) Bring the miller and the industrial extractor to the surface you want to machine. To move the machine by hand, actuate the quick lift handle as shown in Chapter 3.5. b) Check the main cable and the dust hose for damage. Replace and repair all damaged parts before starting the machine. c) Connect the miller and the industrial extractor to the dust hose. Use hose clamps at the connections. d) Connect the electricity cable for the industrial extractor to the site terminal. e) Check that the dust collector of the industrial extractor is empty.
5.2 Inbetriebnahme	5.2 Mise en service	5.2 Starting
 Alle Personen, die sich in der Nähe der Maschine befinden, wenn diese im Einsatz ist, müssen Schutzbrillen mit Seitenschutz, Gehörschutz und Sicherheitsschuhe tragen. Dem Bediener ist das Tragen enganliegender Schutzkleidung vorgeschrieben.	 Toutes les personnes se trouvant à proximité de la machine, lorsque celle-ci fonctionne, doivent porter des lunettes protectrices à protection latérale, une protection acoustique et des chaussures de sécurité. L'opérateur doit porter des vêtements protecteurs collants.	 All persons in the vicinity of the machine when it is working must wear protective goggles with side protectors, ear muffs and safety shoes. The operator must wear close-fitting protective clothing.

RT-2000 Kap.5		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Vorbereitung / Inbetriebnahme	Préparation / Mise en service	Preparation / starting 01/04/2006
Der Zahnriemen muss auf beiden Zahnriemenscheiben gut parallel auf- liegen. Gut angespannt, jedoch nicht zu stark! Betätigen Sie die Maschine nie ohne Riemenschutz!	La courroie dentée doit être mise en place de façon bien parallèle sur les deux poulies de courroie. Elle doit être bien tendue, mais pas trop! Ne faites jamais fonctionner la machine sans protection de courroie!	The gear belt must run parallel on both driving discs. The belt must be tight, but not too tight! Never operate the machine without the belt guard!
		
Bei Benzinmotoren vor Inbetrieb- nahme unbedingt Motoren- und Getriebeöl einfüllen sowie Weglei- tung des Motorenherstellers beach- ten!	Dans le cas de machines à moteurs à essence, il est impératif d'effectuer le remplissage d'huile de moteur et d'huile à engrenages ainsi que de tenir compte des instructions du constructeur du moteur !	If the machine has a gasoline motor, fill motor and transmission oil before starting and read the manufacturer's instructions!
Die Fräsmaschine und der Industrie- sauger (falls vorhanden) werden nun in der folgenden Reihenfolge in Betrieb genommen:	La fraiseuse et l'aspirateur industriel (si en place) sont maintenant mis en ser- vice dans l'ordre suivant:	The miller and the industrial extractor (where applicable) are now started in the following sequence:
Einschalten des Industriesaugers	Mise en marche de l'aspirateur in- dustriel	Switch the industrial extractor on
Hauptschalter des Industriesaugers EIN	Interrupteur principal de l'aspirateur industriel sur MARCHE (EIN)	Main switch of the industrial extractor ON.
Inbetriebnahme der Fräsmaschine	Mise en service de la fraiseuse	Starting the Surfacer/Miller
a) Die Bremse/Radsperre muss festge- klemmt sein.	a) Le Frein/Système de blocage doit être en position de blocage.	a) The Brake/Wheel stopper must be clamped tight.
b) Überprüfen Sie, ob die Frästrommel in Nullstellung ist, d.h. hochgezogen durch Betätigung der Schnellabhe- bevorrichtung.	b) Vérifiez si le tambour de fraise est bien en position zéro, c'est-à-dire déplacé vers le haut suite à l'actionnement du dispositif de leva- ge rapide.	b) Check that the milling drum is in the OFF position, i.e. lifted by me- ans of the quick-lift handle.
c) Überprüfen Sie, dass der Not-Aus- Schalter nicht betätigt ist, und der Sicherheitsschalter steckt!	c) Vérifiez que l'interrupteur d'arrêt d'urgence ne soit pas activé!	c) Check that the emergency off switch has not been pressed, the Key must be insured!
d) Überprüfen Sie die Drehrichtung des Antriebmotors mit der Laufrichtmar- kierung am Motor. Drücken sie den EIN -Schalter (Entfällt bei Benzin- motor).	d) Vérifiez le sens de rotation du moteur d'entraînement en vous re- portant à la marque de sens de rota- tion apposée sur le moteur. Il suffit d'appuyer légèrement sur le commu- tateur marche (EIN). (Ne concerne pas les moteurs à essence).	d) Check the direction of rotation of the drive motor with the direction marking on the motor. Pressing the ON-switch lightly is sufficient. (Not applicable with gasoline mo- tors).
e) Drehen Sie die Tiefeneinstellung über das Handrad ganz zurück (ge- gen den Uhrzeigersinn), so dass die Frästrommel den Boden nach Ab- senken der Maschine nicht berühren kann.	e) Avec la roue manuelle, tournez le dispositif de réglage de la profondeur totalement vers l'arrière (dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre), de telle sorte que le tambour de fraise ne puisse toucher le sol lorsque la machine est abais- sée.	e) Using the hand wheel, turn the depth setting completely back (an- ticlockwise) so that the milling drum cannot touch the ground when the machine is lowered.

RT-2000 Kap.5		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Vorbereitung / Inbetriebnahme	Préparation / Mise en service	Preparation / starting 01/04/2006

- | | | |
|--|---|---|
| <p>f) Betätigen Sie den Schalter durch niederdrücken des "schwarzen" Einschaltknopfes. (Falls Sie eine Fräsmaschine mit Verbrennungsmotor haben, beachten Sie bitte die beigefügten Anleitungen des Herstellers.</p> | <p>f) Actionnez le commutateur en appuyant sur le bouton "noir" de mise en marche (si vous avez une fraiseuse à moteur à combustion interne, veuillez tenir compte des instructions jointes par le constructeur).</p> | <p>f) Press the switch by holding the "black" push-button. (If you have a miller with a gasoline engine, please refer to the enclosed manufacturer's instructions.)</p> |
| <p>g) Lösen Sie die Bremse/Radsperre.</p> | <p>g) Desserrez le Frein/Système blocage.</p> | <p>g) Release the Brake/Wheel stopper.</p> |
| <p>h) Senken Sie nun die Frästrommel mit der Schnellabhebevorrichtung langsam ab.</p> | <p>h) Abaissez maintenant lentement le tambour de fraise avec dispositif de levage rapide.</p> | <p>h) Now lower the milling drum slowly with the quick-lift handle.</p> |
| <p>i) Abhängig von der zu bearbeitenden Oberfläche können Sie nun mit dem Handrad die Frästiefe einstellen, bis Sie das geforderte Oberflächenprofil erreicht haben.</p> | <p>i) Selon la surface à usiner, vous pouvez maintenant régler la profondeur de fraisage avec la roue manuelle jusqu'à ce que vous ayez obtenu le profil de surface requis.</p> | <p>i) Depending on the surface you want to work, you can now use the hand wheel to set the milling depth until you obtain the surface profile you want.</p> |



WICHTIG! ZWINGEND!



Respiratory protection

Beim Fräsen und Schleifen können gesundheitsschädigende Stäube entstehen! Deshalb ist der Einsatz eines geeigneten Industriestaubsaugers ZWINGEND VORGESCHRIEBEN, sowie der Einsatz von Qualitäts-Schutzmasken!



IMPORTANT! ET OBLIGATOIRE!



Respiratory protection

Durant le travail de surface certaines poussières peuvent être malsaines pour votre santé, il est DONC FORTEMENT CONSEILLÉ d'utiliser un aspirateur industriel adapté, ainsi que des masques de protection !



IMPORTANT! AND A „MUST“!




Respiratory protection

As during the floor preparation upcoming dust could harm your health, it is a MUST TO USE a professional dust collector, and a high quality RESPIRATORY PROTECTION!

- | | | |
|---|---|--|
| <p>→ Eine zu „grosse“ Frästiefe wirkt sich negativ auf die Maschine aus. Statt mehr Reinigungs- oder Fräisleistung blockieren die Fräslamellen; die Maschine wirkt unruhig und fängt zu „schlagen“ an.</p> | <p>→ Une profondeur de fraisage excessive aura un effet négatif sur la machine. Non seulement la capacité de nettoyage et de fraisage n'est pas améliorée, mais les lamelles de fraisage provoquent un blocage, le fonctionnement de la machine devient irrégulier et la machine commence à vibrer puis sauter.</p> | <p>→ If the milling depth is too deep, this will have a negative effect on the machine. Instead of more cleaning or milling, the cutters will block, the machine runs unevenly and starts to "jump".</p> |
| <p>→ Durch Verschieben der Maschine können Sie nun die Oberfläche ohne jeglichen Kraftaufwand bearbeiten. Das Verschieben bzw. die Vorschubgeschwindigkeit ist abhängig von der Beschaffenheit und der gewünschten Oberflächenstruktur der zu bearbeitenden Fläche.</p> | <p>→ En poussant la machine, vous pouvez raboter la surface à traiter sans le moindre effort. La poussée ou la vitesse d'avancée dépend de la constitution et de la structure souhaitée de la surface à usiner.</p> | <p>→ By pushing the machine you can now work the surface without any effort at all. Pushing, or the feed rate, depends on the characteristics of the surface and the surface structure you want to obtain.</p> |

RT-2000 Kap.6		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Betrieb	Fonctionnement	Operations 01/04/2006
6.1 Betrieb Die normale Inbetriebnahme und das Betreiben der Fräsmaschine RT-2000 unterscheidet sich nicht von der im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschriebenen Vorgehensweise. Es sollte in parallelen Bahnen gefräst werden und zwar so, dass sich Staubschlauch und Elektrokabel nicht verdrehen. Bild 6.1 zeigt die empfohlenen Fräsrichtungen vom Industriesauger weg. Achten Sie darauf, dass keine Fahrzeuge, wie Gabelstapler und andere Geräte über das Elektrokabel und den Staubschlauch fahren. Die Wahl der richtigen Vorschubgeschwindigkeit der Fräsmaschine ist wichtig für ein gutes Fräsergebnis. Sollte die Oberfläche verschiedene Eigenschaften aufweisen (z.B. unterschiedliche Härte oder unterschiedlich dicke Beschichtungen), so kann durch variieren der Vorschubgeschwindigkeit während des Fräsens ein einheitliches Fräsergebnis erzielt werden.	6.1 Fonctionnement La mise en service normale et l'utilisation de la fraiseuse RT-2000 ne diffèrent pas de la description donnée au chapitre "Mise en service". Le fraisage doit être effectué selon des voies parallèles et de telle sorte que le tuyau d'évacuation des poussières et le câble électrique ne se tordent pas. La fig. 6.1 montre les directions de fraisage recommandées considérées à partir de l'aspirateur industriel. Veillez à ce qu'aucun véhicule (tel qu'un élévateur à fourche) ni aucun appareil ne passe ni sur le câble électrique ni sur le tuyau d'évacuation des poussières. La sélection de la bonne vitesse d'avancée de la fraiseuse est importante pour le résultat du fraisage. Si la surface présente des propriétés différentes (par exemple des différences de dureté ou des couches d'épaisseurs différentes), il est possible d'obtenir un fraisage unitaire en faisant varier la vitesse d'avancée pendant le fraisage.	6.1 Operations Normally, starting and operating the RT-2000 surfacer is the same procedure as described in the chapter "Starting". Milling should be carried out in parallel tracks and in such a way that the dust hose and the electric cable do not become twisted. Fig. 6.1 shows the recommended milling direction seen from the industrial extractor. Make sure that no vehicles, such as forklift trucks and other appliances do not drive over the electric cable and the dust hose. Choosing the right feed rate is important for good milling results. If the surface is uneven (e.g. different degrees of hardness or coatings with different thicknesses), you can vary the feed rate during milling to obtain uniform milling results.
6.2 Hinweise zur Vorschubgeschwindigkeit Die Vorschubgeschwindigkeit richtet sich nach dem Material der zu fräsenden Oberfläche und der gewünschten Profilgebung. Zur Wahl der richtigen Vorschubgeschwindigkeit beobachten Sie die Fläche und variieren Sie die Geschwindigkeit abhängig von der gewünschten Eindringtiefe.	6.2 Remarques sur la vitesse d'avancée La vitesse d'avancée doit être adaptée au matériau de la surface à fraiser et au profil souhaité. Pour choisir la bonne vitesse d'avancée, observez la surface et faites varier la vitesse selon la profondeur de pénétration voulue.	6.2 Information on the feed rate The feed rate depends on the material of the surface being worked and the required profile. To select the correct feed rate, inspect the surface and vary the rate in dependence on the desired penetration depth.
6.3 Empfohlene Fräsrichtungen Stellen Sie den Industriesauger in die Nähe eines Netzanschlusses. Plazieren Sie die Fräsmaschine in die Nähe des Industriesaugers und breiten Sie den Schlauch aus wie in Bild 6.1 dargestellt. Arbeiten Sie mit der Fräsmaschine, wenn der Schlauch in der Gegenrichtung ausgebreitet ist, indem Sie den Arbeitsprozess vom Industriesauger weg wiederholen.	6.3 Directions de fraisage recommandées Placez l'aspirateur industriel à proximité d'un prise de secteur. Placez la fraiseuse à proximité de l'aspirateur industriel et déroulez le tuyau tel qu'il est indiqué sur la fig. 6.1. Travaillez avec la fraiseuse quand le tuyau est déroulé dans l'adirection opposée, en répétant le processus en vous éloignant de l'aspirateur industriel.	6.3 Recommended milling directions Place the industrial extractor near a mains connection. Place the miller near the industrial extractor and unroll the hose, as shown in Fig. 6.1. Work with the surfacer when the hose is unrolled in the other direction by repeating the working process away from the industrial extractor.

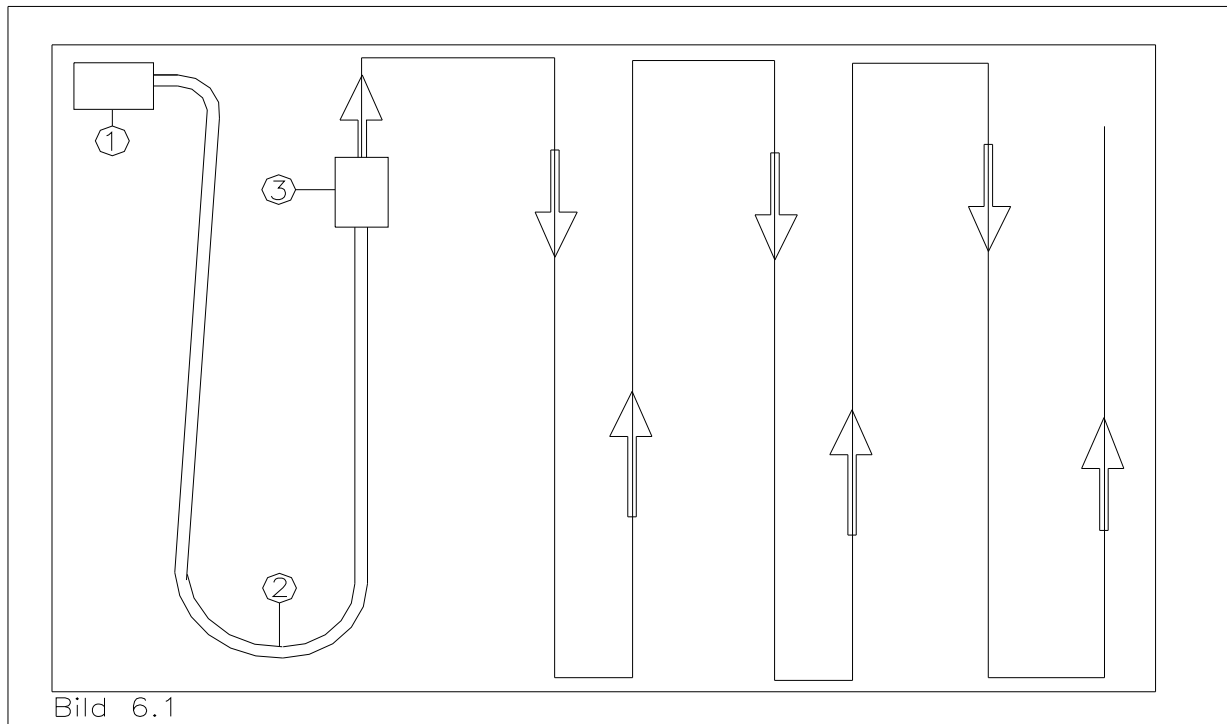

- 1) Industriesauger
- 2) Staubschlauch
- 3) Fräsmaschine

- 1) Aspirateur industriel
- 2) Tuyau d'évacuation des poussières
- 3) Fraiseuse

- 1) Industrial extractor
- 2) Dust tube
- 3) Milling machine

Fahren Sie stufenweise in den Arbeitsbereich und berücksichtigen Sie dabei die Gebrauchslänge des Staubschlauches.

Progressez par paliers dans la zone de travail et tenez compte, à cet égard, de la longueur d'utilisation du tuyau d'évacuation des poussières.

Move into the working area step-by-step and take the length of the dust host into account.

Stellen Sie den Bereich fertig, indem Sie zum Schluss dort fräsen, wo der Industriesauger stand.

Achievez le travail en fraisant à la fin à l'endroit où l'aspirateur industriel était situé.

Finish off the working area by milling the section where the industrial extract stood last.

Bei stark unebenen Oberflächen ist es zweckmässig, den Fräsvorgang mehrmals zu wiederholen.

Si les surfaces sont très inégales, il est recommandé de répéter le fraisage plusieurs fois.

Repeat the milling procedure several times if the surface is very uneven.

6.4 Ausschalten der Maschine

6.4 Arrêt de la machine

6.4 Switching off

- a) Heben Sie die Frästrommel mit der Schnellabhebevorrichtung von der Oberfläche ab.

- a) Retirez le tambour de fraisage de la surface avec le dispositif de levage rapide.

- a) Lift the milling drum from the surface with the quick-lift handle.

RT-2000 Kap.6		AIRTEC
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Betrieb	Fonctionnement	Operations 01/04/2006

- b) Drücken Sie den Not-AUS-Schalter. (Bei der Ausführung mit Benzinmotor beachten Sie bitte die beigefügten Hinweise des Herstellers.)
- c) Stellen Sie den Hauptschalter des Industriesaugers auf AUS. (falls vorhanden)
- d) Falls die **AIRTEC**-Fräsmaschine für längere Zeit ausser Betrieb genommen wird, ziehen Sie den Netzstecker, und decken die Maschine mit einer Kunststoffolie ab.



Vergewissern Sie sich, dass alle drehenden Maschinenteile zum Stillstand gekommen sind, bevor irgendwelche Inspektions- oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden. Beachten Sie die vorgeschriebene Sicherheits-Nullstellung.

- b) Appuyez sur le commutateur d'arrêt d'urgence. (Dans le cas du modèle à moteur à essence, veuillez tenir compte des instructions jointes par le constructeur).
- c) Mettre le commutateur principal de l'aspirateur industriel sur AUS (ARRET) (si aspirateur en place).
- d) Si la fraiseuse **AIRTEC** est arrêtée pendant une période prolongée, retirez la prise de secteur et recouvrez la machine d'une toile de plastique.



Assurez-vous que tous les éléments rotatifs de la machine sont arrêtés avant d'effectuer une inspection ou des travaux de maintenance. Tenez compte de la position zéro de sécurité prescrite.


- b) Press the emergency off switch. (If you have a gasoline motor, read the manufacturer's instructions.)
- c) Set the main switch of the industrial extractor to OFF (Where available).
- d) If the **AIRTEC** surfacer is switched off for a longer period of time, pull the plug out and cover the machine with a plastic sheet.



Make sure that all rotating parts have come to a complete standstill before you start any inspection or maintenance work. Make sure the machine is set to the prescribed emergency off position.

6.5 Verhalten bei Störungen


Unabhängig von nachfolgenden Hinweisen gelten für den Betrieb der Maschine in jedem Falle die örtlichen Sicherheitsbestimmungen.



Zuerst Maschine in **Sicherheits-Nullstellung** bringen. Danach mit der Fehlersuche beginnen.

6.5 Comportement en cas de panne


Indépendamment des remarques suivantes, l'utilisation de la machine est soumise dans tous les cas aux consignes de sécurité locales.



Mettez d'abord la machine en **position zéro de sécurité**. Commencez ensuite la recherche du défaut.


6.5 What to do when faults occur

Independently of the instructions contained in this manual, national safety regulations must always be complied with.




First set the machine in the **emergency off position**. Then start to look for the fault.

6.6 Sicherheitsabschaltung



Elektromotor

6.6 Arrêt de sécurité



Moteur électrique

6.6 Safety switching



Electric motor

Achtung: Warnung

Bei Reparaturarbeiten ist die Maschine in die Sicherheits-Nullstellung zu bringen und die Stromzufuhr zu unterbrechen (**Netzstecker herausziehen**). Siehe Kap. Sicherheit.

Important: Avertissement

Si des réparations sont nécessaires, mettez la machine en position zéro de sécurité et interrompez l'alimentation électrique (**retirez la prise de secteur**). Voir le chapitre Sécurité.

Important: Warning

Before carrying out any repairs, set the machine to the emergency off position and cut off the power supply (**pull the plug out**). See the Chapter on "Safety".

RT-2000 Kap.6		AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual	
Betrieb	Fonctionnement	Operations	01/04/2006

Benzinmotor


Moteur à essence

Gasoline Motor

Achtung: Warnung

Um UNBEABSICHTIGTEN MOTORENSTART ZU VERMEIDEN, das Zündkabel lösen, wenn am Motor oder am Gerät **Reparatur-** oder **Servicearbeiten** durchgeführt werden. Ebenfalls beim **Parkieren** des Gerätes wie auch beim **Transport**.

6.7 Wiederinbetriebnahme nach einem Störfall



Siehe Betriebsanleitung „Inbetriebnahme“

6.8 Massnahmen vor und nach längerem Stillstand




Vor längerem Stillstand

- a) Die Maschine ausschalten. (siehe BA „Ausschalten“ 6.4)
- b) Elektromotoren gegen Feuchtigkeit, Hitze, Staub und Stoss schützen.
- c) (Bei Ausführung der RT-2000 mit Benzinmotor beachten Sie bitte die beigefügten Hinweise des Herstellers.)
- d) Reinigen Sie die Maschine und decken Sie mit einer Kunststoffolie ab.

Important: Avertissement


PREVENIR UN DEMARRAGE ACCIDENTEL en retirant le fil de bougie pour l'**entretien, service, parage, transport** du moteur et l'équipement.

6.7 Remise en marche après une panne



Voir Instructions de service "Mise en service"

6.8 Mesures à prendre avant et après un arrêt prolongé




Avant un arrêt prolongé

- a) Arrêtez la machine (voir les instructions de service "Arrêt" 6.4)
- b) Protégez les moteurs électriques de l'humidité, de la chaleur, de la poussière et des chocs.
- c) (Dans le cas du modèle RT-2000 avec moteur à essence, veuillez tenir compte des instructions jointes par le constructeur).
- d) Nettoyez la machine et recouvrez-la d'une toile de plastique.

Important: Warning

PREVENT ACCIDENTAL STARTING by removing spark plug wire when **servicing, parking, transporting** engine and equipment.

6.7 Restarting after breakdowns



See Manual "Starting"

6.8 Measures before and after longer standstills



Before longer standstills

- a) Switch the machine off. (See Manual "Switching off" 6.4).
- b) Protect electric motors against moisture, heat, dust and impact.
- c) (If your RT-2000 has a gasoline motor, check the manufacturer's instructions.)
- d) Clean the machine and cover it with a plastic sheet.

RT-2000 Kap.7		AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual	
Wartung	Maintenance	Maintenance	01/08/2014

7.1 Hinweise	7.1 Remarques	7.1 Information
		
Vor Beginn jeder Instandsetzung an der Anlage und deren Antriebe ist die Anlage gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern. Anlage in Sicherheits-Nullstellung bringen. Kap. 2.5	Avant toute réparation sur l'installation et ses moteurs, prévenir toute mise en marche inopinée. Mettre l'installation en position zéro de sécurité. Chap. 2.5.	Before beginning any repair work on the machine and its drives, make sure that it cannot be switched on accidentally. Set the machine to the emergency off position. Chap. 2.5.
Betriebsstörungen, die durch unzureichende und unsachgemäße Wartung hervorgerufen worden sind, können sehr hohe Reparaturkosten und lange Stillstandzeiten der Maschine verursachen. Eine regelmässige Wartung ist deshalb unerlässlich.	Les pannes dues à une maintenance insuffisante ou non appropriée peuvent entraîner des frais de réparation très élevés et de longues périodes d'arrêt de la machine. Une maintenance régulière est donc indispensable.	Breakdowns caused by insufficient and unprofessional maintenance can lead to very high repair costs and long downtimes. Regular maintenance is therefore essential.
Die Betriebssicherheit und die Lebensdauer der Maschine hängen neben mehreren Faktoren auch von der ordnungsgemässen Wartung ab.	La sécurité du fonctionnement et la longévité de la machine dépendent, à côté de plusieurs facteurs, de la qualité de la maintenance.	Operational safety and the machine's service life depend on several factors and also on proper maintenance.
Nachfolgende Tabelle enthält Zeit-, Kontroll- und Wartungshinweise für den normalen Einsatz der Maschine.	Le tableau ci-après contient des indications de périodes et des instructions de contrôle et de maintenance qui doivent être respectés pour une bonne utilisation de la machine.	The following table contains information on schedules, inspections and maintenance for normal working.
Die Zeitangaben basieren auf dem täglichen Betrieb. Wenn die angegebene Betriebsstundenzahl während der entsprechenden Periode nicht erreicht wird, kann die Periode verlängert werden. Eine vollständige Überprüfung muss aber <i>mindestens einmal im Jahr vorgenommen werden</i>.	Les périodes indiquées se rapportent à une utilisation quotidienne. Si le nombre d'heures de service indiqué n'est pas atteint pendant la période correspondante, la période peut être prolongée. Un contrôle complet doit cependant être <i>effectué</i> au moins une fois par an.	The times are based on daily use. If the number of working hours shown here is not reached in the corresponding period, the period may be extended. However, a complete inspection <i>must take place</i> very year.
Aufgrund der unterschiedlichen Betriebsverhältnisse kann im voraus nicht festgelegt werden, wie oft eine Verschleisskontrolle, Inspektion, Wartung und Instandsetzung erforderlich ist. Unter Berücksichtigung der Betriebsverhältnisse ist eine zweckmässige Inspektionsroute festzulegen.	En raison des différences de conditions de fonctionnement, la fréquence des contrôles d'usure, des inspections, des opérations de maintenance et des réparations ne peut être déterminée à l'avance. Un processus régulier d'inspections appropriées doit être défini selon les conditions de fonctionnement.	Because operating conditions can vary considerably it is not possible to state in advance how often checks for wear, inspections, maintenance and repairs are necessary. A practical inspection schedule should be drawn up taking the operating conditions into account.
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne mit weiteren Ratschlägen zur Verfügung.	Nos spécialistes se tiennent bien volontiers à votre disposition pour de plus amples conseils.	Our technicians are available to provide you with more assistance.



Auch die Betriebs- und Wartungsvorschriften der Zulieferer sind bei der Wartung und Instandhaltung zu beachten. Beachten Sie insbesondere die Hinweise bei Lieferungen zu den Elektro- und Verbrennungsmotoren.

7.2 Wartungs- und Inspektionsliste

12 Stunden nach Instandsetzungsarbeiten

- Kontrolle aller Sicherheitseinrichtungen auf Wirksamkeit.
- Prüfung aller erreichbarer Schraubenverbindungen auf festen Sitz.

Täglich und vor Arbeitsbeginn

- Untersuchen Sie die Zuleitungen auf Beschädigungen.
- Kontrollieren Sie den Schlauch zum Industriesauger auf Beschädigungen.
- Prüfen, ob sich Fremdkörper in der Frästrommel befinden.
- Prüfen, dass der Staubsammelbehälter des Industriesaugers geleert ist.
- Frästrommel, Querachsen, Fräswerkzeuge und Gehäuse auf Verschleiss prüfen.
- Überprüfung der Zahnriemenspannung, falls erforderlich, nachspannen

Bei der Verwendung einer Fräsmaschine mit Benzinmotor, beachten Sie bitte die Hinweise des Herstellers.

Jährlich

Vollständige Überholung und Reinigung der kompletten Maschine.

7.3 Instandsetzung



Il doit également être tenu compte des consignes de service et de maintenance des fournisseurs lors des travaux de maintenance et d'entretien. Tenez compte en particulier des remarques accompagnant les livraisons de composants électriques et de composants de combustion.

7.2 Liste de maintenance et d'inspection

12 heures après des travaux de réparation

- Contrôle de l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité.
- Contrôle du serrage de tous les raccords à vis susceptibles d'être atteints.
-

Tous les jours et avant le travail

- Vérifiez le bon état des conduites d'alimentation.
- Contrôlez l'état du tuyau de raccordement à l'aspirateur industriel (dommages éventuels).
- Vérifiez que le tambour de fraise ne contienne aucun corps étranger.
- Vérifiez que le collecteur de poussière de l'aspirateur industriel soit vide.
- Examinez l'usure du tambour de fraise, des axes transversaux, des outils de fraisage et du carter.
- Contrôlez la tension de la courroie dentée ; si nécessaire effectuez un resserrage.

Si vous utilisez une fraiseuse à moteur à essence, veuillez tenir compte des instructions du constructeur.

Annuellement

Remise en état et nettoyage complet de toute la machine.

7.3 Réparation



The suppliers' operating and maintenance instructions must be complied with during maintenance and repair work. In particular, instructions provided with electrical and combustion components must be complied with.

7.2 Maintenance and inspection list

12 hours after repairs

- Check all safety devices for efficacy.
- Check all accessible screw connections for correct fit.

Daily and before starting work

- Check all supply pipes for damage.
 - Check the hose to the industrial extractor for damage.
 - Check whether there are any foreign bodies in the milling drum.
 - Check that the dust collector of the industrial extractor is empty.
 - Check the milling drum, lateral axle, milling tools and housing for wear.
- Check the tension of the gear belt, tighten if necessary.

If you use a milling machine with a gasoline motor, always comply with the manufacturer's instructions.

Yearly

Full overhaul and cleaning of the complete machine.

7.3 Repairs



RT-2000 Kap.7	AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Wartung	Maintenance	Maintenance 01/08/2014
Wie schon bei der Inbetriebnahme empfehlen wir, bei erstmaligen Reparaturen an der Maschine AIRTEC-Personal in Anspruch zu nehmen.	Comme pour la mise en service, nous vous recommandons de faire appel à du personnel AIRTEC lors des premières réparations.	As with starting for the first time, we recommend that the first repairs of your AIRTEC are carried out by our personnel.
Ihr Wartungspersonal erhält dadurch Gelegenheit zur intensiven Einarbeitung. Es sind nur Instandsetzungsarbeiten beschrieben, die im Rahmen der Wartung vorkommen oder zum Auswechseln von Verschleissteilen benötigt werden.	Votre personnel de maintenance aura ainsi l'occasion de bénéficier d'une formation intensive. Les travaux de réparation décrits sont seulement ceux qui sont exécutés dans le cadre de la maintenance ou qui sont nécessaires pour le remplacement de pièces usées.	Your maintenance personnel then has the opportunity of intensive familiarization. This Manual only describes repairs that occur during maintenance work or are required when replacing wearing parts.
Sollte aus bestimmten Gründen der Austausch von Teilen von Ihnen selbst vorgenommen werden, sind nachfolgende Hinweise sowie die einzelnen Schrittfolgen zu beachten.	Si, pour telle ou telle raison, vous devez remplacer vous-même des pièces, veuillez tenir compte des remarques suivantes et respecter l'ordre des opérations.	If you decide for any reason to replace parts yourself, please comply with the following instructions and work in the sequence shown.
		
Des weiteren sollten alle Ersatz- oder Verschleissteile, die nicht kurzfristig lieferbar sind, bei Ihnen auf Lager liegen. Produktionsausfälle sind in der Regel teurer als die Kosten für das Ersatzteil.	En outre, vous devriez avoir en stocks toutes les pièces de rechange ou d'usure qui ne peuvent être livrées rapidement. Les arrêts de la production sont en général plus chers que l'acquisition de pièces détachées.	In addition, you should always keep stocks of spare or wearing parts that cannot be supplied at short notice. Production losses are usually more expensive than the costs of the spare part.
Demontierte Schrauben werden grundsätzlich in gleicher Qualität (Festigkeit, Werkstoff) und Ausführung ersetzt.	Les vis enlevées doivent être remplacées par des vis de la même qualité (solidité, matériau) et du même modèle.	Any screws you remove must be replaced in the same quality (strength, material) and design.
		
Vor Beginn jeder Instandsetzung an der Maschine und deren Antrieben sind diese vor unbeabsichtigtem Einschalten zu sichern. Mit dem Ziehen des Netzsteckers bzw. Zündkerzensteckers ist dies möglich.	Avant toute réparation sur la machine et ses moteurs, prévenir tout démarrage inopiné. Il suffit à cet égard de retirer la prise secteur ou la cosse de bougie.	Before starting repair work on the machine and the drives, make sure they cannot be switched on accidentally. Pulling out the mains plug or the spark plug will safeguard the machine.
Verwenden Sie nur AIRTEC-Originalteile	N'utilisez que des pièces d'origine AIRTEC.	Use only AIRTEC original parts
7.4 Die Frästrommel	7.4 Le tambour de fraise	7.4 Milling drum
Die Frästrommel ist ein hochbeanspruchtes Bauteil Ihrer Fräsmaschine und sollte daher Ihre besondere Aufmerksamkeit bei der Wartung und Instandsetzung haben.	Le tambour de fraise est un élément très sollicité. Accordez-lui pour cette raison une attention particulière lors de la maintenance et des réparations.	The milling drum is a highly stressed component of your milling machine and special attention should be paid to it during maintenance and repairs.

RT-2000 Kap.7		AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual	
Wartung	Maintenance	Maintenance	01/08/2014

Wird die Frästrommel ausgetauscht, sollte **jedesmal** die Antriebswelle gereinigt und eingefettet werden, damit beim nächsten Wechsel der Trommel keine Rost- oder Schmutzablagerungen die Arbeiten erschweren.

Lors du remplacement du tambour de fraise, nettoyez et graissez l'arbre d'entraînement afin qu'aucune trace de rouille ou d'encrassement ne complique les travaux lors du prochain remplacement de tambour.

If the milling drum is replaced, **always** clean and lubricate the drive shaft so that the next time the drum is replaced rust or deposits of dirt do not make work more difficult.

Falls die Frästrommel zwecks Neubestückung oder Austausch von Bauteilen zerlegt werden sollte, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Anordnung der Fräswerkzeuge und Zwischenscheiben lt. beigefügtem Bestückungsschema eingehalten wird. Ausserdem ist darauf zu achten, dass die Bohrungen für die Querachsen nicht ausgeschlagen sind und die Schrauben fest angezogen sind.

Si le tambour de fraise doit être démonté pour permettre un changement d'équipement ou le remplacement de pièces, il est impératif de veiller à ce que la disposition des outils de fraisage et des disques intermédiaires corresponde bien au schéma d'équipement joint. Veillez en outre à ce que les alésages de la plaque de couverture pour les axes transversaux ne soient pas déviés et que les vis soient bien serrées.

If the milling drum has to be dismantled for new parts to be fitted or components replaced, make sure that the arrangement of the milling tools and the spacers as shown in the enclosed components schema is kept to. In addition, make sure that the holes in the covering plate for the lateral axle are not worn out and the screws are tight.

Um ein gleichmässiges, sauberes Fräsbild auf der zu bearbeitenden Oberfläche zu erzielen, ist die richtige Frästiefe, die Bestückung der Frästrommel sowie das für die Oberfläche geeignete Fräswerkzeug zu beachten.

Pour que le fraisage de la surface à raboter soit net et régulier, faire en sorte que la profondeur de fraisage corresponde à la valeur requise et que l'équipement du tambour de fraise et l'outil de fraisage utilisés soient adaptés à la surface traitée.

To obtain an even, clean milling pattern on the surface you want to work, make sure you set the right milling depth and the right components for the milling drum, and the right milling tools for the surface.

Eine nicht gleichmässig bestückte Frästrommel führt zu einer Unwucht der Maschine, wodurch ein übermässiger Verschleiss auftritt.

Si le tambour de fraise n'est pas équipé de façon équilibrée, la machine est déséquilibrée, ce qui entraîne une usure excessive.

If the milling drum is incorrectly fitted, this will lead to the machine being unbalanced and to excessive wear.

Für defekte Maschinenteile jeglicher Art, die auf eine nicht sachgemässe Montage deuten, übernimmt die Firma AIRTEC keine Gewährleistung.

Pour les pièces de machines défectueuses de toute nature qui indiquent que le montage n'a pas été fait correctement, la société AIRTEC n'assure aucune garantie.

AIRTEC does not guarantee defective machine parts of any kind that point to incorrect assembly AIRTEC.

Folgende 2 Faktoren beeinflussen das Fräsbild:

- Die Vorschubgeschwindigkeit muss der Oberflächenbeschaffenheit angepasst sein.
- Es müssen die für den jeweiligen Einsatzzweck geeigneten Fräswerkzeuge gewählt werden.

Les deux facteurs suivants influencent le résultat du fraisage:

- La vitesse d'avancée doit être adaptée à la constitution de la surface.
- Choisir les outils de fraisage adaptés à l'objectif respectif.

The following 2 factors influence the milling pattern

- The feed speed must be adapted to the surface structure.
- The right milling tools must be selected for each application.

Ebenso erlischt der Garantieanspruch bei Verwendung von nicht Original-**AIRTEC**-Ersatzteilen und Fräswerkzeugen.

De même, en cas d'utilisation d'autres pièces détachées que les pièces détachées originales **AIRTEC**, l'utilisateur ne peut se prévaloir d'aucun droit à la garantie.

Guarantee claims also lapse if non-original **AIRTEC** parts and milling tools are used.

RT-2000 Kap.7		AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual	
Wartung	Maintenance	Maintenance	01/08/2014

7.5 Bestückung der Frästrommel

Die dem Handbuch beiliegenden Bestückungsbeispiele sind von uns getestet worden und zeichnen sich durch ein gleichmässiges Fräsbild aus.

Die Auswahl der Werkzeugtypen und die Bestückungsanordnung ist einer der wichtigsten Faktoren für ein optimales Arbeiten mit der Fräsmaschine RT-2000.



Ein falsche Bestückungsanordnung der Frästrommel führt zu extrem hohen Verschleissraten und verminderter Fräisleistung. Bestückungspläne siehe Kap. 10.

7.6 Austausch der Frästrommel.



Vor Beginn jeder Instandsetzung an der Anlage und deren Antrieben ist die Anlage gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern. Anlage in Sicherheits-Nullstellung bringen. Kap. 2.5

Ausbau:

Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Seitenplatte vom Gehäuse und entfernen Sie diese, indem Sie die Platte von dem Maschinengehäuse abziehen (Bild 7.1)

Ziehen Sie die Frästrommel seitlich von der Antriebswelle herunter. (Bild 7.2)

7.5 Equipement du tambour de fraise

Les exemples d'équipement joints au manuel ont été testés par nos soins et se caractérisent par la régularité du fraisage.

La sélection des types d'outils et la disposition de l'équipement font partie des facteurs importants pour un travail optimal avec la fraiseuse RT-2000.



Une mauvaise disposition de l'équipement du tambour de fraise entraînera des taux d'usure extrêmement élevés et une réduction de la capacité de fraisage. Pour les plans d'équipement, voir le chap. 10.

7.6 Remplacement du tambour de fraise



Avant toute réparation sur l'installation et ses moteurs, prévenir toute mise en marche inopinée. Mettre l'installation en position zéro de sécurité. Chap. 2.5.

Démontage :

Desserrez les vis de fixation sur le carter et enlevez-les en retirant la plaque du carter de machine (fig. 7.1).

Retirez le tambour de fraise latéralement par rapport à l'arbre d'entraînement en le tirant vers le bas (fig. 7.2).

7.5 Equipment for the milling drum

The component examples enclosed with the Manual have been tested by us and are display an even milling pattern.

The selection of tool types and the component arrangement are among the most important factors for optimum working with the RT-2000 milling machine.



Incorrect component arrangements for the milling drum leads to extreme wearing rates and reduces the milling performance. See Chapter 10 for component mounting diagrams.

7.6 Replacing the milling drum



Before beginning any repair work on the machine and its drives, make sure that it cannot be switched on accidentally. Set the machine to the emergency off position. Chap. 2.5.

Dismantling:

Unscrew the fastening screws for the side panel and remove the panel by pulling it away from the machine housing (Fig 7.1).

Pull the milling drum off the drive shaft. (Fig. 7.2)

**Einbau:**

- 1) Reinigen Sie die Antriebswelle und fetten Sie diese gleichmässig ein.
- 2) Schieben Sie die Frästrommel bis zum Anschlag auf die Antriebswelle.

Achten Sie beim Montieren der Seitenplatte auf den korrekten Sitz der Lagerereinheit.



Betreiben Sie niemals die Fräsmaschine ohne Seitenplatte, oder ohne diese sachgemäss montiert zu haben!

7.7 Beeinflussung des Fräsbildes

Das Fräsbild ist abhängig von der zu bearbeitenden Oberfläche und kann durch variieren der Frästiefe und Vorschubgeschwindigkeit beeinflusst werden.

Je nach Beschaffenheit der geforderten Oberfläche kann die Struktur der gefrästen Fläche durch Versuche mit unterschiedlichen Werkzeugtypen angepasst werden.

Montage:

- 1) Nettoyez l'arbre d'entraînement et graissez-le en répartissant la graisse de façon régulière.
- 2) Faites coulisser le tambour de fraise jusqu'à la butée de l'arbre d'entraînement.

Lors du montage de la plaque latérale, veillez à ce que l'unité de palier soit correctement installée.



N'utilisez jamais la fraiseuse sans plaque latérale ou sans avoir monté celle-ci correctement !

7.7 Influencer le fraisage

Le résultat du fraisage dépend de la surface à traiter et peut être influencé par les variations de la profondeur de fraisage et la vitesse d'avancée.

Selon la constitution de la surface exigée, il est possible d'adapter la structure de la surface fraisée en effectuant des essais avec différents types d'instruments.

Installation:

- 1) Clean the drive shaft and grease it evenly.
- 2) Slide the milling drum onto the drive shaft up to the stop.

When fitting the side panel, make sure that the bearing unit is correctly fitted.



Never use the milling machine without the side panel, or if the panel has been incorrectly fitted!

7.7 Influencing the milling pattern

The milling pattern depends on the surface being worked and can be influenced by varying the milling depth and the feed rate.

Depending on the structure of the surface you want you can adjust the structure of the milled area by trials with different tools types.

RT-2000 Kap.7	AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Wartung	Maintenance	Maintenance 01/08/2014



Nach Einbau neuer bzw. anderer Werkzeuge, sollte immer eine Überprüfung des Fräsbildes erfolgen. Nur so haben Sie die nötige Garantie, wirtschaftlich zu arbeiten und unnötige Verschleiß- und Reparaturkosten zu sparen.

7.8 Der Zahnriemen



Après le montage de nouveaux outils ou d'autres outils, effectuez systématiquement un contrôle du fraisage. C'est la seule façon d'être sûr de travailler dans des conditions économiques et d'éviter des frais de réparations dus à une usure anormale.

7.8 La courroie dentée



After fitting new or different tools, always check the milling pattern. This is the only way to ensure that you work economically and save unnecessary wear and repair costs.

7.8 Gear belt



Vor Beginn jeder Instandsetzung an der Anlage und deren Antrieben ist die Anlage gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern. Anlage in Sicherheits-Nullstellung bringen. Kap. 2.5.



Avant toute réparation sur l'installation et ses moteurs, prévenir toute mise en marche inopinée. Mettre l'installation en position zéro de sécurité. Chap. 2.5.



Before beginning any repair work on the machine and its drives, make sure that it cannot be switched on accidentally. Set the machine to the emergency off position. Chap. 2.5.

Ausbau:

Entfernen Sie die Schrauben des Zahnriemenschutzes.

Entspannen Sie, wenn notwendig, den Zahnriemen und entfernen Sie diesen.

Die Zahnriemenspannung wird mittels der Motorenplatte vorgenommen.

Über die Sechskantmutter, die sich ober- und unterhalb der Motorenplatte befinden, kann der Motor „angehoben“ oder abgesenkt werden. Durch das Anheben oder Absenken des Motors wird der Zahnriemen gespannt bzw. gelöst.

Démontage :

Retirez les vis de la protection de la courroie dentée.

Si nécessaire, détendez la courroie dentée et enlevez-la.

On tend la courroie dentée avec la plaque de moteur.

Les écrous six pans situés au-dessus ou au-dessous de la plaque de moteur permettent de "soulever" le moteur ou de l'"abaisser". Le soulèvement ou l'abaissement du moteur permettent de tendre ou de desserrer la courroie dentée.


Removing:

Remove the screws for the gear belt guard.

If necessary slacken the belt tension and remove it.

The gear belt is tensed by means of the motor plate.

The motor can be "raised" or "lowered" by means of the hexagonal nuts above and below the motor plate. Raising or lowering the motor tensions the gear belt or slackens it.

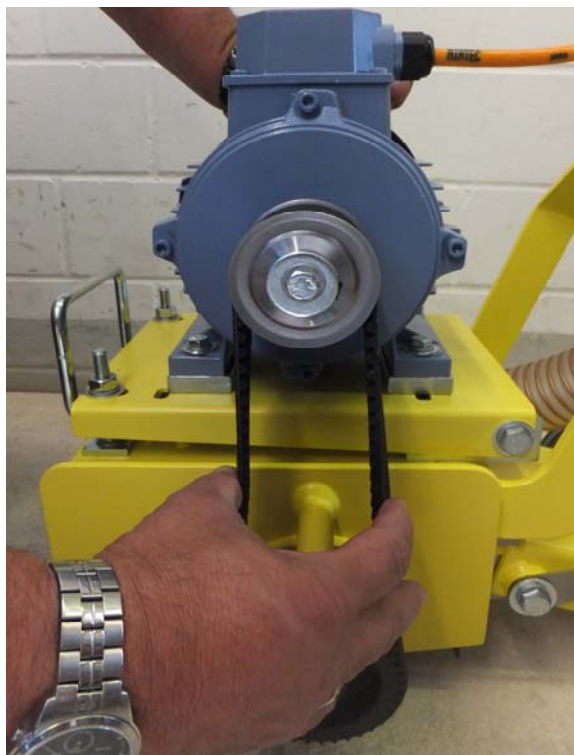

Einbau:

- Legen Sie den Zahnriemen auf die Zahnriemenscheibe und spannen Sie diesen.
- Achten Sie darauf, dass der Zahnriemen parallel aufliegt und die richtige Vorspannung hat. Eindringtiefe ca. 5 mm.

7.9 Der Motor

Der Motor ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Beschädigungen an dem Motor sind wahrnehmbar durch ungewöhnliche Geräusche oder Funktionsstörungen bzw. Ausfall.

Bei Funktionsstörungen des Motors ziehen Sie bitte die beigefügten Hinweise des Herstellers zu Rate. Falls die Funktionsstörung nicht behoben werden kann, benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst.

Montage :

- Posez la courroie dentée sur la poulie et tendez-la.
- Veillez à ce que la courroie dentée soit placée parallèlement et présente la prétention requise. Profondeur d'enfoncement environ 5 mm.

7.9 Le moteur

Le moteur est conçu pour une grande longévité. Les détériorations du moteur se manifestent sous la forme de bruits inhabituels, de perturbations du fonctionnement ou d'arrêts.

En cas de perturbations du fonctionnement du moteur, veuillez consulter les instructions jointes du constructeur. S'il n'est pas possible d'éliminer la panne, veuillez vous adresser au service après-vente.

Installation:

Place the gear belt on the toothed disk and tense it.

- Make sure that the gear belt is parallel and has the correct initial stress. Depth of impression: ca. 5 mm.

7.9 Motor

The motor is designed for a long service life. Unusual noises, functional faults or breakdowns indicate damage to the motor.

In the event of functional faults, please refer to the manufacturer's instructions. If a functional fault cannot be eliminated, notify the after-sales service.



Arbeiten an elektrischen Aus-
rüstungen der Maschine dürfen nur
von einer **Elektrofachkraft** oder von
unterwiesenen Personen unter Lei-
tung und Aufsicht einer Elektrofach-
kraft vorgenommen werden.



Les travaux sur les équipements
électriques de la machine ne peu-
vent être effectués que par des **élec-
triciens spécialisés** ou par des
personnes spécialement formées et
placées sous la direction et le con-
trôle d'un électricien spécialisé.



Work on the machine's electrical
equipment must only be carried out
by a **qualified electrician** or by
trained personnel under the guid-
ance and supervision of a qualified
electrician.



Bestellen Sie die Elektroartikel unter
Bezugnahme auf die Schaltpläne in
Kap. 8.1 oder rufen Sie den Kunden-
dienst an.



Commandez les articles électriques
en vous référant aux plans des con-
nexions du chap. 8.1 ou téléphonez
au service après-vente.





Order electrical items by referring to
the circuit diagrams in Chap 8.1, or
contact our after-sales service.

8.1 Schaltpläne

8.1 Plans des connexions

8.1 Circuit diagrams

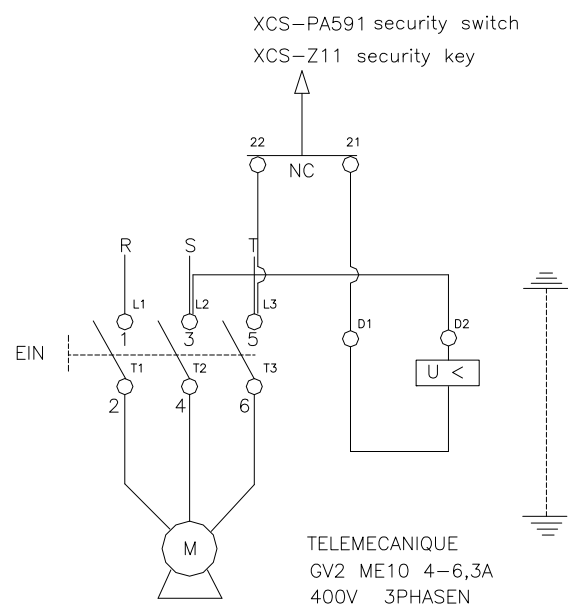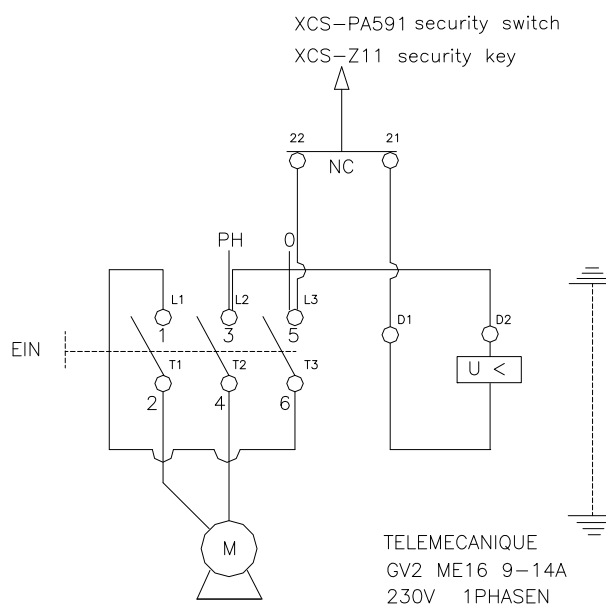

Betriebsanleitung

Instructions de service

Instruction Manual

Fehlerdiagnose

Diagnostic de défauts

Fault diagnosis

01.04.2006

9.1 Fehlerdiagnose Fräsmaschine

9.1 Diagnostic de défauts fraiseuse

9.1 Fault diagnosis Milling Machine /Surfacer



Vor Beginn jeder Inbetriebnahme, und Fehlersuche, ist die Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern. In Sicherheits-Nullstellung bringen. Kapitel 2.5, Seite 11.

Avant chaque mise en service de la machine, prévenez tout démarrage inopiné. Mettre en position zéro de sécurité. Chapitre 2.5, Page 11.

Before carrying out any starting procedures for the machine, make sure that they cannot be switched on accidentally. Set the machine to the emergency off position. Chapter 2.5, Page 11.

Fehler	Mögliche Fehlerursache	Massnahmen
Übermässige Vibration	Unwucht durch abgenutzte oder abgebrochene Fräswerkzeuge	Ersetzen Sie alle abgenutzten oder gebrochenen Teile
Ungewöhnliches Geräusch	Lager defekt	Lager der Antriebswelle überprüfen ggf. wechseln
	Falsche Zahnriemenvorspannung	Zahnriemenspannung überprüfen ggf. wechseln
	Defekter Motor	Austausch des Motors
Verringerte oder keine Fräisleistung	Fräswerkzeuge haben die Verschleissgrenze erreicht	Verschleisssteile erneuern
	Für den Einsatzzweck ungeeignetes Fräswerkzeug	Austausch der Fräswerkzeuge gegen geeigneten Werkzeugtypen

Défaut	Cause possible du défaut	Remèdes
Vibrations excessives	Défaut d'équilibrage dû à l'usure ou à la rupture des outils de fraisage	Remplacez tous les éléments usés ou brisés
Bruit inhabituel	Palier défectueux	Contrôlez le palier de l'arbre d'entraînement et le remplacez le cas échéant
	La tension de la courroie dentée n'est pas correcte.	Contrôlez la tension de la courroie dentée et remplacez la courroie le cas échéant
	Moteur défectueux	Remplacez le moteur
Capacité de fraisage réduite ou inexistante.	Les outils de fraisage on atteignent la limite d'usure	Remplacement des pièces d'usure
	L'outils de fraisage inappropriés pour le travail effectué	Echange des outils de fraisage contre des types d'outillages appropriés à la surface à traiter

Fault	Possible cause	Remedies
Excessive vibration	Unbalance as result of worn or broken milling tools	Replace all worn or broken tools
Unusual noise	Defective bearing	Check drift shaft bearing and replace if necessary
	Incorrect pretension of gear belt	Check gear belt tension and alter if necessary
	Defective motor	Replace motor
Reduced or no milling performance	The cutters have reached limit of wear	Replace worn components
	Tools that are not suitable for that task	Replacement of tools by using suitable cutter types for the surface to be treated

Betriebsanleitung

Instructions de service

Instruction Manual

Fehlerdiagnose

Diagnostic de défauts

Fault diagnosis

01.04.2006



Vor Beginn jeder Inbetriebnahme, und Fehlersuche ist die Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern. In Sicherheits-Nullstellung bringen. Kapitel 2.5 Seite 11.

Avant chaque mise en service de la machine, prévenez tout démarrage inopiné. Mettre en position zéro de sécurité. Chapitre 2.5, Page 11.

Before carrying out any starting procedures for the machine, make sure that they cannot be switched on accidentally. Set the machine to the emergency off position. Chapter 2.5, Page 11.

Fehler	Mögliche Fehlerursache	Massnahmen
Steuerung lässt sich nicht einschalten	Motorschuttschalter hat ausgelöst	Netzanschluss überprüfen und anschliessend wieder einschalten.
Motor läuft nicht an	Sicherungen bauseits defekt. Verlängerungskabel hat Unterbruch.	Elektro-Fachkraft zuziehen.
	Schlüssel von Sicherheitsschalter steckt nicht	
		Beachten Sie die beigefügten Hinweise des Herstellers

Défaut	Cause possible du défaut	Remèdes
Le dispositif de commande ne se met pas en marche.	Le contacteur-disjoncteur du moteur s'est déclenché.	Contrôlez la prise de secteur et effectuer une nouvelle mise en marche
Le moteur ne démarre pas.	Fusibles défectueux côté ouvrage. La rallonge de câble a une coupure de courant.	Faites appel à un électricien spécialisé.
	La clé de sécurité n'est pas insérée	
		Reportez-vous aux instructions jointes du constructeur.

Fault	Possible cause	Remedies
Controller cannot be switched on	Motor protective switch triggered	Check the main connection and switch on again
Motor does not start	Defective fuses or circuit breakers in site power supply (by others). Break in extension cable.	Contact a qualified electrician.
	The Key of the Shut-off switch is not inserted	
		Refer to the manufacturer's instructions

RT-2000 Kap. 10		AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual	
Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts	01/08/2014

10.1 Ersatzteilliste

gemäss Beilage



10.2 Montagepläne

gemäss Beilage

10.1 Liste de pièces de rechange

selon annexe



10.2 Plans de montage

selon annexe

10.1 Spare parts list

see enclosure



10.2 Assembly plans for

see enclosure

Es dürfen nur soviel Fräswerkzeuge und Zwischenscheiben montiert werden, dass sich die Fräswerkzeuge noch frei bewegen lassen (Axial-Spiel min. 1-2 mm).

Um eine Unwucht zu vermeiden, müssen auf allen Wellen immer die gleiche Anzahl Lamellen und Zwischenscheiben montiert werden.



Die nachfolgenden Montagepläne zeigen die minimale Bestückung, die Trommeln können je nach Einsatzgebiet auch mit mehr Fräswerkzeugen bestückt werden. Beachten Sie dabei die oben genannten Hinweise.

Le nombre d'outils de fraisage et de disques intermédiaires montés ne doit pas être excessif : les outils de fraisage doivent rester mobiles (jeu axial 1-2 mm).

Pour éviter tout défaut d'équilibre, on montera toujours le même nombre de lamelles et de disques intermédiaires sur tous les arbres.



Les plans de montage ci-après montrent l'équipement minimal, selon le secteur d'utilisation, les tambours de fraisage peuvent aussi être équipés d'un nombre plus élevé d'outils de fraisage. Tenez compte à cet égard des instructions spécifiées ci-dessus.

Use only sufficient milling tools and spacers so that the tools can still move freely (axial play min. 1-2 mm). To avoid unbalance, each shaft must have the same number of cutters and spacers.



The following assembly plans show the minimum component set, the drums can be fitted with extra milling tools depending on the application. Refer to the above information.

10.3 Entsorgungshinweis

Gemäss der Richtlinie WEEE-2012/19/EG, ist der Hersteller verpflichtet, Geräte ab 01/06/2006 in den Verkehr gebracht, zurück zu nehmen, und einer ordentlichen Entsorgung zuzuführen.
Die Geräte müssen frei Haus an AIRTEC geliefert werden.

10.3 Recyclage

D'après les directives WEEE-2012/19/EC, le producteur doit reprendre toute machine mise en service après le 01/06/2006. Le producteur est responsable pour le recyclage selon les normes.
Les machines doivent être retournées franco usine AIRTEC.

10.3 Recycling

According to the regulations WEEE-2012/19/EC, the manufacturer has to take back any machine delivered after 01/06/2006. The manufacturer is responsible for a recycling according to the regulations.
The machine must be returned to AIRTEC, free workshop.

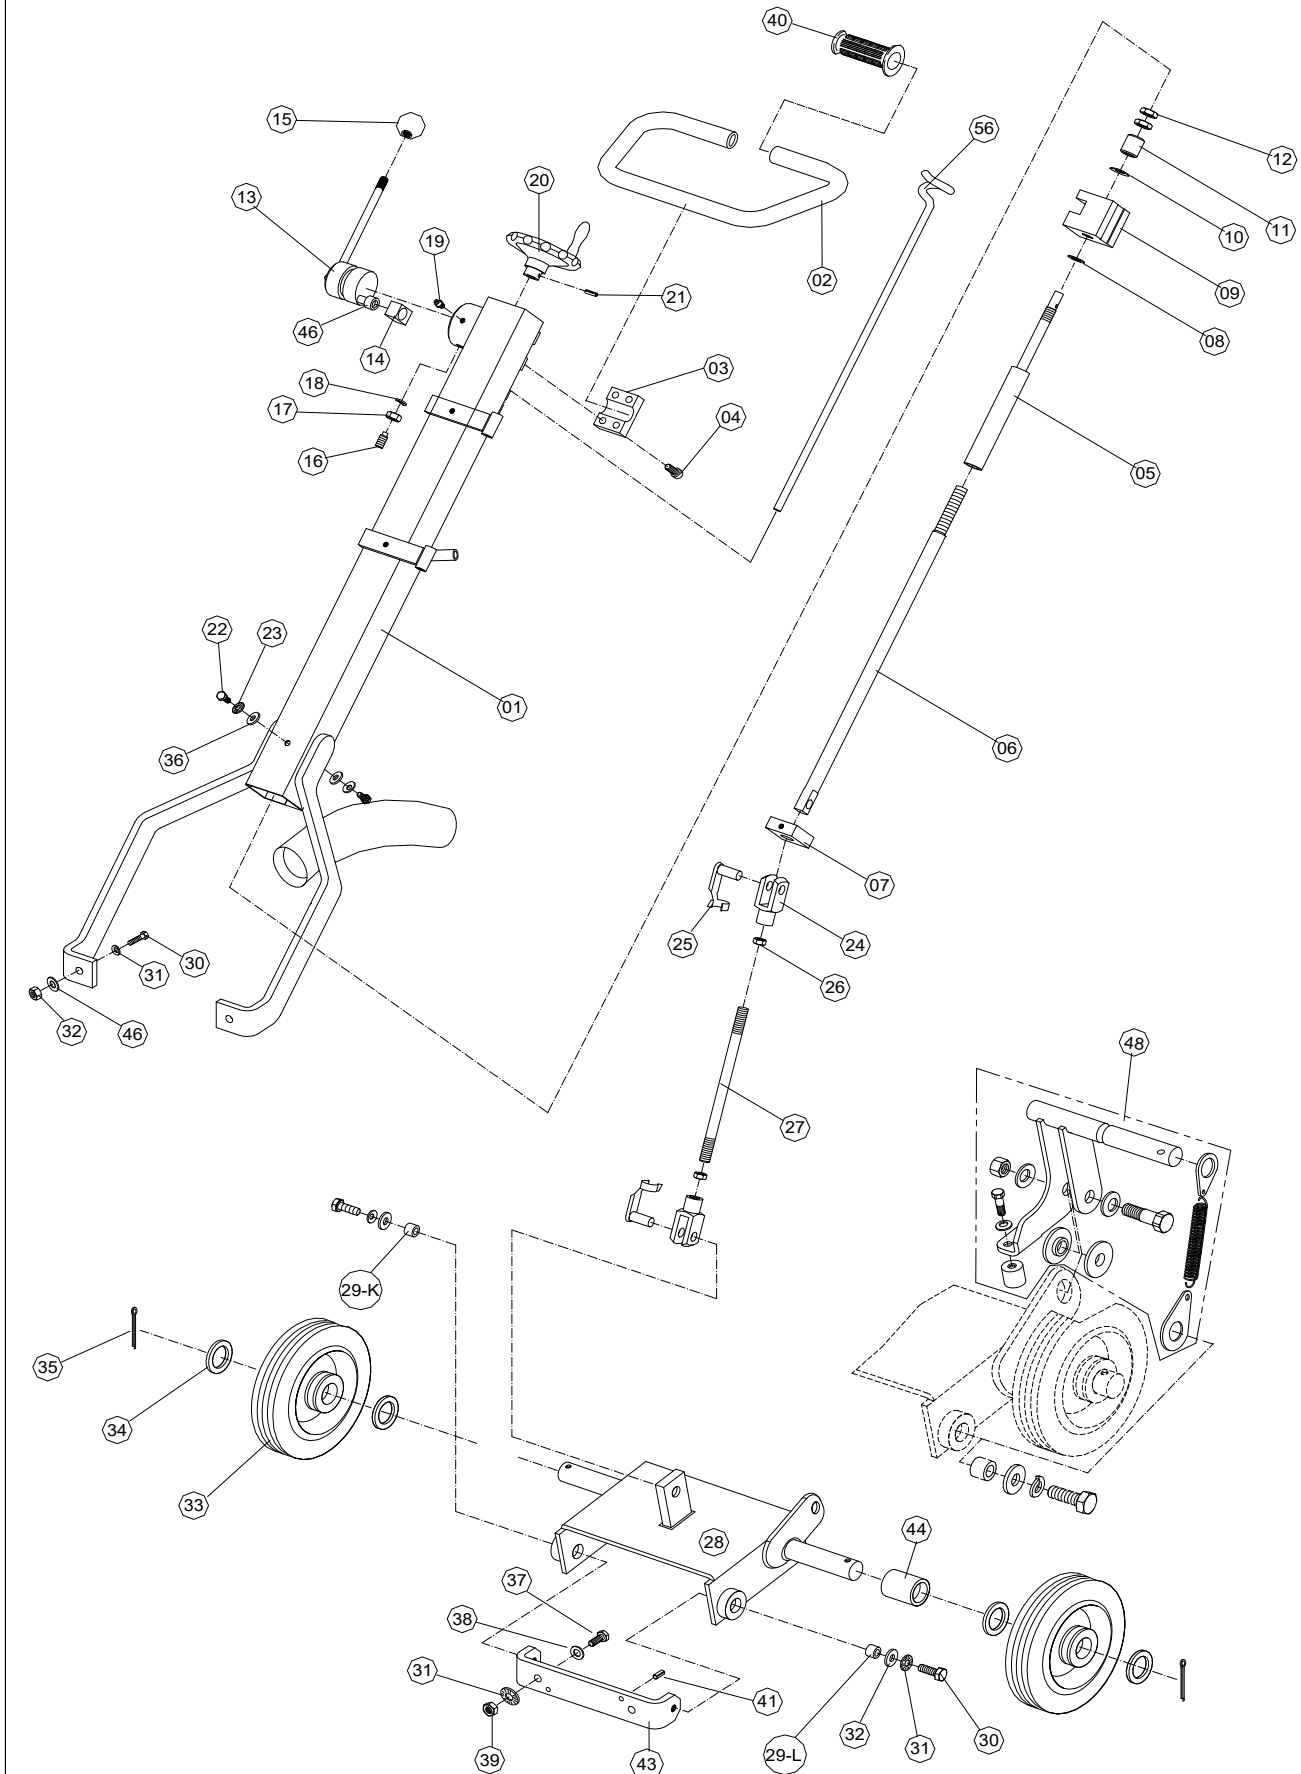


Fig. 010.1

Dat.: 29/11/2016

RT-2000				AIRTEC	
Betriebsanleitung		Instructions de service		Instruction Manual	
Ersatzteile		Pièces de rechange		Spare parts	
				29/11/2016	
Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
01	RT-2000-1001	1	Führungsgehäuse	Chassis de poignée	Guide housing
02	RT-2000-1002	1	Stossbügel	Tube de guidage	Handle
03	RT-2000-1003	1	Klemmstück	Plaque de serrage	Clamping piece
04	RT-2000-1004	4	Innensechskantschraube M10x20	Vis cylindrique	Allen screw
05	RT-2000-1005	1	Spindelhülse	Douille pivot	Spindle sleeve
06	RT-2000-1006	1	Spindel oben	Douille en haut	Upper sleeve
07	RT-2000-1007	1	Spindellager	Palier	Bearing
08	RT-2000-1008	1	Zwischenscheibe 0,3x28mm	Rondelle	Spacer
09	RT-2000-1009	1	Schiebestück	Coulisse	Slide piece
10	RT-2000-1010	1	Federscheibe M16	Rondelle élastique conique	Conical spring washer
11	RT-2000-1011	1	Distanzhülse	Douille de distance	Distance bush
12	RT-2000-074	2	Sechskantmutter M16x0,5D	Ecrou à six pans	Hexagon nut
13	RT-2000-1013	1	Hebel kpl. zu Schnellabhebung	Levier	Lever
14	RT-2000-1014	1	Schiebestück	Coulisse	Slide piece
15	RT-2000-1015	1	Kugelknopf M12	Poignée sphérique	Spherical button
16	RT-2000-1016	1	Stiftschraube M8x20mm	Vis pointure	Stud bolt
17	RT-2000-1017	1	Sechskantmutter M8x0,8D	Ecrou à six pans	Hexagon nut
18	RT-2000-1018	1	Federring M8	Rondelle ressort	Spring washer
19	RT-2000-1019	1	Schmiernippel M6	Graisser	Grease nipple
20	RT-2000-068	1	Handrad	Roue à main	Handwheel
21	RT-2000-071	1	Schwerspannstift 5x26mm	Goupille élastique	Rollpin
22	RT-2000-1022	2	Sechskantschraube M8x20mm	Vis à six pans	Hexagon screw
23	RT-2000-1023	2	Sicherungsscheibe M8	Rondelle de sécurité	Security washer
24	RT-2000-082	2	Gabelkopf M12x24mm	Tête de fourche	Fork head
25	RT-2000-081	2	ES-Bolzen 12x24mm	Goujon de sécurité	Locking pin
26	RT-2000-080	2	Sechskantmutter M12x0,8D	Ecrou à six pans	Hexagon nut

Fig. 010.1

Dat.: 29/11/2016

RT-2000				AIRTEC	
Betriebsanleitung		Instructions de service		Instruction Manual	
Ersatzteile		Pièces de rechange		Spare parts	29/11/2016
Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
27	RT-2000-1027	1	Spindel unten M12x125mm	Douille en bas	Lower spindle
28	RT-2000-1028	1	Wippe komplett	Système de réglage Micrométrique axe	Wheel balance with wheel shaft
29-K	RT-2000-091-K	1	Lagerbüchse KURZ 15,6mm	Douille	Bushing
29-L	RT-2000-091-L	1	Lagerbüchse LANG 18mm	Douille	Bushing
30	RT-2000-026	2	Sechskantschraube M10x45	Vis à six pans	Hexagon screw
31	RT-2000-053	2	Sicherungsscheibe M10	Rondelle de sécurité	Security washer
32	RT-2000-025	2	Unterlegscheibe 10,5x20x2	Rondelle	Washer
33	RT-2000-028	2	Gummirad	Roue à caoutchouc	Wheel (rubber)
34	RT-2000-029	4	Distanzscheibe aussen	Rondelle de distance	Spacer
35	RT-2000-031	2	Splint 4x25mm	Goupille	Cotter pin
36	RT-2000-022	2	Sicherungsscheibe M10	Rondelle de sécurité	Security washer
37	RT-2000-021	2	Sechskantschraube M10x30	Vis à six pans	Hexagon screw
38	RT-2000-020	2	Unterlegscheibe 10,5x20x2	Rondelle	Washer
39	RT-2000-023	2	Sechskantmutter M10x0,8D	Ecrou à six pans	Hexagon nut
40	RT-2000-1040	2	Gummigriff	Poignée	Handle grip
41	RT-2000-024	2	Schwerspannstift 8x16mm	Goupille élastique	Rollpin
43	RT-2000-019	1	Wippenhalter	Assemblage articulé	Wheel balance holder
44	RT-2000-1044	1	Distanzhülse	Tube distance	Spacer tube
45	RT-2000-777	1	Radsperr komplett NEU	Blocage de roue cpl. Nouv.mod.	Wheel stopper New model
46	RT-2000-1013.1	1	Innensechskantschraube M8x10	Vis cylindrique	Allen screw

Fig.010.1

Dat. 29/11/2016

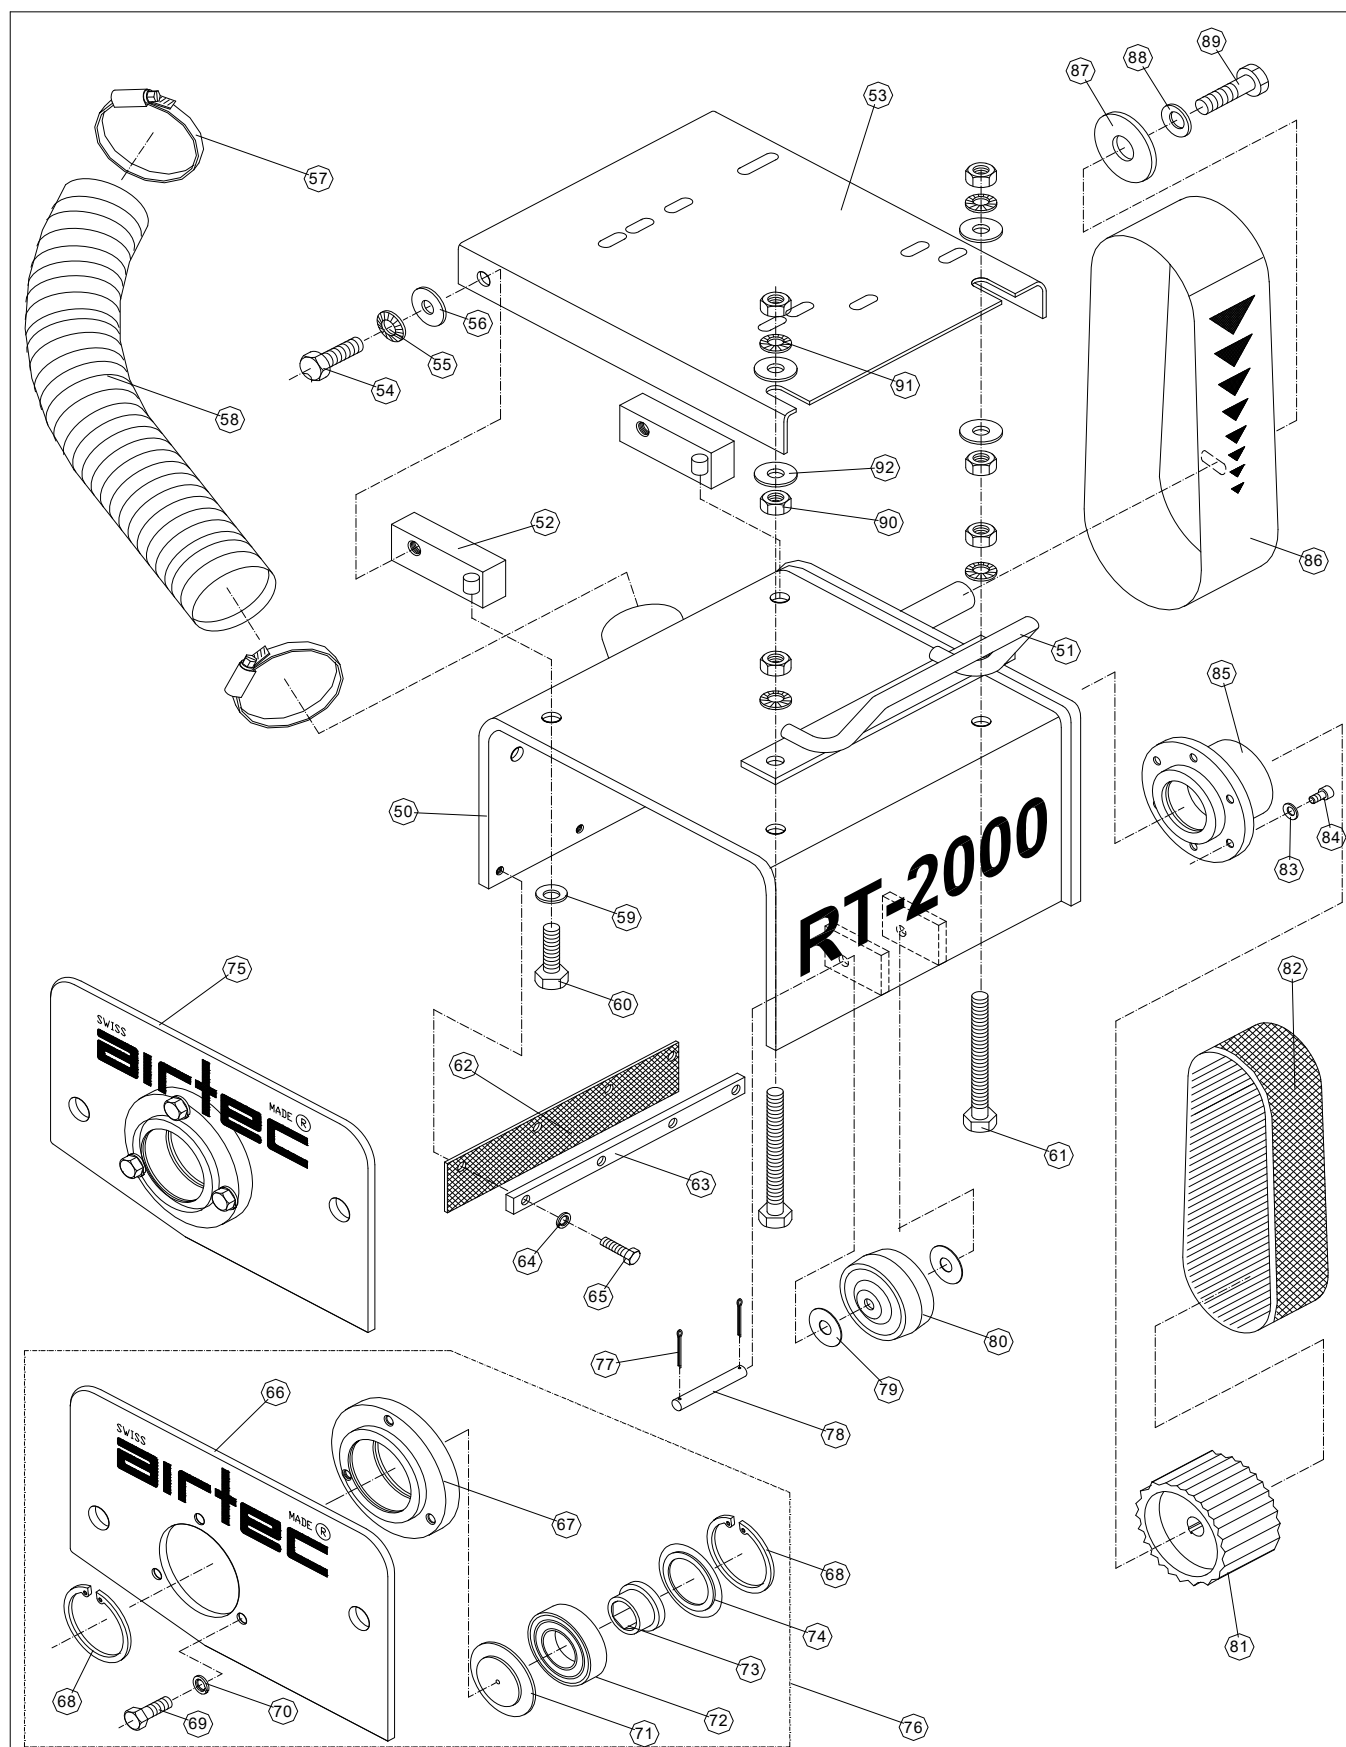


Fig. 020

Dat.: 05/03/99

© airtec

RT-2000			AIRTEC		
Betriebsanleitung			Instructions de service		Instruction Manual
Ersatzteile			Pièces de rechange		Spare parts
					29/03/2016
Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
50	RT-2000-001	1	Gehäuse	Caisson du rabot	Housing
51	RT-2000-802	1	Bügelgriff	Poignée	Lifting handle
52	RT-2000-803	2	Nocken	Pièce de fixation	Holder
53	RT-2000-099	1	Motorenplatte	Support moteur	Top plate
54	RT-2000-716	2	Sechskantschraube M10x30mm	Vis à six pans	Hexagon screw
55	RT-2000-812	2	Sicherungsscheibe M10	Rondelle de sécurité	Spring washer
56	RT-2000-814	2	Unterlegscheibe 10,5x20x2mm	Rondelle	Washer
57	RT-2000-085	2	Schlauchbride 40-60mm	Bride	Hose clamp
58	RT-2000-084	1	Flexibler Absaugschlauch 50x280	Tuyau flexible	Dust hose
59	RT-2000-812	2	Sicherungsscheibe M10	Rondelle de sécurité	Spring washer
60	RT-2000-815	2	Sechskantschraube M10x40mm	Vis à six pans	Hexagon screw
61	RT-2000-810	2	Sechskantschraube lang M10x80	Vis à six pans longue	Hexagon screw long
62	RT-2000-036	1	Staubabstreifer	Caoutchouc de protection	Rubber flap
63	RT-2000-037	1	Klemmbalken	Règle fixatrice	Flap clamping bar
64	RT-2000-038	4	Sicherungsscheibe M5	Rondelle de sécurité	Security washer
65	RT-2000-039	4	Sechskantschraube M5x20mm	Vis à six pans	Hexagon screw
66	RT-2000-0021	1	Seitendeckel	Couvercle	Side plate
67	RT-2000-0022	1	Lagergehäuse	Boîtier pour roulement	Bearing housing
68	RT-2000-012	2	Sicherungsring J55	Circlips	Locking ring
69	RT-2000-0024	3	Sechskantschraube M8x20mm	Vis à six pans	Hexagon screw
70	RT-2000-00241	3	Sicherungsscheibe M8	Rondelle de sécurité	Security washer
71	RT-2000-0023	1	Deckel	Couverture	Cover
72	RT-2000-011	1	Kugellager	Roulement	Ball bearing
73	RT-2000-010	1	Zentrierbüchse	Boîtier d'entraînement d'axe	Hexagon driving support
74	RT-2000-0111	1	Schutzring Kugellager	Bague de protection	Protection ring ball bearing
75	RT-2000-0025	1	Seitendeckel (mit Lagergehäuse)	Couvercle (avec boîtier roulement)	Side plate with bearing housing

Fig. 020

Dat.: 29/03/2016

RT-2000			AIRTEC		
Betriebsanleitung		Instructions de service		Instruction Manual	
Ersatzteile		Pièces de rechange		Spare parts	
				29/03/2016	

Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
76	RT-2000-0026	1	Seitendeckel (<i>komplett</i>)	Couvercle (<i>complete</i>)	Side plate (<i>complete</i>)
77	RT-2000-035	2	Splint 2,0x20mm	Goupille	Cotter pin
78	RT-2000-034	2	Achse	Axe	Axle
79	RT-2000-033	2	Distanzscheibe 10x22x1mm	Rondelle	Washer
80	RT-2000-032	1	Stützrad	Roue plastique	Supporting wheel
81	RT-2000-004	1	Riemenscheibe (<i>unten</i>)	Disque d'entraînement	Driving disc (<i>lower</i>)
82	RT-2000-005	1	Zahnriemen	Courroie	Gear belt
83	RT-2000-0921	6	Sicherungsscheibe M6	Rondelle de sécurité	Spring washer
84	RT-2000-092	6	Sechskantschraube M6x16mm	Vis à six pans	Hexagon screw
85	RT-2000-088	1	Lagerflansch	Boîtier de roulement	Bearing housing
86	RT-2000-015	1	Riemenschutz	Couvercle de protection	Guard for gear belt
87	RT-2000-017	1	Unterlegscheibe 10,5x35x2,5	Rondelle	Washer
88	RT-2000-0161	1	Sicherungsscheibe M10	Rondelle de sécurité	Spring washer
89	RT-2000-016	1	Sechskantschraube M10x30	Vis à six pans	Hexagon screw
90	RT-2000-813	6	Sechskantmutter M10x0,8d	Ecrou à six pans	Hexagon nut
91	RT-2000-812	4	Sicherungsscheibe M10	Rondelle de sécurité	Spring washer
92	RT-2000-811	4	Unterlegscheibe 10,2x20x2	Rondelle	Washer

Fig. 020

Dat.: 29/03/2016

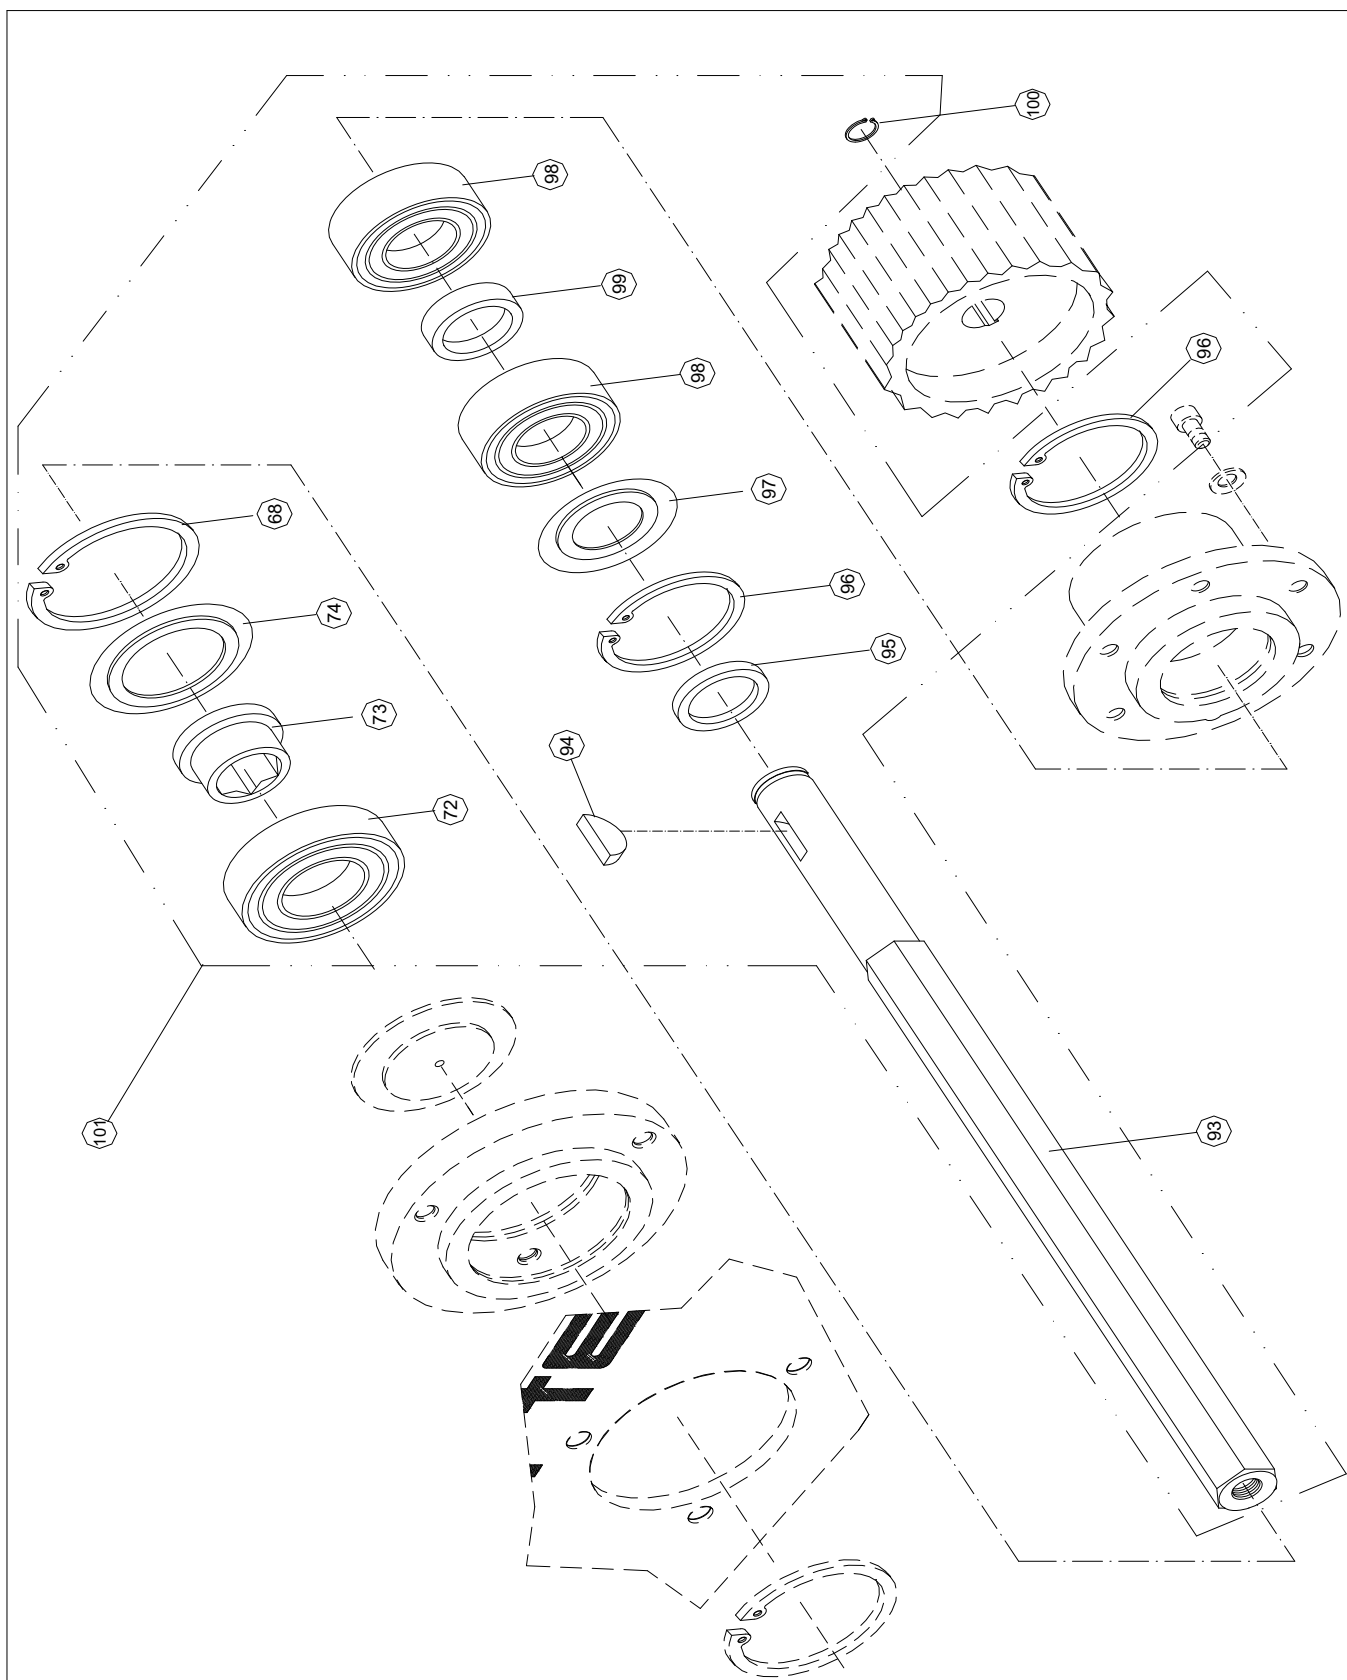


Fig. 030

Dat.: 15/03/99

© airtec

RT-2000			AIRTEC		
Betriebsanleitung		Instructions de service		Instruction Manual	
Ersatzteile		Pièces de rechange		Spare parts	
				29/03/2016	

Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
68	RT-2000-012	1	Sicherungsring J55	Circlip	Circlip
72	RT-2000-011	1	Kugellager	Roulement	Ball bearing
73	RT-2000-010	1	Zentrierbüchse	Boîtier d'axe d'entraînement	Hexagon driving support
74	RT-2000-0111	1	Nylosring	Bague de protection	Protection ring
93	RT-2000-003	1	Antriebswelle	Axe principale	Main shaft
94	RT-2000-098	1	Scheibenfeder (Keil) 5x10mm	Clavette	Key
95	RT-2000-009	1	Anlaufscheibe 4mm	Bague de distance	Distance ring
96	RT-2000-007	2	Sicherungring J47	Circlip	Circlip
97	RT-2000-0081	1	Nylosring	Bague de protection	Protection ring
98	RT-2000-008	2	Kugellager	Roulement	Ball bearing
99	RT-2000-0091	1	Distanzring 8mm	Bague de distance	Distance ring
100	RT-2000-006	1	Sicherungring A17	Circlip	Circlip
101	RT-2000-0031	1	Reparatur-Kit (Fig. 030)	Lot de reparation	Repair kit

Fig.030

Dat.:29.03.2016

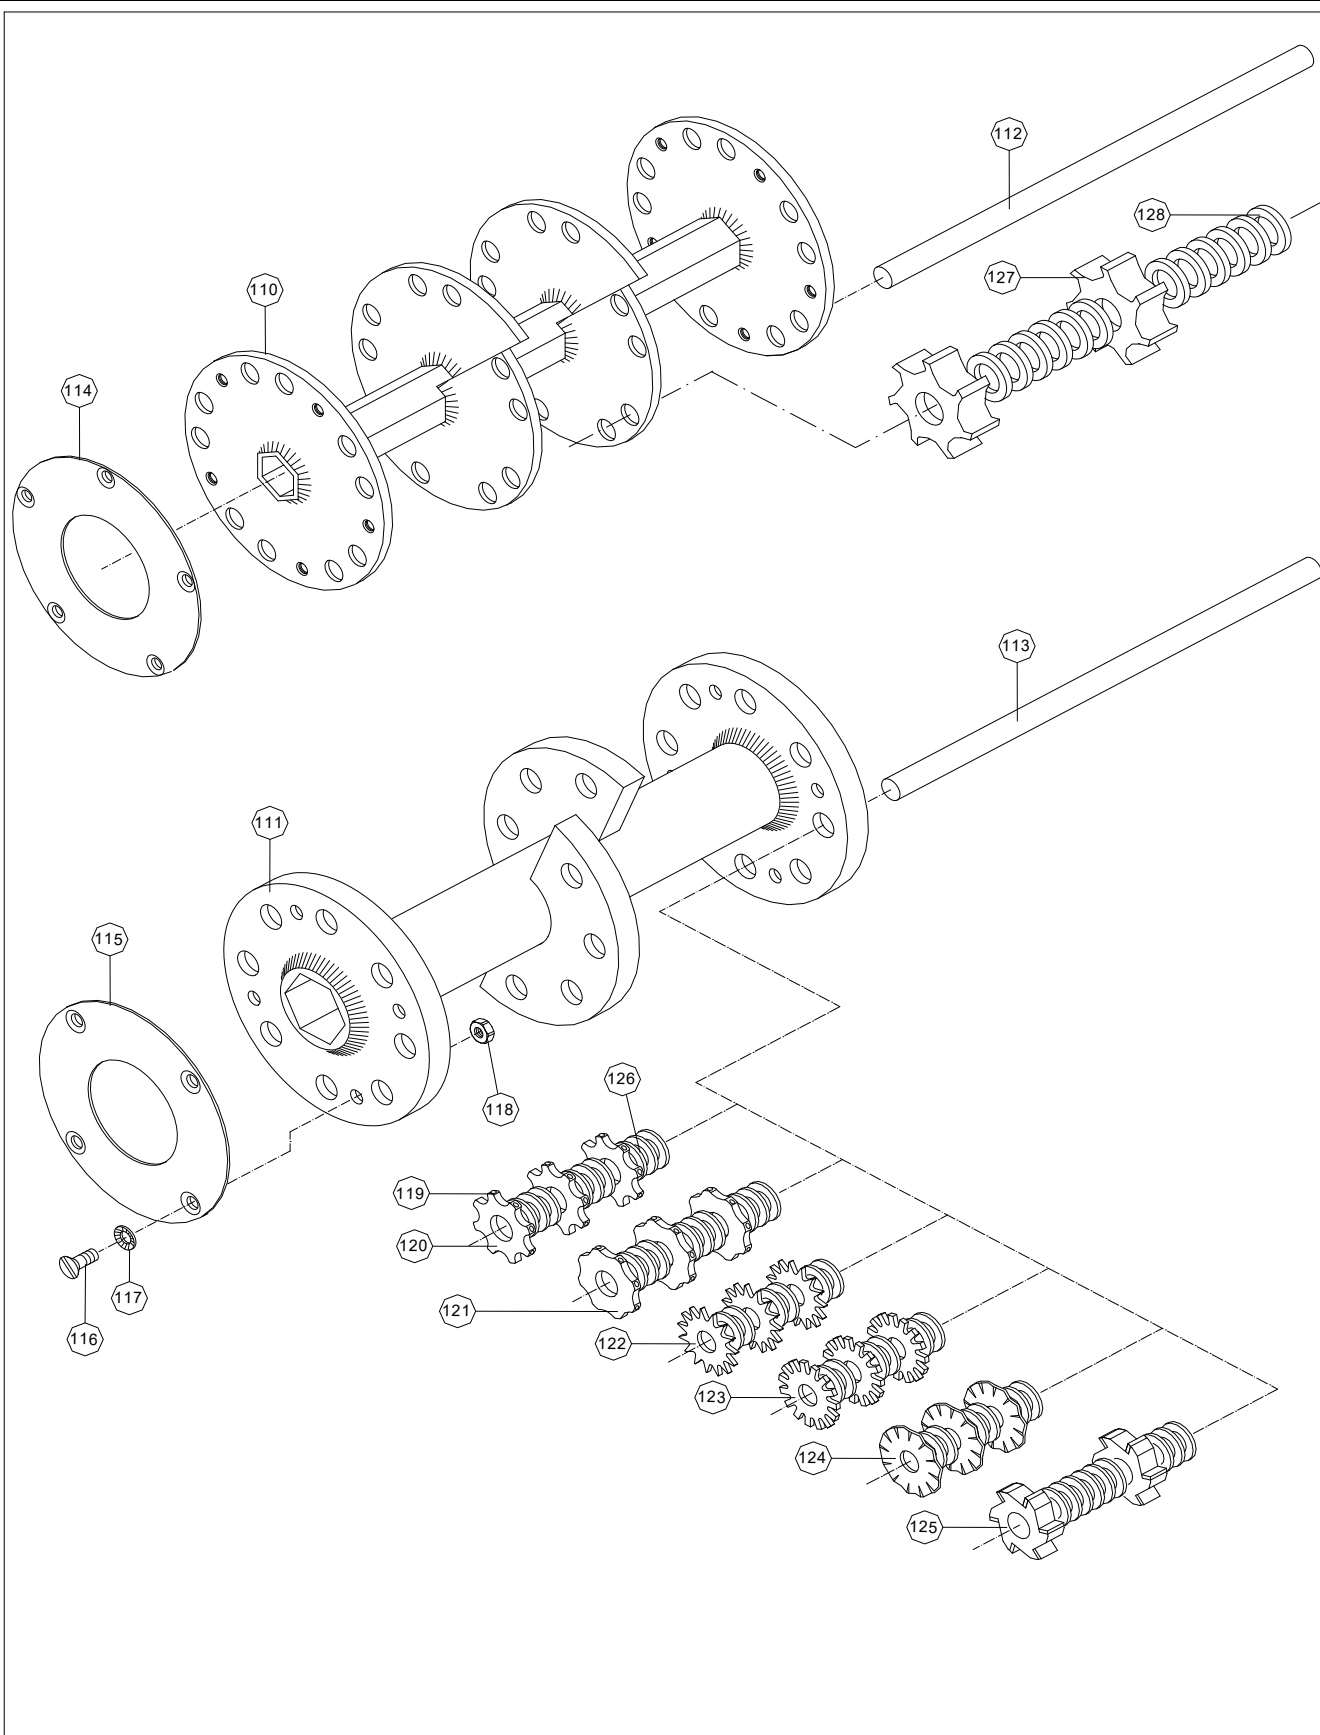


Fig. 040.1

Dat.: 04/02/2006 © airtec

RT-2000				AIRTEC	
Betriebsanleitung		Instructions de service		Instruction Manual	
Ersatzteile		Pièces de rechange		Spare parts	
29.03.2016					
Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
110	RT-2000-301		Trommelkörper allein	Corps du tambour	Drum body
	RT-2000-300		Spezialtrommel kpl. mit 5 Achsen ohne Fräsrädchen	Tambour spécial avec 5 axes sans molettes	Complete Special drum with 5 shafts no cutters
111	RT-2000-501		Trommelkörper allein	Corps du tambour	Drum body
	RT-2000-500		Trommel Standard kpl. mit 4 Achsen 12mm ohne Fräsrädch.	Tambour standard avec 4 axes 12mm sans molettes	Complete Standard drum with 4 shafts 12mm no cutters
112	RT-2000-402	5	Achse gehärtet 10 mm	Axe traité	Shaft heattreated
113	RT-2000-502	4	Achse gehärtet 12 mm	Axe traité	Shaft heattreated
114	RT-2000-303	2	Sicherungsblech 5-Loch	Flasque	Retaining plate
115	RT-2000-403	2	Sicherungsblech 4-Loch	Flasque	Retaining plate
116	RT-2000-504	8	Sicherungsschraube M6x20mm	Vis de sécurité	Countersunk screw
117	RT-2000-5041	8	Fächerscheibe zu Senkschr. M6	Rondelle de sécurité	Spring washer
118	RT-2000-5042	4	Sicherungsmutter M6	Ecrou de sécurité	Security nut
119	RT-2000-600		Hochleistungs- Fräsrädchen HMT-6-46	Haute performance molette HMT-6-46	High performance cutter HMT-6-46
120	RT-2000-650		Fräsrädchen HMT-6-44	Molette HMT-6-44	Cutter HMT-6-44
121	RT-2000-605		Fräsrädchen HMT-5-40	Molette HMT-5-40	Cutter HMT-5-40
122	RT-2000-615		Sternform-Rädchen ET-4	Molette ET-4	Star cutter ET-4
123	RT-2000-610		Strahlform-Rädchen STR-4	Molette STR-4	Beam Cutter STR-4
124	RT-2000-620		Fächerrädchen COR-4	Molette COR-4	Corrugated Cutter COR-4
125	RT-2000-630		Frässcheibe mit Hartmetall- schneiden 40mm TMO-5-22	Molette 40 mm TMO-5-22	Milling Cutter with tungsten blades 40mm TMO-5-22
126	RT-2000-226		Zwischenscheibe 10.5/25/2	Pièce intercalaire 10.5/25/2	Spacer 10.5/25/2
127	RT-2000-660		Frässcheibe Hartmetall 33mm TMO-7-11	Molette en tungstène 33 mm TMO-7-11	Milling Cutter tungsten 33 mm TMO-7-11
128	RT-2000-663		Zwischenscheibe 13/20/3	Pièce intercalaire 13/20/3	Spacer 13/20/3

Fig. 040.1

Dat.: 29/03/2016

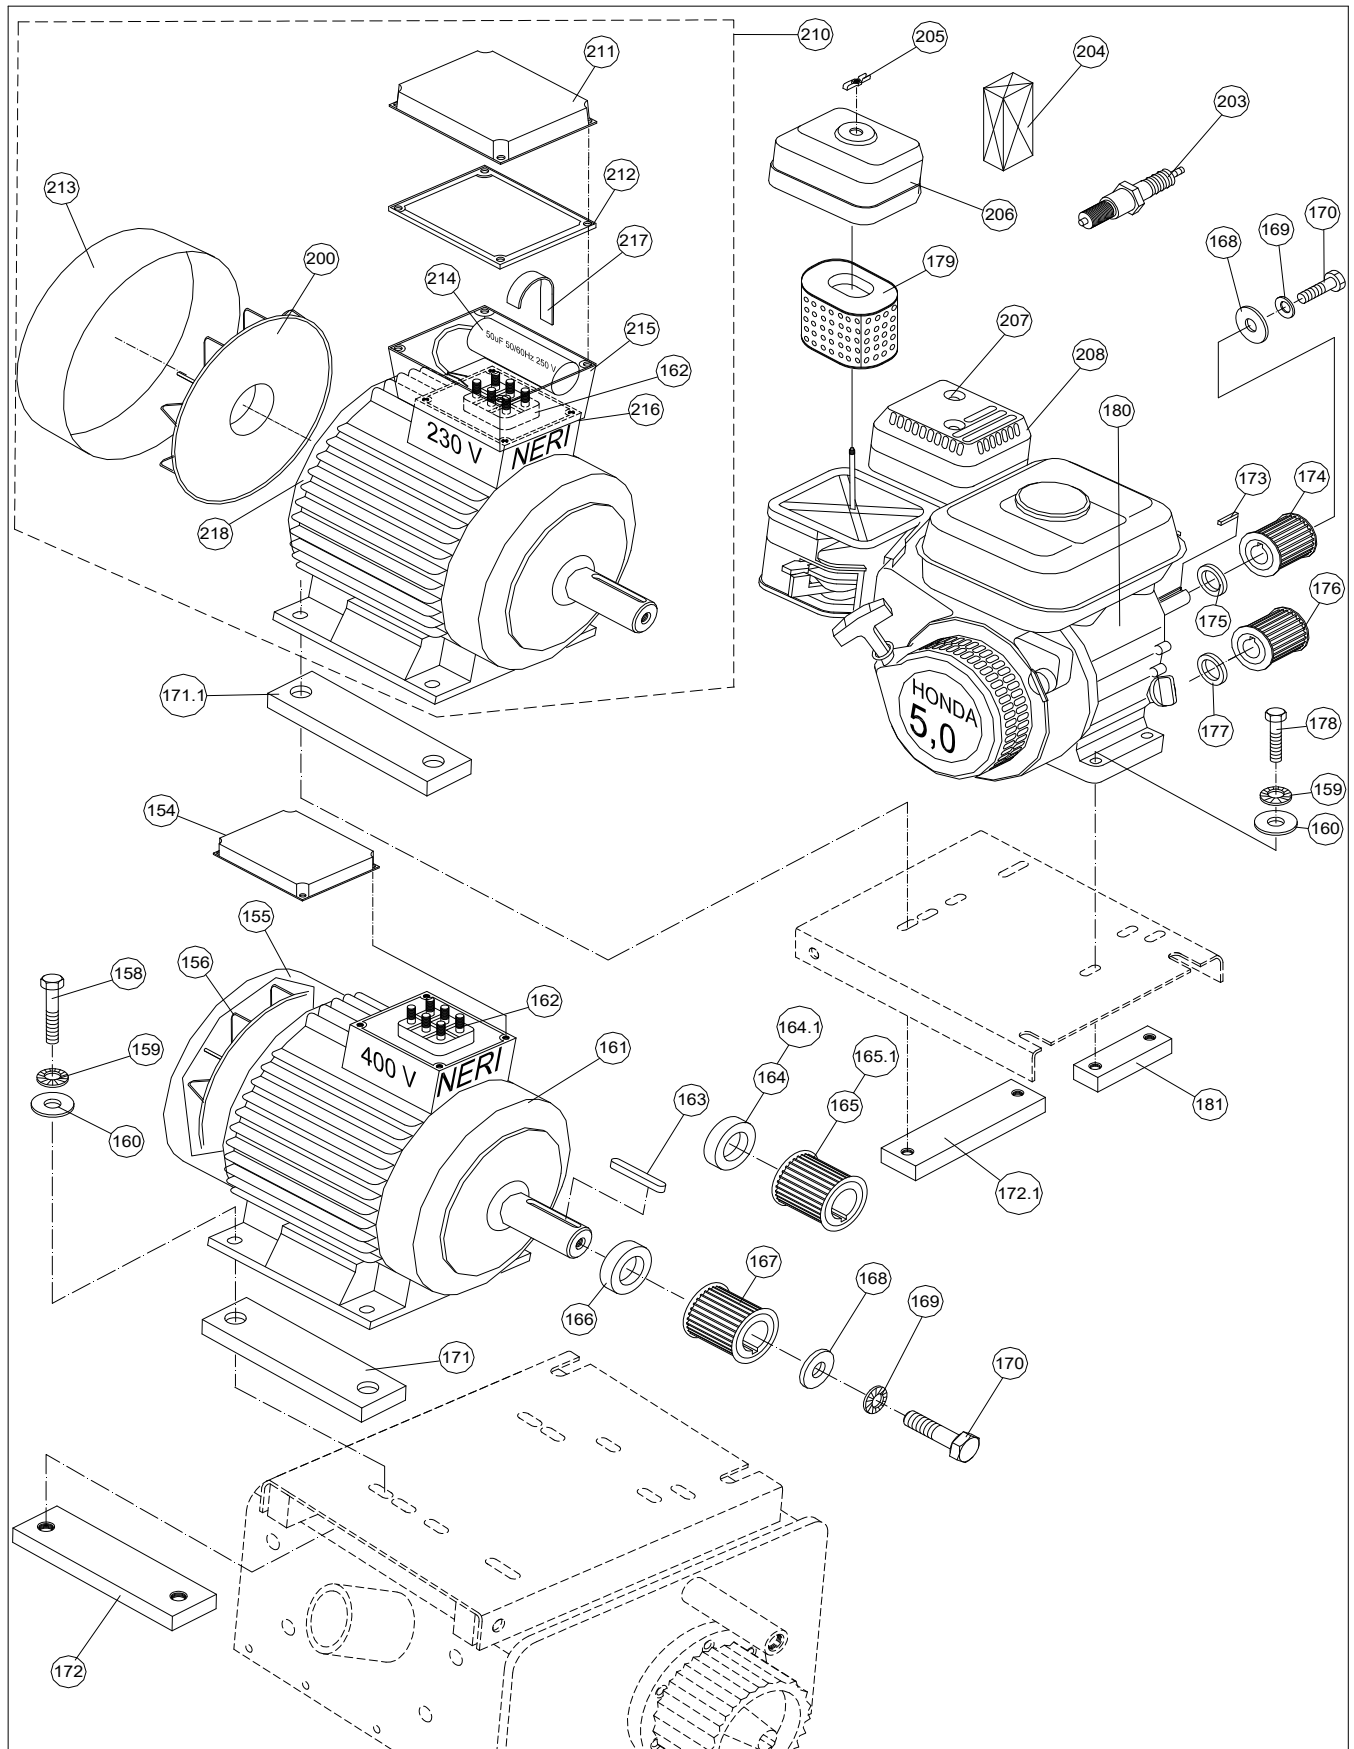


Fig. 050.4

Dat.: 16/01/2018 © airtec

ES-200					AIRTEC
Betriebsanleitung			Instructions de service	Instruction Manual	
Ersatzteile			Pièces de rechange	Spare parts	
04/07/2019					
Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
154	ES-200-6995	1	Deckel zu Klemmenk. NERI 400	Couvercle boîte à bornes	Terminal box cover
155	ES-200-6996	1	Ventilatorhaube NERI 400V	Capot ventilateur	Fan cover
156	ES-200-6997	1	Ventilator NERI 400V	Ventilateur	Fan
158	ES-200-7616	4	Sechskantschraube M8x45mm	Vis à six pans	Hexagon screw
159	ES-200-7633	4	Sicherungsscheibe M8	Bague de sécurité	Locking ring
160	ES-200-7622	4	Unterlegscheibe 8,5x20x2mm	Rondelle	Spacer
161	ES-200-6976	1	EL.-Motor 400V NERI 2,2KW	EL.-moteur 400 V	EL.-motor 400 V
162	ES-200-998	1	Klemmenbrett NERI 400V	Plaque à bornes	Terminal box
163	ES-200-902	1	Keil für EL.-Motor	Clavette pour Moteur el.	Key for EL.-motor
164	ES-200-9051	1	Distanzring EL.-Motor USA7/8"	Bague de dist. Moteur el. USA	Spacer EL.-motor USA
164.1	ES-200-90511	1	Distanzring EL-Motor USA 5/8"	Bague de dist. Moteur el. USA	Spacer EL-motor USA
165	ES-200-9052	1	Riemenscheibe EL.-Mot. 5/8"	Disque d'entr. Moteur el. USA	Driving disc EL.-motor USA
165.1	ES-200-905	1	Riemenscheibe EL.-Mot. 7/8"	Disque d'entr. Moteur el. USA	Driving disc EL.-motor USA
166	ES-200-9011	1	Distanzring EL.-Motor 24mm	Bague de dist. Moteur el.	Spacer EL.-motor
167	ES-200-901	1	Riemenscheibe EL.-Mot. 24mm	Disque d'entr. Moteur el.	Driving disc EL.-motor
168	ES-200-907	1	Unterlegscheibe 8,5x35x2,5mm	Rondelle	Washer
169	ES-200-913	1	Sicherungsscheibe M8	Bague de sécurité	Locking ring
170	ES-200-914	1	Sechskantschraube M8x35mm	Vis à six pans	Hexagon screw
171	ES-200-740-6	2	Unterlage EL.-Motor NERI 400V	Support Moteur el.moteur	Plate for EL.-motor
171.1	ES-200-740-3	2	Unterlage EL.-Motor NERI 230V	Support Moteur el.moteur	Plate for EL.-motor
172	ES-200-740-7	2	Gegenplatte EL.-Motor NERI	Support Moteur el.moteur	Counterplate EL.-motor
172.1	ES-200-740-4	2	Gegenplatte EL.-Motor NERI	Support Moteur el.moteur	Counterplate EL-motor
173	ES-200-9021	1	Keil für Benzin-Motor	Clavette pour moteur essence	Key for gasoline motor
174	ES-200-903	1	Riemenscheibe B.-Mot. HONDA	Disque d'entr. B.-moteur HONDA	Driving disc B.-motor HONDA
175	ES-200-9031	1	Distanzring B.-Motor HONDA	Bague de dist. B.-moteur HONDA	Spacer B.-motor HONDA
176	ES-200-904	1	Riemenscheibe B.-Mot. B & S	Disque d'entr. B.-moteur B & S	Driving disc B.-motor B & S
177	ES-200-9041	1	Distanzring B.-Motor B & S	Bague de dist. B.-moteur B & S	Spacer B.-motor B & S
178	ES-200-7615	4	Sechskantschraube M8x35mm	Vis à six pans	Hexagon screw

Fig. 050.4

Dat.: 04/07/2019

ES-200				AIRTEC		
Betriebsanleitung			Instructions de service		Instruction Manual	
Ersatzteile			Pièces de rechange		Spare parts	04/07/2019
Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts	
179	Es-200-7001	1	Luftfilter HONDA-Motor	Filtre d'air	Air filter	
180	ES-200-700	1	Benzin-Motor HONDA	Moteur d'essence HONDA	Gasoline motor HONDA	
181	ES-200-760	2	Gegenplatte B.-Motor	Plateau B.-moteur	Counterplate B.-motor	
200	ES-200-69726	1	Ventilator NERI	Ventilateur	Fan	
203	ES-200-7002	1	Zündkerze HONDA-Motor	Bougie	Spark plug	
204	ES-200-7010	1	Motoren Oel HONDA-Motor 0,6L	Huile de moteur	Motor oil	
205	ES-200-7013	1	Sicherungsmutter	Ecrou de sécurité	Security nut	
206	ES-200-7012	1	Deckel zu Luftfilter	Capot Filtre d'air	Air filter cover	
207	ES-200-7006	1	Auspuff leer komplett	Échappement seul cpl.	Muffler exhaust	
208	ES-200-7007	1	Hitze-Schutzblech zu Auspuff	Protecteur pour échappement	Protector muffler	
210	ES-200-6972	1	EL.-Motor 230 V NERI 2,2KW	EL.-moteur 230 V	EL.-motor 230 V	
211	ES-200-69722	1	Deckel zu Klemmenk. NERI	Couvercle boîte à bornes	Terminal box cover	
212	ES-200-69859	1	Dichtung zu Klemmenkasten	Étanchéité	Seal	
213	ES-200-69727	1	Ventilatorhaube NERI	Capot ventilateur	Fan cover	
214	ES-200-69858	1	Kondensator NERI 50mF	Condensateur	Condenser	
215	ES-200-69859	1	Klemmenkasten	Boîte à borne	Terminal box	
217	ES-200-69860	1	Klemmbride zu Kondensator	Crampon	Clamp	
218	ES-200-69861	1	Lagerflansch	Bride de support	Bearing flange	

Fig. 050.4

Dat.: 04/07/2019

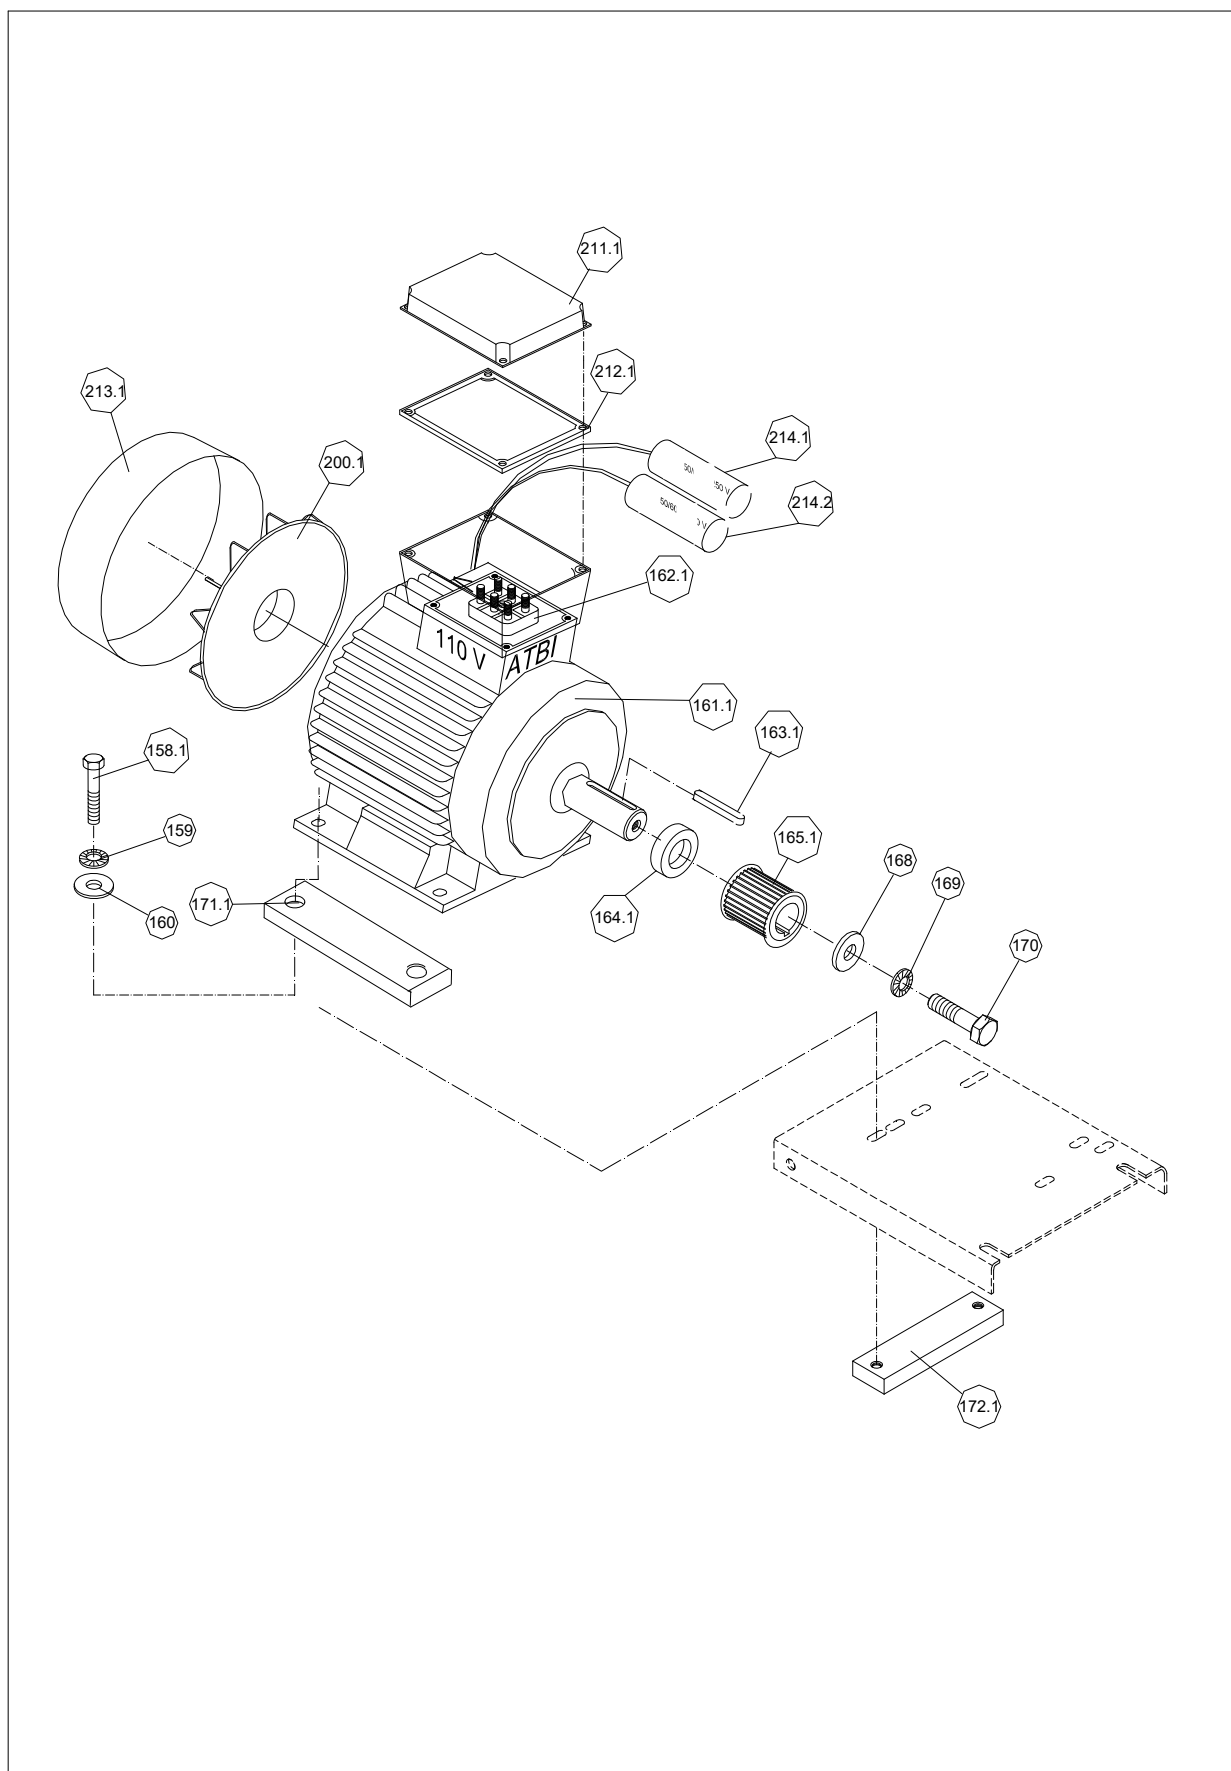


Fig.50.5

Dat.: 16/01/2018

ES-200	AIRTEC	
Betriebsanleitung	Instructions de service	Instruction Manual
Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts

16.01.2018

Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
158.1	ES-200-7617	4	Sechskantschraube M8x45mm	Vis à six pans	Hexagon screw
159	ES-200-7633	4	Sicherungsscheibe M8	Bague de sécurité	Locking ring
160	ES-200-7622	4	Unterlegscheibe 8,5x20x2mm	Rondelle	Spacer
161.1	ES-200-13990	1	EL.-Motor 110V ATB 1.5 KW	EL.-moteur 110V	EL.-motor 110V
162.1	ES-200-13104	1	Klemmenbrett ATB 110V	Plaque à bornes	Terminal box
163.1	ES-200-13991	1	Keil für EL.-Motor	Clavette pour Moteur el.	Key for EL.-motor
164.2	ES-200-9091-110	1	Distanzring EL-Motor USA 5/8"	Bague de dist. Moteur el. USA	Spacer EL-motor USA
165.1	ES-200-909-110	1	Riemenscheibe EL.-Mot.	Disque d'entr. Moteur el. USA	Driving disc EL.-motor USA
168	ES-200-907	1	Unterlegscheibe 8,5x35x2,5mm	Rondelle	Washer
169	ES-200-913	1	Sicherungsscheibe M8	Bague de sécurité	Locking ring
170	ES-200-914	1	Sechskantschraube M8x35mm	Vis à six pans	Hexagon screw
171.1	ES-200-740-110	2	Unterlage EL.-Motor ATB 110V	Support Moteur el.moteur	Plate for EL.-motor
172.1	ES-200-741.110	2	Gegenplatte EL.-Motor ATB	Support Moteur el.moteur	Counterplate EL.-motor
200.1	ES-200-13993		Ventilator ATB	Ventilateur	Fan
211..1	ES-200-13105		Deckel zu Klemmkasten ATB	Couvercle boîte à bornes	Terminal Box cover
212.1	ES-200-13106		Dichtung zu Klemmkasten	Joint en caoutchuc	Rubber seal
213.1	ES-200-13992		Ventilatorhaube ATB	Capot ventilateur	Fan cover
214.1	ES-200-1310		Betriebskondensator ATB	Condensateur d'exploitation	Operatin condenser
214.2	ES-200-1309		Start Kondensator ATB	Condensateur de démarrage	Starting condenser

Fig. 050.5

Dat.: 16/01/2018

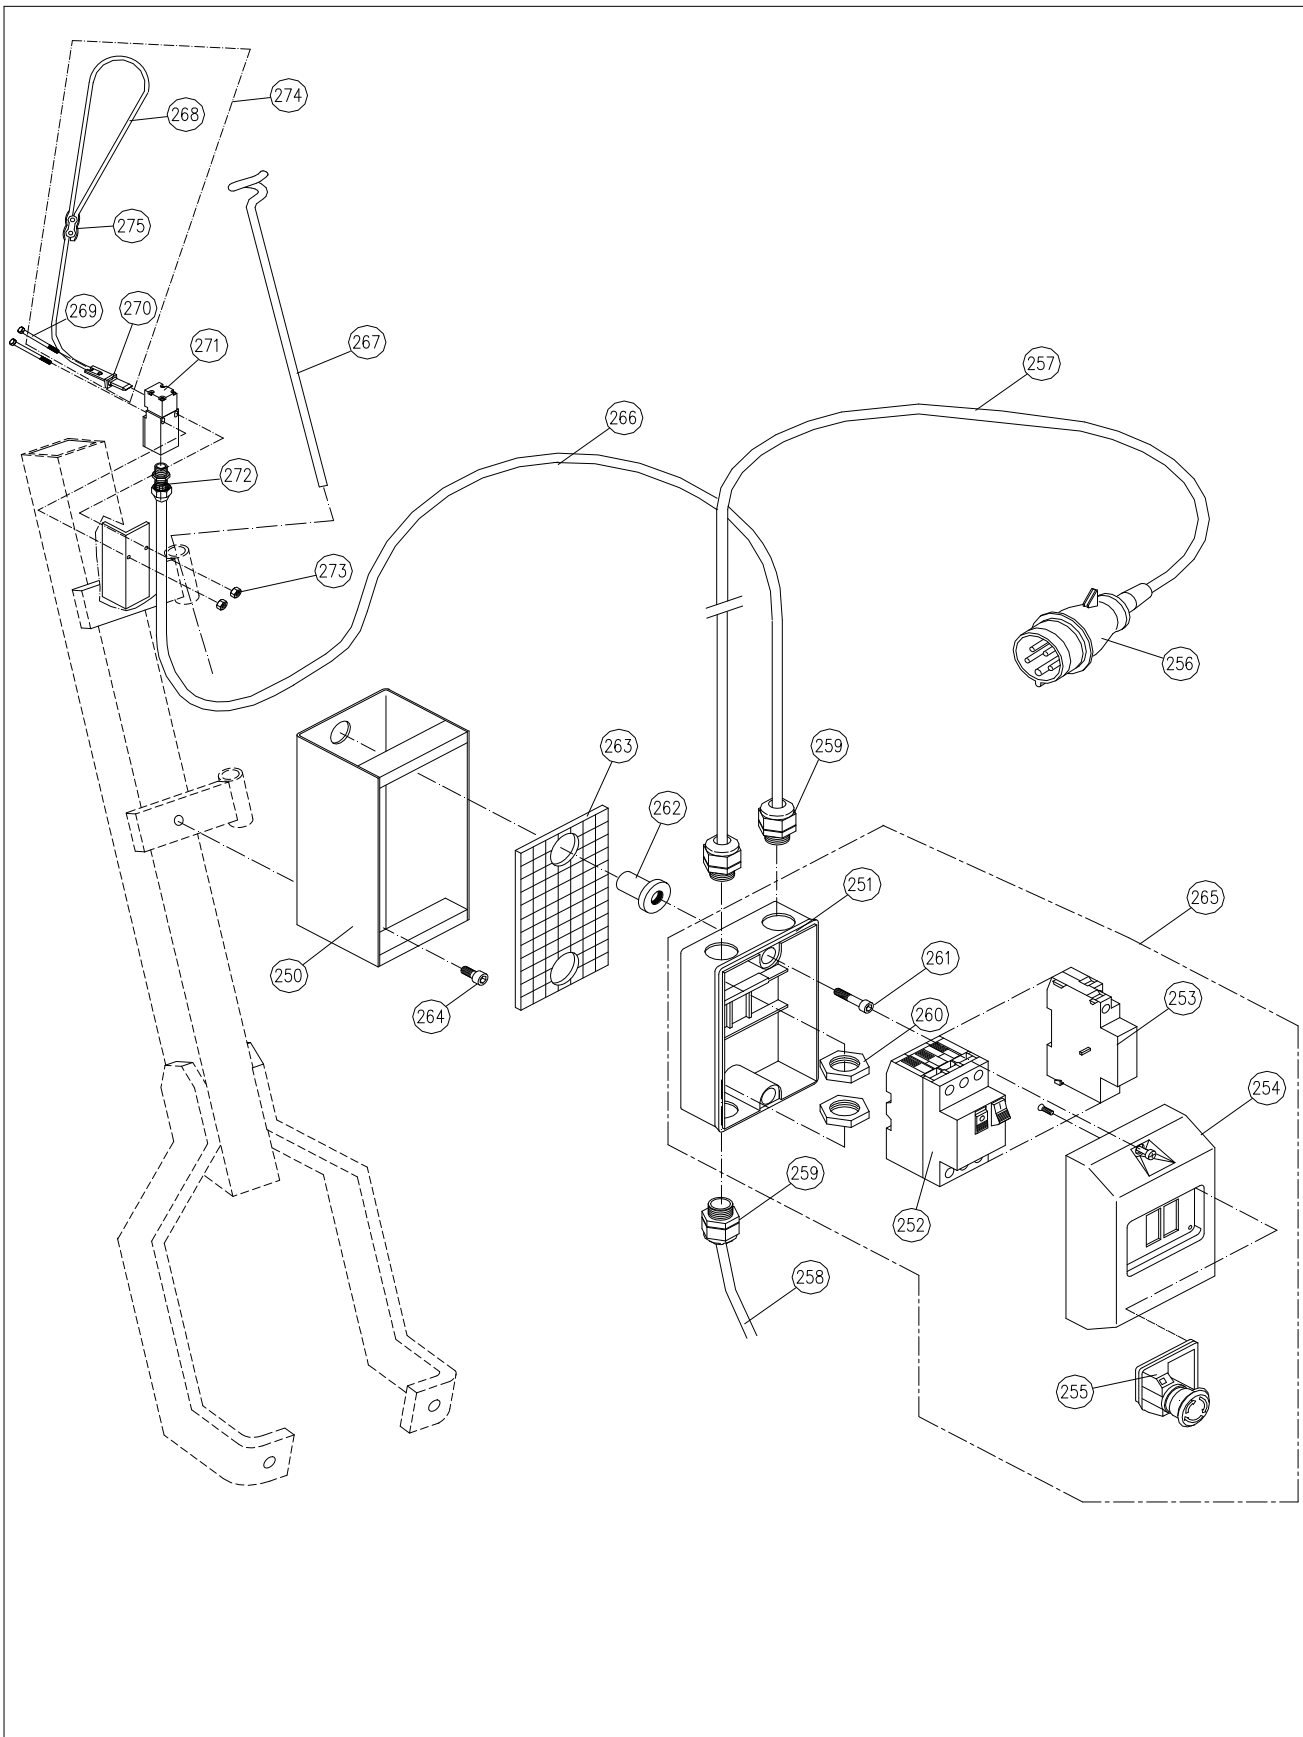


Fig. 070

Dat.: 01/08/2014 © airtec

RT-2000				AIRTEC	
Betriebsanleitung		Instructions de service		Instruction Manual	
Ersatzteile		Pièces de rechange		Spare parts	
29.03.2016					
Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
250	RT-2000-1053	1	Schalterschutz einfach	Protection d'interrupteurs	Protection housing
251	RT-2000-1047	1	Gehäuse-Unterteil	Coffret inférieur	Lower switch housing
252	RT-2000-1050-10	1	Motorschutzschalter 400V	Disjoncteur moteur	Circuit breaker
253	RT-2000-1051	1	Unterspannungsauslöser 400V	Disjoncteur à minimum	Undervoltage release
254	RT-2000-10471	1	Gehäuse-Oberteil	Coffret supérieur	Upper switch housing
255	RT-2000-1048.1	1	NOT-AUS Pilztaster	Bouton poussoir de sécurité	Emergency touch switch
256	RT-2000-116	1	Stecker CEE 16 A EURO-Ausf.	Prise	Plug
257	RT-2000-110	5m	Anschlusskabel 4x1.5mm	Câble de connection	Lead wire
258	RT-2000-109	1m	Verbindungsskabel 4x1.5mm	Câble de jonction	Connection cable
259	RT-2000-108	3	Verschraubung PG 16	Boîte à étoupes	Conduit gland
260	RT-2000-1081	3	Gegenmutter PG 16	Ecrou de sécurité	Locking nut
261	RT-2000-10421	2	Innensechskantschraube M5x22	Vis cylindrique	Allen screw
262	RT-2000-1058	2	Dämpfer M5	Pièce antichoc	Shock-reducer
263	RT-2000-1056	1	Gummiplatte	Support caoutchouc	Rubber plate
264	RT-2000-1044	2	Innensechskantschraube M6x12	Vis cylindrique	Allen screw
265	RT-2000-1045	1	Schalter kpl. 400 V	Interrupteur compl.	Switch compl
266	RT-2000-1086	0.5m	Verbindungsskabel 2x1mm	Câble de jonction	Connection cable
267	RT-2000-030	1	Kabelhalter	Crampon pour cable	Cable guide
268	RT-2000-1084	0,5m	Schnur	Cord	Cord
269	RT-2000-1087	2	Innensechskantschraube	Vis cylindrique	Allen screw
270	RT-2000-1083	1	Schlüssel	Clé	Key
271	RT-2000-1089	1	Sicherheitsschalter	Interrupteur de sécurité	Security switch
272	RT-2000-1085	1	Verschraubung PG 11	Boîte à étoupes	Conduit gland
273	RT-2000-1088	2	Sicherungsmutter	Ecrou de sécurité	Nut
274	RT-2000-1090	1	Schlüssel mit Schnur	Clé avec cord	Key with cord
275	RT-2000-1091	1	Seilklemme	Pièce de fixation	Clamp

Fig. 070

Dat.: 29/03/2016

300
Komplett OHNE Trommel+
OHNE Rädchen

301
Komplett MIT Trommel+
MIT Rädchen

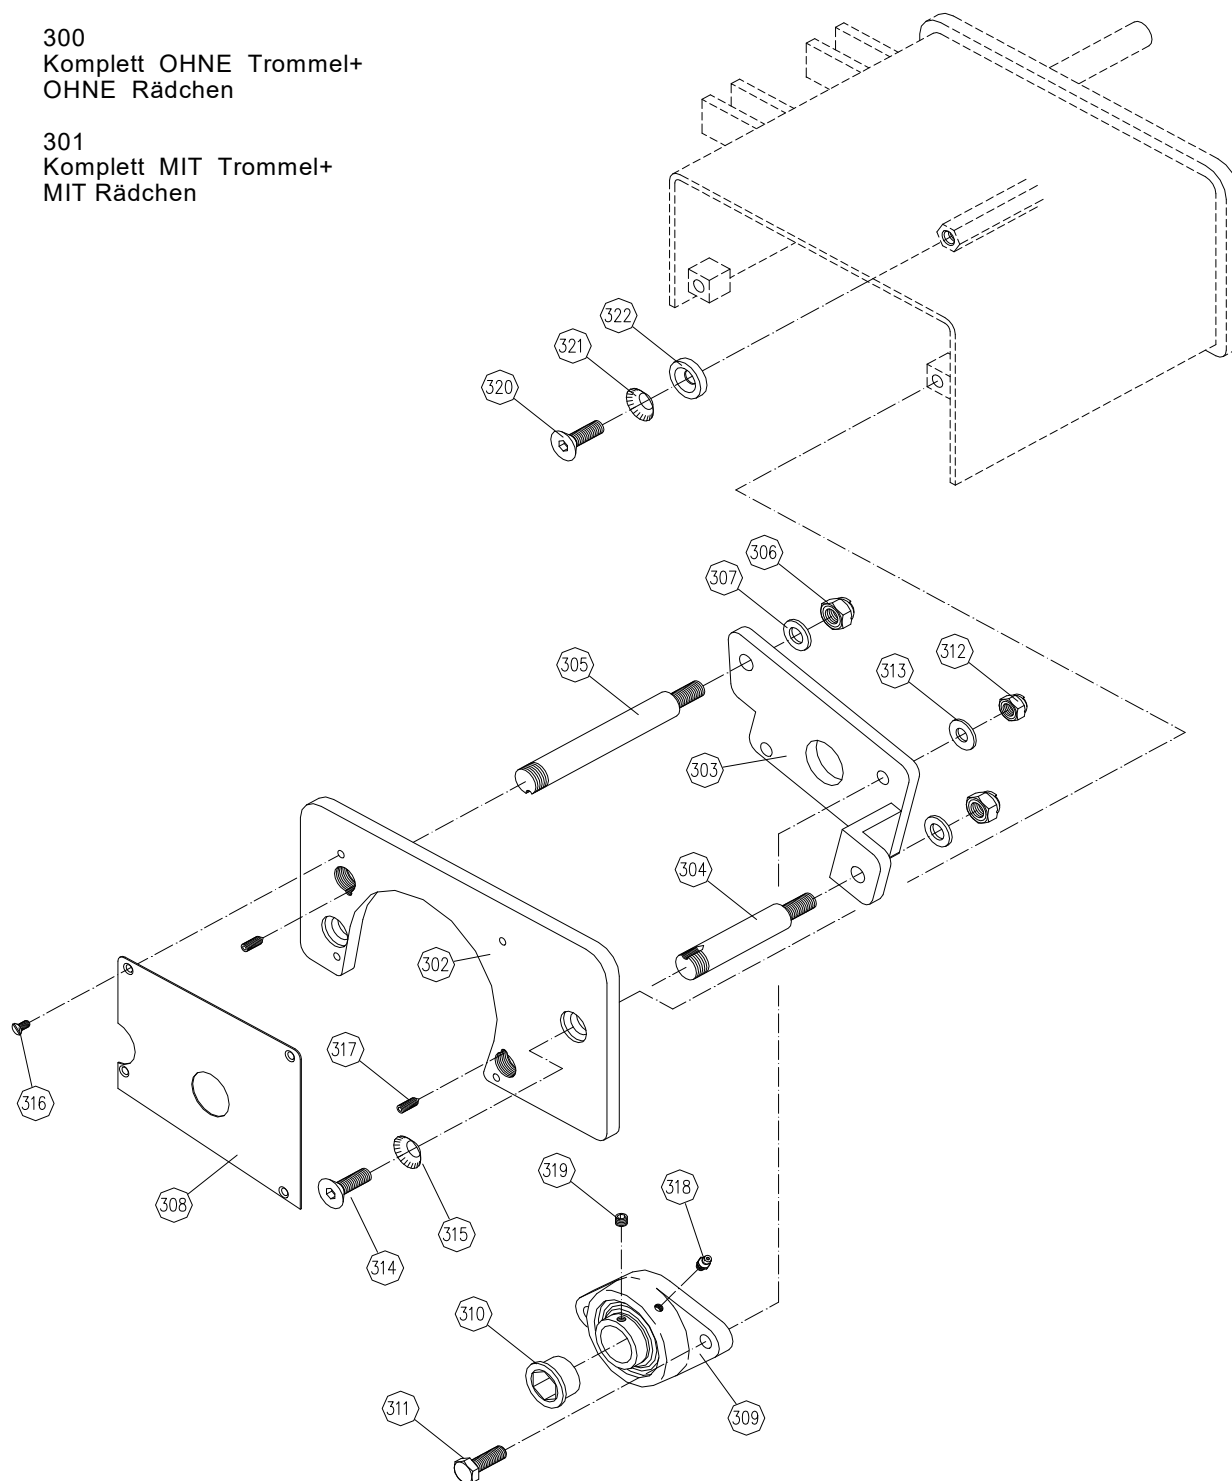


Fig. 080

Dat.: 05/04/99

© airtec

RT-2000			AIRTEC		
Betriebsanleitung			Instructions de service		Instruction Manual
Ersatzteile			Pièces de rechange		Spare parts 29.03.2016
Pos.	Art.-No.	Anz	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
300	RF-2000-539	1	Randfräse ohne Trommel	Fraiseuse seule	Edge miller only
301	RF-2000-540	1	Randfräse komplett	Fraiseuse complète	Edge miller complete
302	RF-2000-541	1	Seitenplatte	Plaque	Side plate
303	RF-2000-542	1	Lagerhalteplatte	Plaque de palier	Bearing fixation plate
304	RF-2000-543	1	Stehbolzen kurz	Boulon	Bolt
305	RF-2000-544	1	Stehbolzen lang	Boulon	Bolt
306	RF-2000-4221	2	Sicherungsmutter M12	Ecrou de sécurité	Locking nut
307	RF-2000-4222	2	Unterlegscheibe 13x30x3mm	Rondelle	Washer
308	RF-2000-545	1	Abdeckblech	Couverture	Cover plate
309	RF-2000-428	1	Flanschlager	Palier	Bearing
310	RF-2000-010	1	Zentrierbüchse	Boîtier d'axe d'entraînement	Hexagon driving support
311	RF-2000-546	2	Sechskantschraube M10x45mm	Vis a six pans	Hexagon screw
312	RF-2000-547	2	Sicherungsmutter M10	Ecrou de sécurité	Locking nut
313	RF-2000-548	2	Unterlegscheibe 10,5x25x2mm	Rondelle	Washer
314	RF-2000-550	2	Senkkopfschraube spez. M10x30	Vis	Screw
315	RF-2000-5501	2	Sicherungsscheibe	Rondelle de sécurit	Locking disk
316	RF-2000-554	4	Senkkopfschraube M5x10mm	Vis	Screw
317	RF-2000-555	2	Stiftschraube M6x16mm	Vis pointure	Stud bolt
318	RF-2000-4281	1	Schmiernippel zu Flanschlager	Graisseur	Grease nipple
319	RF-2000-4282	1	Stellschraube zu Flanschlager	Vis pointure	Stud bolt
320	RF-2000-420	1	Senkkopfschraube spez. M10x22 LINKS	Vis special	Screw special
321	RF-2000-4201	1	Fächerscheibe Senkkopf M10	Rondelle de sécurité	Locking disk
322	RF-2000-421	1	Sicherungsring	Bague	Washer

Fig. 080

Dat.:29/03/2016

325
Komplett OHNE Trommel+
OHNE Rädchen

326
Komplett MIT Trommel+
MIT Rädchen

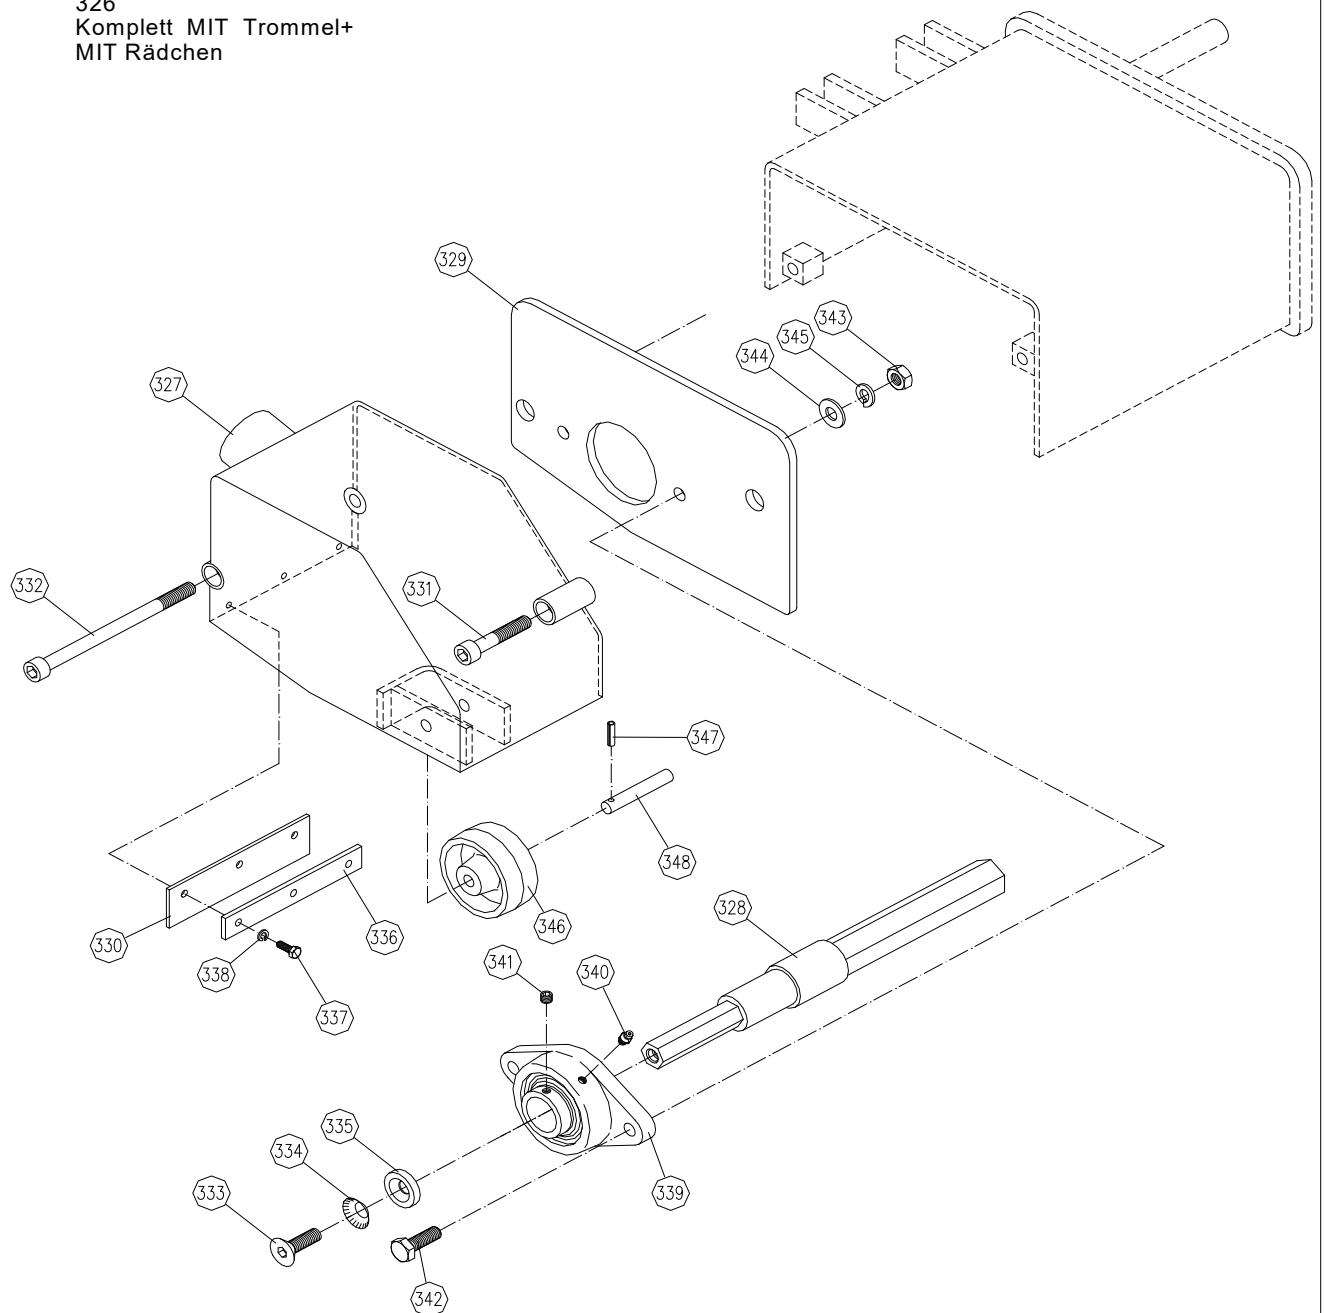


Fig. 090

Dat.: 05/04/99

RT-2000			AIRTEC		
Betriebsanleitung		Instructions de service		Instruction Manual	
Ersatzteile		Pièces de rechange		Spare parts	
				29.03.2016	

Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
325	RF-2000-408	1	Randfräse ohne Trommel	Fraiseuse seule	Edge miller only
326	RF-2000-409	1	Randfräse komplett	Fraiseuse complète	Edge miller complete
327	RF-2000-410	1	Randfräse-Abdeckung leer	Chassis	Housing
328	RF-2000-411	1	Antriebswelle Sechskant	Axe principale	Main shaft
329	RF-2000-412	1	Seitendeckel leer	Couvercle	Side plate
330	RF-2000-414	1	Abstreifgummi Vulkollan	Etanchéité de protection	Rubber flap
331	RF-2000-415	1	Befestigungsschraube kurzM10x55	Vis de fixation	Fixation screw
332	RF-2000-4151	1	Befestigungsschraube langM10x150	Vis de fixation	Fixation screw
333	RF-2000-420	1	Senkkopfschraube spez. M10x22 LINKS	Vis special	Screw special
334	RF-2000-4201	1	Fächerscheibe Senkkopf M10	Rondelle de sécurité	Locking disk
335	RF-2000-421	1	Sicherungsring	Bague	Washer
336	RF-2000-425	1	Klemmleiste	Pièce de fixation	Clamping plate
337	RF-2000-426	3	Sechskantschraube M5x10mm	Vis a six pants	Hexagon screw
338	RF-2000-427	3	Sicherungsscheibe M5	Bague de sécurité	Spring washer
339	RF-2000-428	1	Flanschlager	Palier	Bearing
340	RF-2000-4281	1	Schmiernippel zu Flanschlager	Graisser	Grease nipple
341	RF-2000-4282	2	Stellschraube zu Flanschlager	Vis pointure	Stud bolt
342	RF-2000-429	2	Sechskantschraube M10x45mm	Vis a six pants	Hexagon screw
343	RF-2000-430	2	Sechskantmutter M10	Ecrou de six pants	Hexagon nut
344	RF-2000-431	2	Unterlegscheibe10,5x25x2mm	Rondelle	Washer
345	RF-2000-432	2	Sicherungsscheibe M10	Bague de sécurité	Spring washer
346	RF-2000-032	1	Stützrad	Roue de support	Roller
347	RF-2000-435	1	Schwerspannstift 4,0x22mm	Goupille	Pin
348	RF-2000-437	1	Achse zu Stützrad	Axe	Wheel axle

Fig. 090


Dat.: 29/03/2016

Montageplan RT-2000

Plan de montage

Assembly plan


RT-2000-510
HMT-6-46

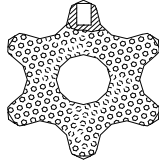

76 Fraesrädchen mit Hartmetallstiften 595
Molettes avec pointes en tungstène 595
Cutters with Tungsten points 595

112 Zwischenscheiben 4240
Pièces intercalaires 4240
Washers 4240

4 Zwischenscheiben 4241
Pièces intercalaires 4241
Washers 4241

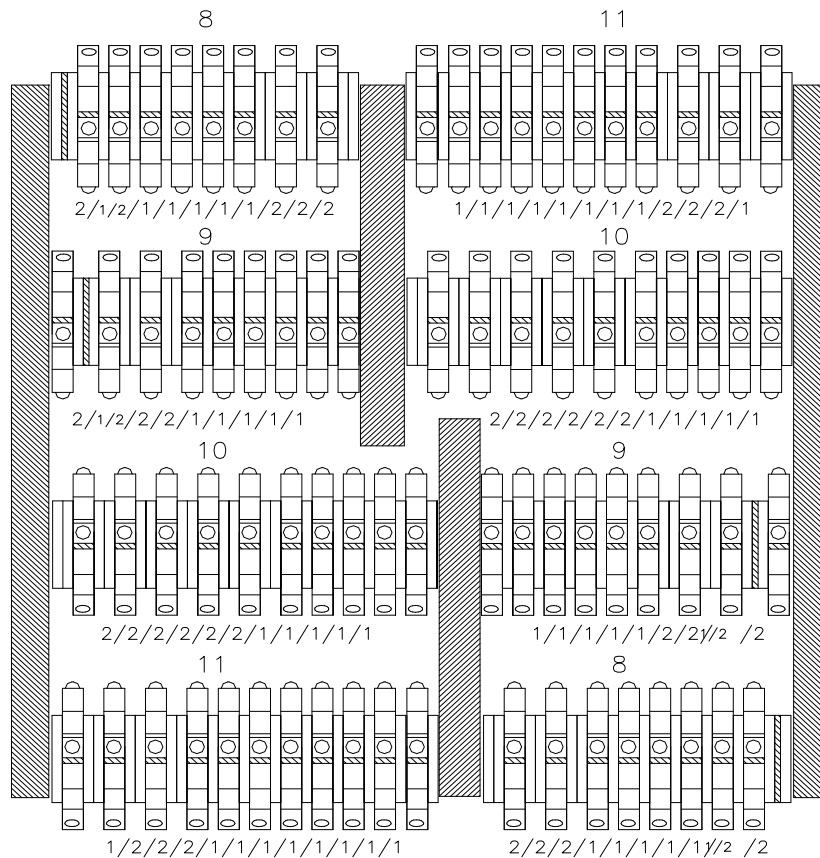



Rt-2000-500	Trommel kompl.leer	Tambour compl.vide	Drum complete only
RT-2000-502	Achse Ø 12mm	Axe Ø 12 mm	Shaft Ø 12mm
RT-2000-510	Trommel kompl. mit HMT-6-46 Rädchen	Tambour compl. avec molettes HMT-6-46	Drum complete with cutters HMT-6-46
RT-2000-511	Nachfüllsatz HMT-6-46 mit ZS	Jeu de rechange HMT-6-46 avec pièces intercalaires	Refill set HMT-6-46 with washers
RT-2000-512	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RT-2000-4242	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)

Dat.: 15.01.2006 © airtec

Montageplan RT-2000

Plan de montage Assembly plan


RT-2000-520
HMT-5-40

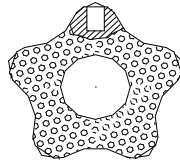

76 Fraesrädchen mit Hartmetallstiften 605
Molettes avec pointes en tungstène 605
Cutters with Tungsten points 605

112 Zwischenscheiben 4240
Pièces intercalaires 4240
Washers 4240

4 Zwischenscheiben 4241
Pièces intercalaires 4241
Washers 4241

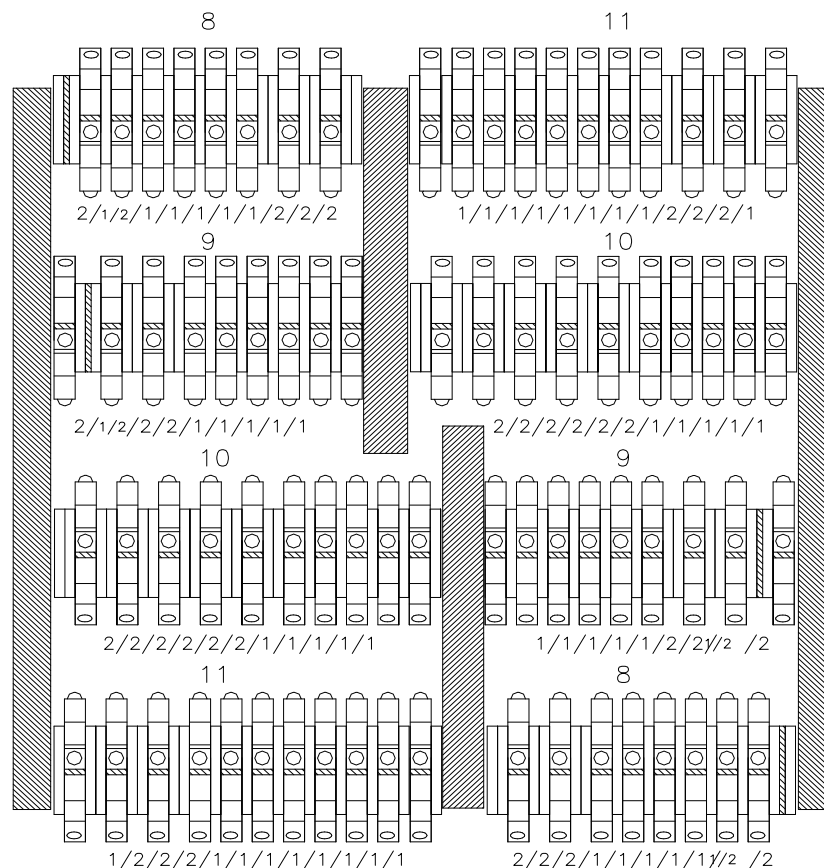


RT-2000-500	Trommel kompl.leer	Tambour compl.vide	Drum complete only
RT-2000-502	Achse Ø 12mm	Axe Ø 12 mm	Shaft Ø 12mm
RT-2000-520	Trommel kompl. mit HMT-5-40 Rädchen	Tambour compl. avec molettes HMT-5-40	Drum complete with cutters HMT-5-40
RT-2000-521	Nachfüllsatz HMT-5-40 mit ZS	Jeu de rechange HMT-5-40 avec pièces intercalaires	Refill set HMT-5-40 with washers
RT-2000-607	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RT-2000-4242	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)

Dat.: 07.12.2005 © airtec

Montageplan RT-2000

Plan de montage RT-2000-530


Assembly plan ET-4

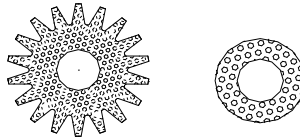

88 Sternrädchen 615
Roues de fraisage étoilées 615
Star cutters 615

158 Zwischenscheiben 4240
Pièces intercalaires 4240
Washers 4240

4 Zwischenscheiben 4241
Pièces intercalaires 4241
Washers 4241

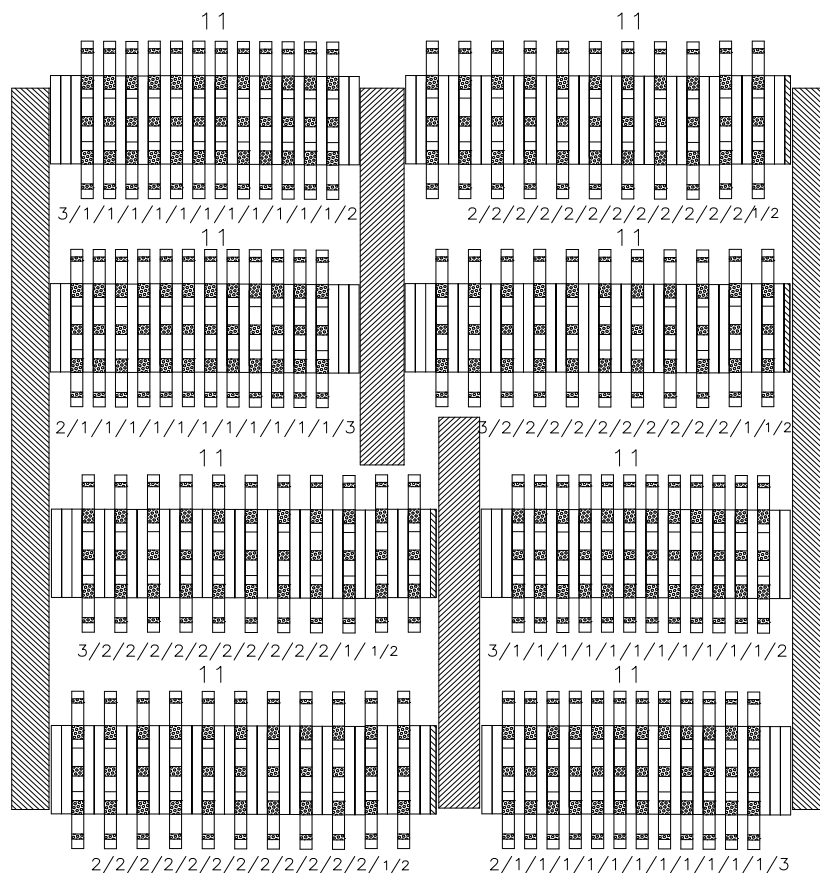


RT-2000-500	Trommel kompl.leer	Tambour compl.vide	Drum complete only
RT-2000-502	Achse Ø 12mm	Axe Ø 12 mm	Shaft Ø 102mm
RT-2000-530	Trommel kompl. mit ET-4 Rädchen	Tambour compl. avec molettes ET-4	Drum complete with cutters ET-4
RT-2000-531	Nachfüllsatz ET-4 mit ZS	Jeu de rechange ET-4 avec pièces intercalaires	Refill set ET-4 with washers
RT-2000-617	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RT-2000-4243	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)

Dat.: 07.12.2005 © airtec

Montageplan RT-2000

Plan de montage RT-2000-540


Assembly plan STR-4

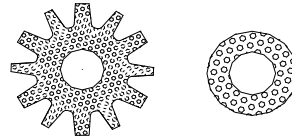

88 Strahlrädchen 610
Roues de fraisage dentées 610
Beam cutters 610

158 Zwischenscheiben 4240
Pièces intercalaires 4240
Washers 4240


4 Zwischenscheiben 4241
Pièces intercalaires 4241
Washers 4241

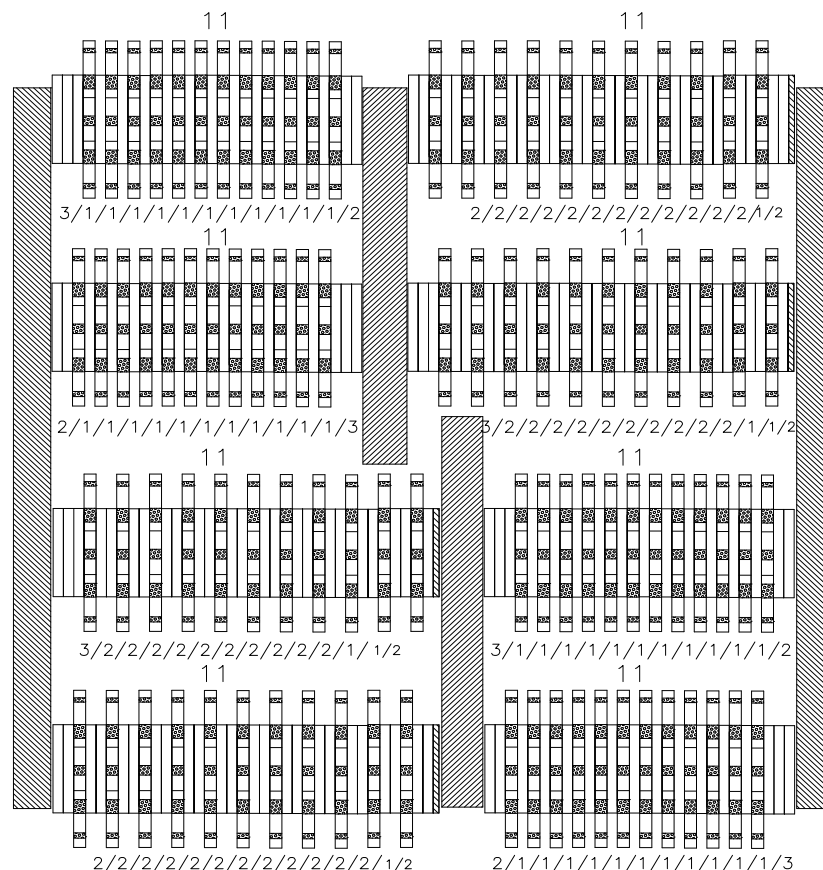


RT-2000-500	Trommel kompl.leer	Tambour compl.vide	Drum complete only
RT-2000-502	Achse Ø 12mm	Axe Ø 12 mm	Shaft Ø 102mm
RT-2000-540	Trommel kompl. mit STR-4 Rädchen	Tambour compl. avec molettes STR-4	Drum complete with cutters STR-4
RT-2000-541	Nachfüllsatz STR-4 mit ZS	Jeu de rechange STR-4 avec pièces intercalaires	Refill set STR-4 with washers
RT-2000-612	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RT-2000-4243	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)

Montageplan RT-2000

Plan de montage RT-2000-550 Assembly plan TMO-5-22

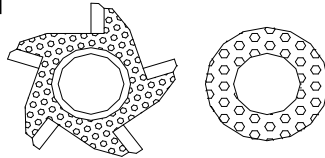

- 24 Frässcheiben mit Hartmetallschneiden 630
Disque de frais. avec cout. en tungstène 630
Milling Cutters with tungsten blades 630
- 68 Zwischenscheiben 331
Pièces intercalaires 331
Washers 331
- 7 Zwischenscheiben 3311
Pièces intercalaires 3311
Washers 3311

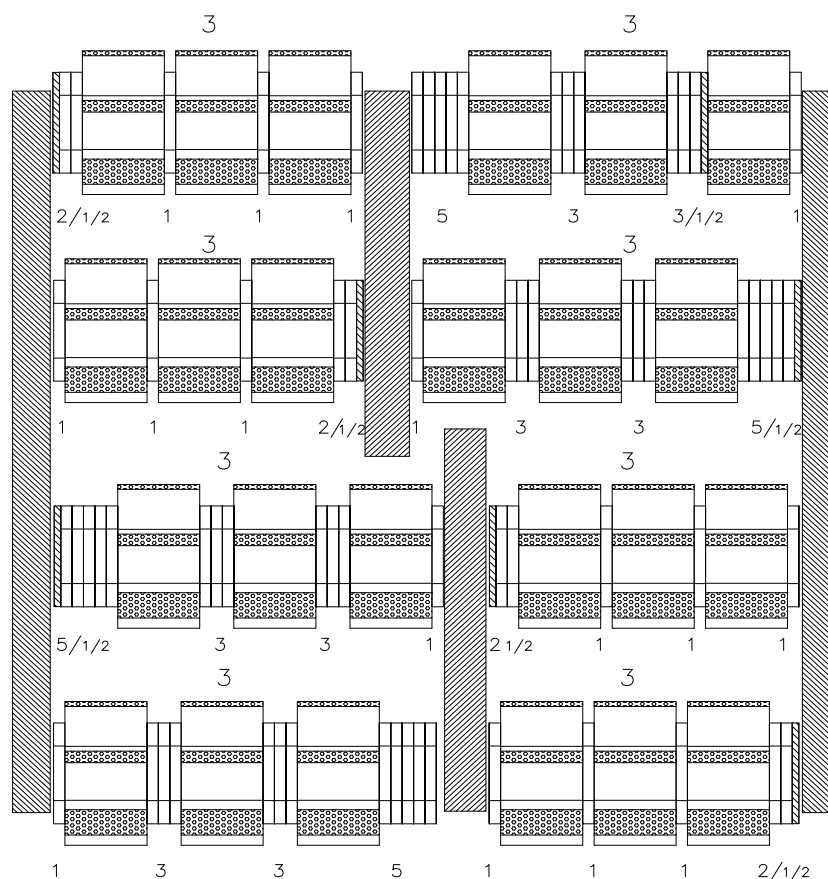

RT-2000-500	Trommel kompl.leer	Tambour compl.vide	Drum complete only
RT-2000-502	Achse Ø 12mm	Axe Ø 12 mm	Shaft Ø 12mm
RT-2000-550	Trommel kompl. mit TMO-5-22 Rädchen	Tambour compl. avec molettes TMO-5-22	Drum complete with cutters TMO-5-22
RT-2000-551	Nachfüllsatz TMO-5-22 mit ZS	Jeu de rechange TMO-5-22 avec pièces intercalaires	Refill set TMO-5-22 with washers
RT-2000-633	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RT-2000-333.1	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)


Dat.: 04.02.2006 © airtec

Montageplan RT-2000

Plan de montage

Assembly plan


RT-2000-560
PTC-25-42

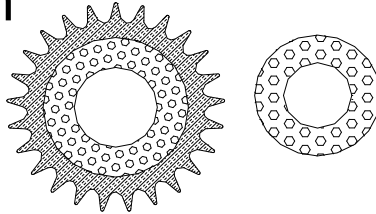

32 VIELZAHN-Spitzfräser Vollhartmetall 649
Roue de fraiseage MULTI-DENTS 649
MULTI-TEETH Tungsten cutters 649

8 Zwischenscheiben 331
Pièces intercalaires 331
Washers 331

11 Zwischenscheiben 3311
Pièces intercalaires 3311
Washers 3311

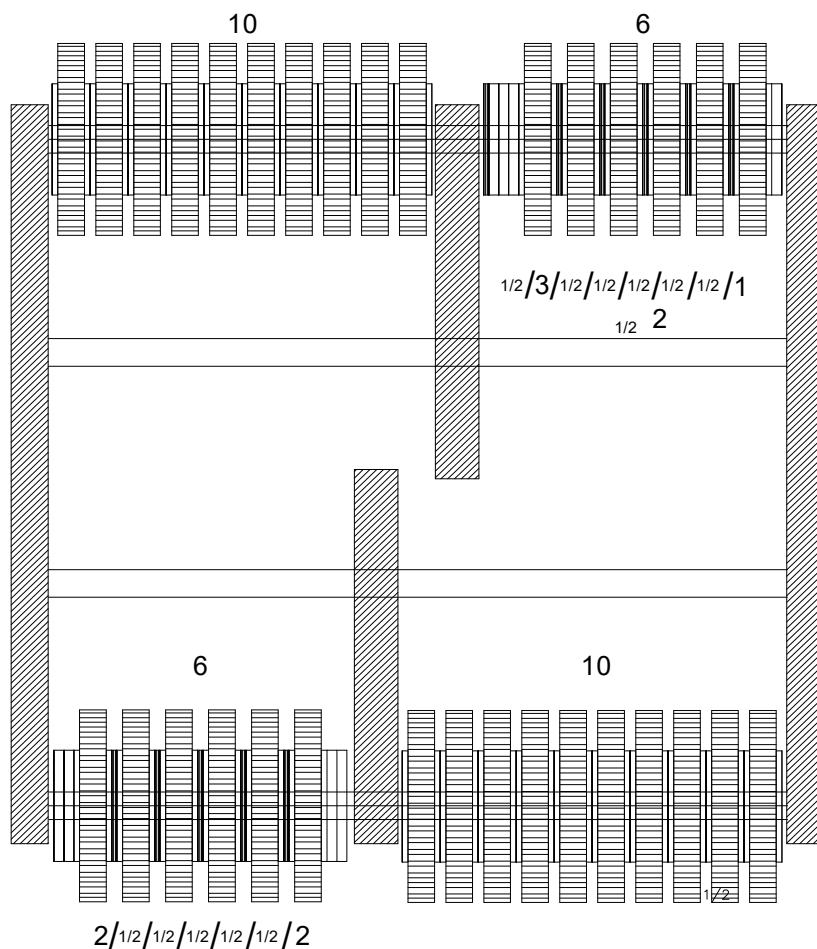


RT-2000-500	Trommel kompl.leer	Tambour compl.vide	Drum complete only
RT-2000-502	Achse Ø 12mm	Axe Ø 12 mm	Shaft Ø 12mm
RT-2000-560	Trommel kompl. mit PTC-25-42 Rädchen	Tambour compl. avec molettes PTC-25-42	Drum complete with cutters PTC-25-42
RT-2000-561	Nachfüllsatz PTC-25-42 mit ZS	Jeu de rechange PTC-25-42 avec pièces intercalaires	Refill set PTC-25-42 with washers
RT-2000-607	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RT-2000-4242	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)

Dat.: 02.01.2006 © airtec

Montageplan RT-2000

Plan de montage Assembly plan


RT-2000-666
TMO-7-11



45 Fraesscheiben Vollhartmetall 660
Disque de fraise en tungstène 660
Milling Cutters full-tungsten 660

75 Zwischenscheiben 227 Ø 10,5 x 25 x 4mm
Pièces intercalaires 227
Washers 227

30 Zwischenscheiben 226 Ø 10,5 x 25 x 2mm
Pièces intercalaires 226
Washers 226

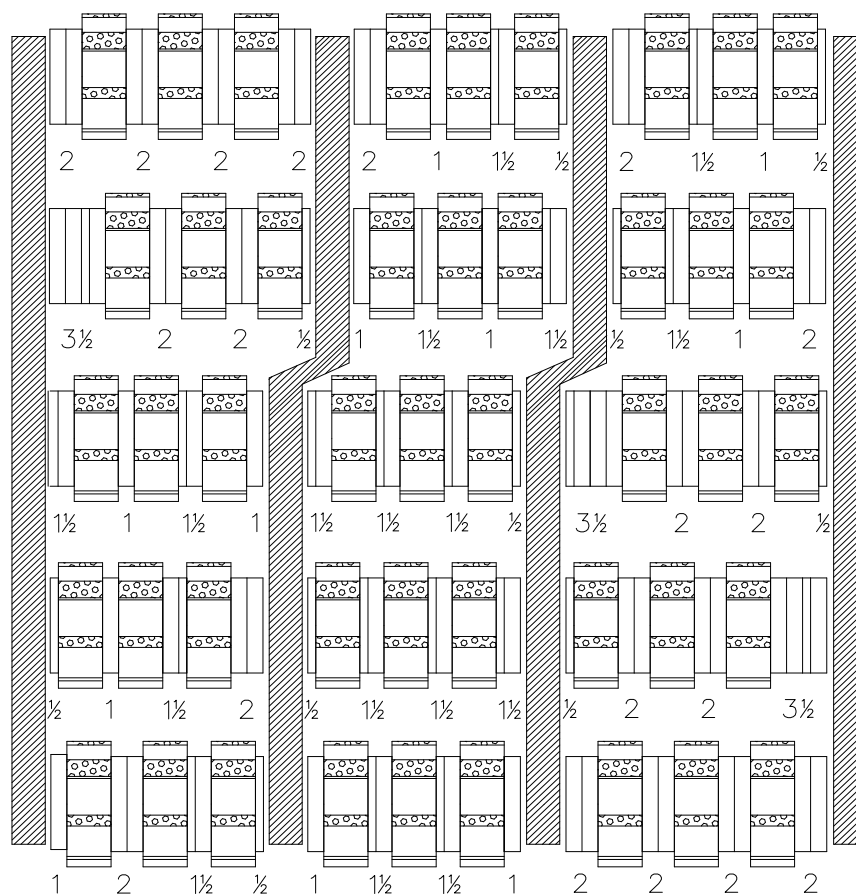


RT-2000-300	Trommel kompl.leer	Tambour compl. vide	Drum complete only
RT-2000-302	Achse Ø 10mm	Axe Ø 10 mm	Shaft Ø 10 mm
RT-2000-666	Trommel kompl. mit TMO-7-11 Rädchen	Tambour compl. avec molettes TMO-7-11	Drum complete with cutters TMO-7-11
RT-2000-661	Nachfüllsatz TMO-7-11 mit ZS	Jeu de rechange TMO-7-11 avec pièces intercalaires	Refill set TMO-7-11 with washers
RT-2000-662	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RT-2000-665	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)

Montageplan RT-2000

Plan de montage Assembly plan


RT-2000-670
TSR-7,5

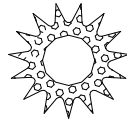

75 Fraesscheiben Vollhartmetall 672
Disque de fraise en tungstène 672
Milling Cutters full-tungsten 672

70 Zwischenscheiben 663
Pièces intercalaires 663
Washers 663

25 Zwischenscheiben 226
Pièces intercalaires 226
Washers 226

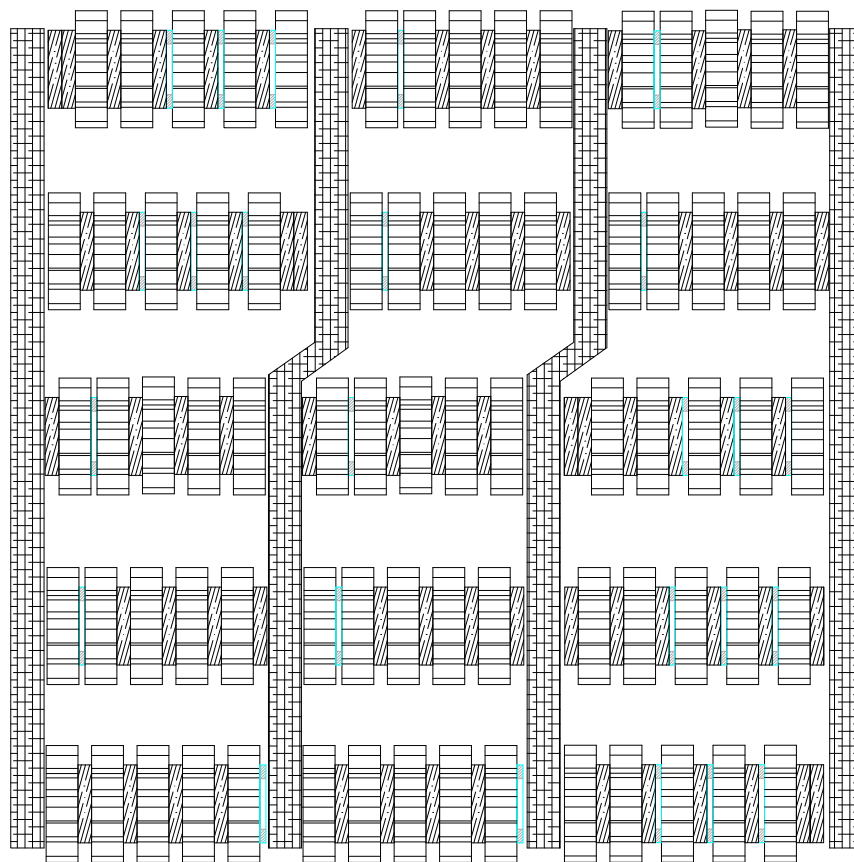

RT-2000-300	Trommel kompl.leer	Tambour compl.vide	Drum complete only
RT-2000-302	Achse Ø 10mm	Axe Ø 10 mm	Shaft Ø 10 mm
RT-2000-670	Trommel kompl. mit TSR-7,5 Rädchen	Tambour compl. avec molettes TSR-7,5	Drum complete with cutters TSR-7,5
RT-2000-671	Nachfüllsatz TSR-7,5 mit ZS	Jeu de rechange TSR-7,5 avec pièces intercalaires	Refill set TSR-7,5 with washers
RT-2000-6711	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RT-2000-6632	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)

Montageplan RF-200


Plan de montage

Assembly plan

RF-200-4072
HMT-6-44



- 24 Fräsrädchen mit Hartmetallstiften 650
Molettes avec pointes en tungstène 650
Cutters with Tungsten points 650
- 4 Fräsrädchen mit 12 Hartmetallstiften 4181
Molettes avec 12 pointes en tungstène 4181
Cutters with 12 Tungsten points 4181
- 24 Zwischenscheiben 4240
Pièces intercalaires 4240
Washers 4240
- 4 Zwischenscheiben 4241
Pièces intercalaires 4241
Washers 4241

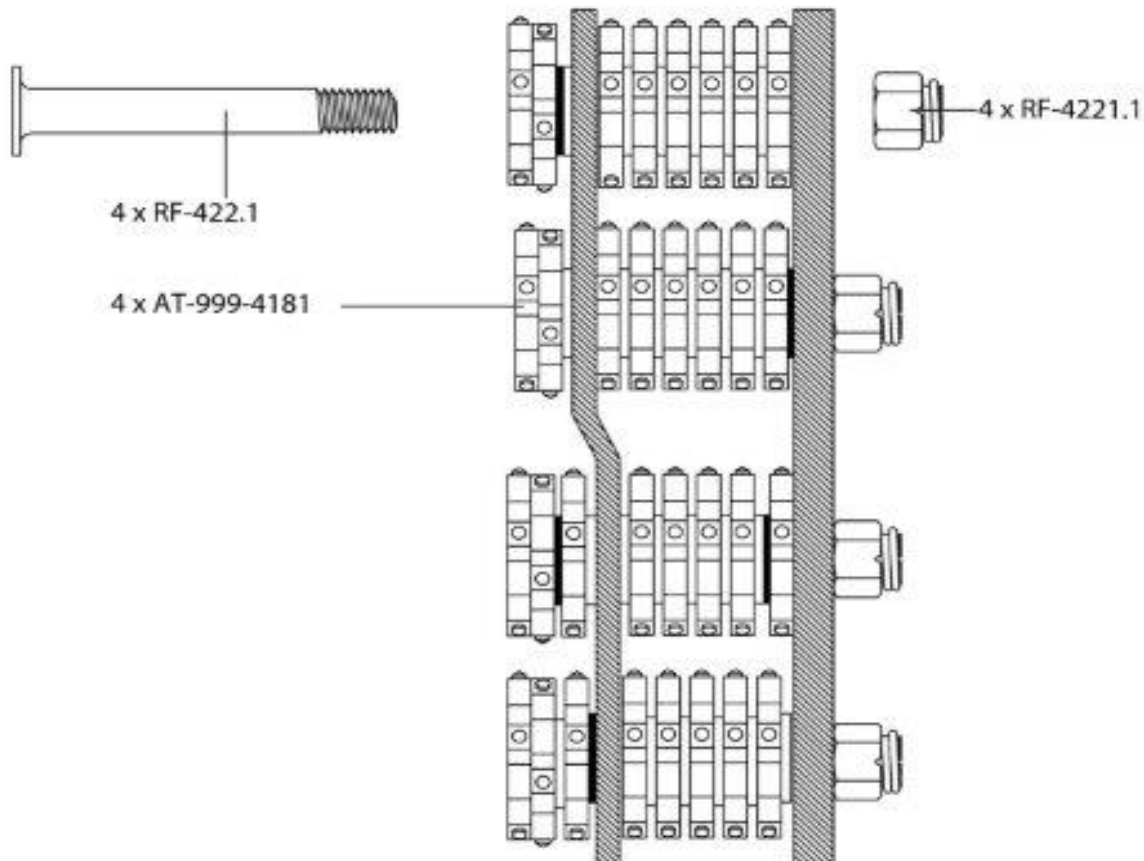

RF-200-413	Trommel kompl.leer	Tambour compl.vide	Drum complete only
RF-422.1	Spez. Achse Ø 12mm	Axe Spec. Ø 12 mm	Spec. Shaft Ø 12 mm
RF-200-4072	Trommel kompl. mit HMT-6-44 Rädchen	Tambour compl. avec molettes HMT-6-44	Drum complete with cutters HMT-6-44
RF-200-4362	Nachfüllsatz HMT-6-44 mit ZS & 4181	Jeu de rechange HMT-6-44 avec pièces intercal. & 4181	Refill set HMT-6-44 with washers & 4181
RF-200-4382	Nur Rädchen (Satz)	Molettes (Jeu)	Cutters only (Set)
RF-200-424	Nur Zwischensch.(Satz)	Jeu de pièces intercalaires	Washers only (Set)

Garantieschein**Certificat de Garantie****Certificate of Warranty**

Masch.-Typ: Type de machine: Model of machine:
Maschinennummer: No. de la machine: Serial Number:
Lieferdatum: Date de livraison: Delivery date:
Empfänger: Client: Customer:
Vertreter: Agent: Dealer:
Ausrüstung / Motor: Type de moteur: Motor model:

Besondere AngabenAutres informationsOther details**Datum / Date**

Benutzer-Instruktion erteilt am:

Les Instructions de service ont été données le:

Customer has been given the corresponding
instructions for operating the machine on:**Wichtig**

Bei Verkauf durch den AIRTEC-Händler ist bei der Übergabe der Maschine der "Garantieschein" auszufüllen und an die Firma AIRTEC umgehend einzusenden. Kopie erhält der Kunde. Ohne ausgefüllten Garantieschein kein Garantie-Anspruch.

Important

Lors de la vente d'une machine à son client, le revendeur AIRTEC s'engage à remplir le "Certificat de Garantie" et à retourner sans délai l'original à AIRTEC. Le client doit recevoir une copie. Sans Certificat aucune prestation de garantie.

Important

The AIRTEC agent is requested to fill in the "Certificate of Warranty" and to send the original to AIRTEC. A copy is for the customer. No warranty claims can be considered if the Certificate of Warranty is not produced.

Garantieschein

Certificat de Garantie

Certificate of Warranty

Masch.-Typ: Type de machine: Model of machine:
Maschinennummer: No. de la machine: Serial Number:
Lieferdatum: Date de livraison: Delivery date:
Empfänger: Client: Customer:
Vertreter: Agent: Dealer:
Ausrüstung/Motor: Type de moteur: Motor model:

Besondere AngabenAutres informations

Other details

Datum / Date

Benutzer-Instruktion erteilt am: _____
Les Instructions de service ont été données le: _____
Customer has been given the corresponding
instructions for operating the machine on: _____

Wichtig

Bei Verkauf durch den AIRTEC-Händler ist bei der Übergabe der Maschine der "Garantieschein" auszufüllen und an die Firma AIRTEC umgehend einzusenden. Kopie erhält der Kunde. Ohne ausgefüllten Garantieschein kein Garantie-Anspruch.

Important

Lors de la vente d'une machine à son client, le revendeur AIRTEC s'engage à remplir le "Certificat de Garantie" et à retourner sans délai l'original à AIRTEC. Le client doit recevoir une copie. Sans Certificat aucune prestation de garantie.

Important

The AIRTEC agent is requested to fill in the "Certificate of Warranty" and to send the original to AIRTEC. A copy is for the customer. No warranty claims can be considered if the Certificate of Warranty is not produced.

Garantieschein

Certificat de Garantie

Certificate of Warranty

Masch.-Typ: Type de machine: Model of machine:
Maschinennummer: No. de la machine: Serial Number:
Lieferdatum: Date de livraison: Delivery date:
Empfänger: Client: Customer:
Vertreter: Agent: Dealer:
Ausrüstung/Motor: Type de moteur: Motor model:

Besondere AngabenAutres informations

Other details

Datum / Date

Benutzer-Instruktion erteilt am:
Les Instructions de service ont été données le:
Customer has been given the corresponding
instructions for operating the machine on:

Wichtig

Bei Verkauf durch den AIRTEC-Händler ist bei der Übergabe der Maschine der "Garantieschein" auszufüllen und an die Firma AIRTEC umgehend einzusenden. Kopie erhält der Kunde. Ohne ausgefüllten Garantieschein kein Garantie-Anspruch.

Important

Lors de la vente d'une machine à son client, le revendeur AIRTEC s'engage à remplir le "Certificat de Garantie" et à retourner sans délai l'original à AIRTEC. Le client doit recevoir une copie. Sans Certificat aucune prestation de garantie.

Important

The AIRTEC agent is requested to fill in the "Certificate of Warranty" and to send the original to AIRTEC. A copy is for the customer. No warranty claims can be considered if the Certificate of Warranty is not produced.

Gewährleistung

Mit dem Kauf eines original AIRTEC-Produktes haben Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt. Besten Dank.

Das Gerät (Werkzeug/Maschine) hat eine eingehende Qualitätsprüfung bestanden und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch übernehmen wir für die Dauer von 12 Monaten (Garantiezeit) die Garantie.

Beim Einsätzen in mehreren Schichten verkürzt sich diese Frist um die Hälfte.

Für Garantieansprüche ist der abgestempelte Garantieschein der AIRTEC-Kundendienststelle zu übergeben. Ohne Garantieschein kein Anspruch.

Garantiebestimmungen

Alle, während der Garantiezeit auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, werden entweder durch Nachbesserung beseitigt oder es folgt kostenlose Ersatzlieferung der schadhaften Teile nachdem wir die Notwendigkeit festgestellt haben. Die unentgeltlich ersetzten Teile werden der AIRTEC zur Verfügung gestellt und gehen in unser Eigentum über.

Der Garantieanspruch entfällt bei:

- Gebrauchsbedingtem Verschleiss
- Übermässiger, unsachgemässer Beanspruchung
- Verschmutzung, falschen Netzanschluss
- Mangelhafter Wartung, fehlerhafter Überwachung
- Beschädigung, Unfällen
- Verwendung von anderen als AIRTEC-Originalteilen und Eingriffen von dritter Seite.

Weitergehende Verpflichtungen, insbesondere Schadenersatzansprüchen, anfallende Kosten für Hin- und Rücktransport ins Werk oder zur Kundendienststelle, Verpackungsauslagen, wie auch eine Haftpflichtversicherung für Sach- und Personalschäden, Entschädigungen bei Arbeitsunfall, Geschäftsverluste und Mietaggregate während der Reparaturzeit sind ausgeschlossen.

Bei Antriebsmotoren, Pumpen oder anderen Ersatzteilen, sind die Garantiebestimmungen deren Hersteller verbindlich.

Guarantee

Thank you for placing your trust in us by purchasing an original AIRTEC product.

This item of equipment (tool/machine) has passed an extensive quality inspection and we are pleased to provide a guarantee for the duration of 12 months (guarantee period), providing the equipment is used properly, in accordance with instructions.

Where the equipment is used in multiple-shift operation, the guarantee period is halved.

The stamped guarantee certificate must be submitted to the AIRTEC customer Service Center in the event of guarantee claims. No claims can be considered without a guarantee certificate.

Guarantee Conditions

Any malfunction occurring during the guarantee period which can be traceable to either manufacture faults or defective materials shall be rectified either by repair work or the free of charge replacement of the defective parts, after we have ascertained whichever is necessary. Any parts which have been replaced free of charge shall be made available to AIRTEC and shall become our property.

Any of the following will invalidate a guarantee claim:

- Wear caused by use
- Excessive, improper use
- Soiling, connection to an incorrect power supply
- Incorrect servicing, deficient monitoring
- Damage, accidents
- The use of parts other than AIRTEC parts, and interventions by a third party

Any further obligations are excluded, in particular, damage replacement claims, ensuing costs for return transport to the factory or the customer service center, packaging costs, liability for property damage and personal injury, compensation for work stoppage, loss of earnings and plant hire during the repair time.

In the case of drive motors, pumps and other replacement parts, the manufactures' guarantee conditions shall be binding.

Garantie

vous nous avez manifesté votre confiance par l'achat d'un produit AIRTEC original. Nous vous en remercions.

Votre appareil (outil/machine) a passé en examen de qualité approfondi. En cas d'usage conforme aux prescriptions requises, il bénéficie d'une garantie de 12 mois de notre part.

En cas d'utilisation par plusieurs équipes, la durée de la garantie est réduite de moitié.

Vous pourrez faire marcher la garantie contre remise du certificat de garantie timbré par le service clients d'AIRTEC. Aucune reprise du produit ne sera acceptées sans le certificat de garantie.

Dispositions Relatives à la Garantie

Tous les défauts de fonctionnement que pourraient se produire la durée de la garantie et dont il est prouvé qu'ils sont imputables à un défaut de fabrication ou de matériel sont supprimés, une fois que nous en avons constaté la nécessité, soit au moyen d'une réparation soit par le remplacement gratuit des pièces défectueuses. Les pièces remplacées gratuitement sont à la disposition d'AIRTEC et nous appartiennent.

Le droit à la garantie tombe dans les cas suivants:

- Usure normale
- Demande exagérée et inappropriée
- Encrassement, mauvais raccordement au réseau
- Entretien incomplet, contrôle imparfait
- Détérioration, accidents
- Utilisation d'autres pièces que les pièces originales d'AIRTEC et intervention de tiers

Toutes autres obligations sont exclues, en particulier le droit à des dommages intérêts, les frais occasionnés pour le transport aller-retour à l'atelier ou au service clients, les frais d'emballage ainsi que la responsabilité civile portant sur les dommages matériels et corporels, l'indemnité pour perte de gain, les affaires perdues et les frais de location de matériel pendant la durée de la réparation.

En ce que concerne les moteurs de commande, les pompes ou autres pièces détachées, les dispositions applicables pour la garantie sont celles de leur fabricant.

Garanzia

Con l'acquisto di un prodotto AIRETC originale ci avete dimostrato la vostra fiducia. Ve ne siamo grati!

L'apparecchio (utensile/macchina) ha superato un accurato esame di qualità e, se viene utilizzato in conformità alle disposizioni, è coperto da una nostra garanzia di 12 mesi (tempo di garanzia).

Impiegandolo in più turni di lavoro, questo termine si riduce della metà.

Per rivendicazioni coperte dalla garanzia, consegnare il certificato di garanzia timbrato all'Ufficio Servizio Clienti della AIRTEC. Senza certificato di garanzia non può essere accettata alcuna rivendicazione.

Clausole di Garanzia

Tutti difetti di funzionamento che si manifestano durante il tempo di garanzia, e che sono chiaramente riconducibili a difetti di fabbricazione o di materiale, o verranno eliminati mediante una ripassatura oppure le parti difettose verranno sostituite gratuitamente dopo che ne avremo constatato la necessità. Le parti sostituite gratuitamente dovranno essere messe a disposizione della AIRTEC che ne diventerà proprietaria.

Il diritto alla garanzia decade:

- per usura dovuta all'uso
- per sollecitazioni eccessive e improprie
- per sporcizia, errato allacciamento alla rete
- manutenzione insufficiente, controllo in accurato
- danni, incidenti
- impiego di altre parti diverse da quelle originali AIRTEC e interventi da parti di terzi

Sono esclusi alti obblighi, in particolare diritti al risarcimento di danni, eventuali costi per il trasporto andata-ritorno all' officina o all'Ufficio Servizio Clienti, spese d'imballaggio, come anche responsabilità civile per danni materiali e alle persone, indennizzi per perdita di ore lavorative, perdite d'esercizio e gruppi noleggiati durante il tempo della riparazione.

Per i motori di azionamento, le pompe e altre parti di ricambio, sono vincolanti le clausole di garanzia del loro produttore.

Garantia

Com a compra de um produto original AIRETC depositou em nos a sua confiança. Nossos melhores agradecimentos.

O aparelho (ferramenta/máquina) foi aprovado ao passar por um minucioso exame de qualidade e, observando-se a utilização prevista para a sua respectiva aplicação, assumimos a garantia pelo prazo de 12 meses (período de garantia).

Se o aparelho for utilizado em vários turnos, este período de garantia reduz-se à metade.

Para pretensões de funcionamento que surgirem durante o período de garantia e que tenham sido comprovadamente causados por erros de fabricação ou defeitos de material, serão eliminados através de retoque ou fornecimento gratuito de sobressalentes para as peças defeituosas após termos constatado a necessidade de fazê-lo. As peças defeituosas substituídas gratuitamente serão postas à disposição da AIRETC passando a ser parte da nossa propriedade.

Condições de garantia

Todos os defeitos de funcionamento que surgirem durante o período de garantia e que tenham sido comprovadamente causados por erros de fabricação ou defeitos de material, serão eliminados através de retoque ou fornecimento gratuito de sobressalentes para as peças defeituosas após termos constatado a necessidade de fazê-lo. As peças defeituosas substituídas gratuitamente serão postas à disposição da AIRTEC passando a ser parte da nossa propriedade.

O direito de garantia perde o efeito nos seguintes casos:

- desgaste devido ao uso
- sujeição excessiva, não apropriada
- sujidade, ligação errada à rede
- manutenção inadequada, controlo deficiente
- danos, acidentes
- utilização de outras peças que não as originais AIRTEC e manipulações por terceiros

Obrigações excedentes, nomeadamente pretensões a indemnizações, despesas decorrentes de transporte de ida e volta à fábrica ou aos serviços de atendimento ao cliente, gastos com embalagens, bem como uma responsabilidade vicil relativa a danos contra coisas e pessoas, indemnização por perda de trabalho, por prejuízos de negócios e de aluguer de agregados durante o tempo de reparação são excluídas.

Aos motores de accionamento, bombas ou outras peças sobressalentes aplicam-se as condições de garantia dos respectivos fabricantes.

Garantía

Con la compra de un producto AIRTEC original, ha depositado en nosotros su confianza. Muchísimas gracias.

El aparato (herramienta/máquina) ha aprobado un examen cualitativo a fondo bajo un uso reglamentado, asumimos una garantía de 12 meses de duración (período de garantía).

Al trabajar el cerecho de garantía se tiene que entregar el certificado de garantía sellado del Servicio Post-Venta de AIRTEC. Sin certificado de garantía no se tiene ningún derecho.

Disposiciones de la garantía

Todos los fallos funcionales que se presenten durante el período de garantía, los cuales puede demostrarse que tiene su origen en fallos de fabricación o del material, serán eliminados o bien por repaso o bien se realiza una entrega de reposición gratuita de las piezas dañadas, después de que hayamos constatado la necesidad. Las piezas de reposición gratuitas se ponen a disposición de AIRTEC y pasan a ser de nuestra propiedad.

Se pierde el derecho de garantía con:

- un desgaste condicionado por el uso
- un esfuerzo excesivo, irreglamentado
- suciedad, falsa conexión a la red
- mantenimiento deficiente, vigilancia errónea
- daños, accidentes
- al usar otras piezas que las originales de AIRTEC y con la intervención por tercera parte

Se excluyen las obligaciones de más alcance, particularmente el derecho a indemnización por daños y perjuicios, los costes que se produzcan para el transporte a y de fábrica o al Servicio Post-venta, gastos para los empaques, así como igualmente la responsabilidad civil para daños materiales y personales, indemnización por pérdida de trabajo, pérdidas en el negocio y grupos alquilados durante el tiempo de la reparación.

en lo referente a los motores de accionamiento, bombas u otros recambios, son obligatorias las disposiciones de garantía de su fabricantes.



AIRTEC AG
Industriestrasse 40
CH-4455 Zunzgen / Switzerland

AIRTEC®

AIRTEC®

	EC DECLARATION OF CONFIRMITY	EG KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	EU- SAMSVARSERKLÄRING
	Individual machine We	Gesamtmaschine Wir	Machine isolée Nous	Singola macchina Noi	Individuell maskin Vi
	declare under our sole responsibility that the product:	erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:	déclarons sous notre responsabilité exclusive, que ce produit:	dichiariamo sotto nostra unica responsabilità, che prodotto:	erklærer herved at vi har fullt ansvar for at maskinen:
ROTO-TIGER	Machine name	Maschinen Name	Désignation	Nome della macchina	Maskinnavn
RT-2000-EL / B / PN	Machine type	Maschinen Typ	Machine type	Tipo macchina	Maskintype
No.	Serial or batch No.	Serien-oder Chargen-No.	Numéro de série ou de lot	Codice	Serie-eller satsnummer
230V / 1,85KW 400V / 2,2KW B / 5,0PS PN / 3,5PS	Technical data	Technische Daten	Caractéristique(s) technique(s)	Dati tecnici	Tekniske data
Noise level 1m: 89,4 dB(A)					
Vibrations: 2,99m/s ²	to which this declaration refers, is in conformity with the requirements of the Council Directives of 17.05.2006 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery (2006/42EC)	auf das sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der Richtlinie des Rates vom 17.05.2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Maschinen (2006/42EG) entspricht.	que concerne cette déclaration, est en conformité avec les exigences de la directive du conseil du 17.05.2006 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux machines (2006/42EC)	A cui questa dichiarazione si riferisce, è conforme ai requisiti del Consiglio Direttivo del 17.05.2006 sul ravvicinamento delle leggi degli Stati Membri relative alla macchine (2006/42EC)	Som denne erklæringen gielder, er i overensstemmelse med Ministerrådets krav fra 17.05.2006 om harmonisering av medlemslandenes lover vedrørende maskiner (2006/42EC)
EMV-Richtlinie 2004/108/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG	Other directives applicable	Andere anwendbare Direktiven	Autres directives applicables	Altre direttive applicabili	Andre brukbare direktiv
DIN EN 60204-1 DIN EN-500-1 DIN EN 500-2	Harmonized standards applied	Angewandte harmoni- sierte Standards	Normes harmonisées appliquées	Standard armonizzati applicati	Harmonisierte standarder som kan brukes
	National standards applied	Angewandte nationale Standards	Normes nationales appliquées	Standard nazionali applicati	Nasjonale standarder som kan brukes
H.R Hauenstein Product Manager	Name and position of Issuer	Name und Position des Erstellers	Nom et fonction de l'émetteur	Nome e posizione del dichiarante	Brukers navn og stilling
<i>P.P.A. H.R. Hauenstein</i>	Signature of Issuer Place and date of Issuer	Unterschrift des Erstellers Ort und Datum der Erstellung	Signature de l'émetteur Lieu et date d'émission	Firma del dichiarante Luogo e data di emissione	Brukers signatur Sted og dato for utstedelse

AIRTEC®

AIRTEC®

AIRTEC®

EG-DEKLARTION OM ÖVERENSSTÄMMELSE	EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	DECLARACION DE CONFORMIDAD CEE	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE	EF OVERENSSTEMMELSE- ERKLÄRING	EY JULISTUSYHDENMU- KAISUUDESTA	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΟΔΗΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Individuell maskin Vi	Individuele machine Wij	Máquina individual Nosotros	Máquina individual Nós	Individuell maskin Vi	Yksittäinen kone Me	Μεμονωμένο Μηχάνημα II
förklarar harmed på vart fulla ansvar, att maskinen:	verklaren enkel onder onze verantwoordelijkheid, dat het produkt:	declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto:	declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto:	enklärer under eget ansvar, at produktet:	takaamme että kone:	δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν
Maskinens namn	Naam machine	Nombre de la máquina	Nome de máquina	Maskine navn	Koneen nimi	Ονομασία Μηχανήματος
Maskintyp	Type machine	Tipo de máquina	Tipo de máquina	Maskine type	Koneen tyyppi	Τυπος Μηχανήματος
Serie-eller satsnummer	Serie-of groep nr.	Número de serie o de lote	Nº de série ou lote	Serie eller produktionsnr.	Sarja numero	Αριθμός Σειράς ή Παρτίδας
Tekniska data	Technische gegevens	Datos técnicos	Características técnicas	Tekniske data	Tekniset tiedot	Τεχνικά Στοιχεία
för vilken denna declaration gäller, överensstämmer med kraven Ministerradets direktiv av den 17.05.2006 om harmonisering av Medlemsstaternas lagar rörande maskiner(2006/42EC)	Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de vereisten van de Richtlijn van de Raad van 17.05.2006 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines (2006/42EC)	A que se refiere esta declaración, es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo del 17.05.2006 sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación a la maquinaria (2006/42EC)	A que se refere esta declaração, esta em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho de 17.05.2006 na avaliação das leis dos Estados Membros relacionadas com maquinaria (2006/42EC)	hvortil denne erklæring relaterer sig, er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv af 17.05.2006 vedr. tilnærmelse mellem medlemslandenes love for maskiner (2006/42EC)	jota tämä julistus koskee on yhdenmukainen 17.05.2006 Ministeriön antamien ohjelden kansaa koskien jäsenvaltioiden lakeja yhdenmukaisuudesta koskien koneita (2006/42EC)	με το οποίο συνδέεται η παρούσα δηλώση, τελεί εν συμμορφώσει με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της 17.05.06 για τη προσέγγιση των νομών των Χωρών - Μελών των αναφερομένων σε μηχαν- ήματα (2006/42EC)
Andra tillämpbara direktiv	Andere toepasbare richtlijnen	Otras directivas aplicables	Otras directivas aplicáveis	Andre anvendelige direktiver	Muut soveltuvat ohjeet	Άλλες εφαρμοσίμες οδηγίες
Harmonis. standander som tillämpats	Geharmoniseerde standards toegepast	Normas armonizadas aplicadas	Padrões harmonizados aplicados	Gældene harmoniserede standarder	Yhdenmukaistetut normit joita on sovellettu	Ευαρμοσίμενα εφαρμοσίμενα προτυπα
Nationella standander som tillämpats	Nationale standaards toegepast	Normas nacionales aplicadas	Padrões nacionais aplicados	Nationale standarder	Kotimaiset normit joita on sovellettu	Εθνικά εφαρμοσίμενα προτυπα
Utfärdarens namn och befattning	Naam en funktie van de uitgever	Nombre y cargo del expedidor	Nome e cargo do emissor	Udsteder, navn og stilling	Julkaisijan nimi ja asema	Όνομα και θέση εκδοτή
Utfärdarens namnteckning Plats och datum för utfärdandet	Handtekening van de uitgever Plaats en datum van uitgifte	Firma del emisor Lugar y fecha de la emisión	Assinatura do emissor Local e data de emissão	Udsteder, underskrift Udstedelsessted og dato	Julkaisijan nimikirjoitus Julkaisupaikka ja päivä	Υπογραφή εκδοτή Τόπος και ημερομηνία εκδόσης